

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 21 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES	
PIURA							
RUTA NACIONAL - PE-02A CANCHAQUE - HUANCABAMBA	RECONFORMACION DE PLATAFORMA Y DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO SECTOR: CANCHAQUE KM 90+500 - PALANBLA KM 91+500. SECTOR: CRUZ BLANCA KM 129+800 - KM 130+650.	Ocurrencia: 18-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV 3 Obreros III 18 Obreros I	1 Motoniveladora 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS A NIVEL DE TRANSITABILIDAD (LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEOS MANUALES), ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE KM 90+500 - PALANBLA KM 91+500, ASI COMO EN EL SECTOR DE SECTOR: CRUZ BLANCA KM 129+800 - KM 130+650. (LUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA)	
RUTA NACIONAL - PE-02B SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA PUERTO (EMP-PE-5N)	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - TAMBORAPA SECTOR: TAMBORAPA KM 39+300 SECTOR: CRUZ CHUIQUITA KM 24+300 - KM 25+250	Ocurrencia: 18-Mar-10 Ocurrencia: 03-Mar-10	1 Obreros IV 3 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Oruga 1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LA ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 24+300 - KM 25+250 (CERO EN HUANCABAMBA), Y UNA CADRILLA DE 15 OBREROS. (LUVIAS FUERTES EN LA ZONA) CONTINUA LA REMOSION DE DERRUMBES EN EL TRAMO TAMBORAPA-CHURIYACO KM 39+300 (CERO EN EMP. PE-5N), Y UNA CADRILLA DE 10 OBREROS. SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO A LO LARGO DEL TRAMO.	
LA LIBERTAD							
RUTA NACIONAL - PE-10B SAUSACOCCHA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR SECTOR: CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 - KM 18+900	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores 1 Chofer	2 Cargadores Frontales 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE EJECUTANDO UN NUEVO TRAZO EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 AL KM 18+900, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, (FALLA GEOLOGICA). SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA.	
ANCASH							
RUTA NACIONAL - PE-3N CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA	COLAPSO DE MURO DE CONCRETO TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO LA EMPRESA COSAPI-TRANSLEI A CARGO DE LA CONSERVACION DE LA CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, LA MISMA QUE VIENE EVALUANDO LA EMERGENCIA EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 263+500, (COLAPSO DE MURO DE CONCRETO - PASE POR UN CARRIL)	
RUTA NACIONAL - PE-12A DV. SIHUAS - PTE. COMARU - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA	RAJADURA ESTRIBO DE PUENTE TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: SIHUAS - PTE COMARU SECTOR: PUENTE SUCHIMAN KM 130+100	Ocurrencia: 17-Mar-10 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	TRANSITO INTERRUPTIDO DEBIDO A LA EROSION Y RAJADURA DEL ESTRIBO "H" (DE TERRENO NATURAL), DEL PUENTE SUCHIMAN KM 130+100, SE HA PREVISTO TRABAJOS DE RESHABILITACION PARA EVITAR EL COLAPSO DEL PUENTE, CON TRABAJOS DE ENROCADOS, SE ESTIMA DICHS TRABAJOS A REALIZAR INPEDIRAN EL PASE DE TODO TIPO DE VEHICULOS HASTA EL DIA LUNES.	
HUANUCO							
RUTA NACIONAL - PE-3N CHICRIN - HUANUCO	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: SAN ROQUE KM 170+200	Ocurrencia: 18-Mar-10 10:30 a.m.	<u>Personal de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	<u>Maquinaria de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	TRANSITO RESTRINGIDO EMPRESA CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU, VIENE ATENDIENDO ESTAS EMERGENCIAS VIALES, CON LABORES DE ELIMINACION DE DERRUMBES Y HUAYCOS, CON EL RESPECTIVO EQUIPO MECANICO DISTRIBUIDO ADECUADAMENTE PARA SALVAR LAS EMERGENCIAS MAS CRITICAS, EN ALGUNOS SECTORES DE MENOR RIESGO EN EL TRANSITO VEHICULAR SE HA PROCEDIDO A LA SEÑALIZACION DEL MISMO.	
RUTA NACIONAL - PE-18A HUANUCO - TINGO MARIA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: RIO BLANCO KM 195+500	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 p.m.			(SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS SECTORES DE: INDEPENDENCIA KM 186+700, PACCHA KM 191+200 Y MATIGRANDE KM 199+300, MATICHICO KM 200+300, DEL TRAMO CHICRIN - HUANUCO)	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: BUENA VISTA KM 196+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO SECTOR ACOMAYO KM 31+100, POR PERDIDA DE PLATAFORMA SE ENCUENTRA SEÑALIZADO PARA EVITAR ACCIDENTES, TRAMO EN EVALUACION PARA SU RECUPERACION. (CLIMA LLUVIOSO) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.	
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: ACOMAYO KM 31+100	Ocurrencia: 15-Feb-10 12:00 a.m. Inicio de Trabajo:			TRANSITO RESTRINGIDO EMPRESA CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU, VIENE ATENDIENDO ESTAS EMERGENCIAS VIALES, CON LABORES DE ELIMINACION DE DERRUMBES Y HUAYCOS, CON EL RESPECTIVO EQUIPO MECANICO DISTRIBUIDO ADECUADAMENTE PARA SALVAR LAS EMERGENCIAS MAS CRITICAS, EN ALGUNOS SECTORES DE MENOR RIESGO EN EL TRANSITO VEHICULAR SE HA PROCEDIDO A LA SEÑALIZACION DEL MISMO.	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: CAYUMBA KM 99+420	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 a.m.			TRANSITO RESTRINGIDO SECTOR VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO) SECTOR VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO), SECTOR SEÑALIZADO PARA EVITAR ACCIDENTES, EXPEDIENTE EN ELABORACION PARA SU REPARACION. (CLIMA LLUVIOSO) CARRETERA LA OROYA-HUANUCO-TINGO MARIA A CARGO DE CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU.	
DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: SANTA ANA KM 101+900	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 a.m.					
DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: TAMBO CHICO KM 108+170	Ocurrencia: 20-Mar-10 05:30 p.m.					
PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m. Inicio de Trabajo:					
RUTA NACIONAL - PE-5N VON HUMBOLT - DV. PUERTO BERMEDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO KM 16, KM 25, KM 43, KM 69	Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:			1 Ing. Supervisor Cuadrilla de Personal	TRANSITO RESTRINGIDO PLATAFORMA CONFORMADA POR SUELOS ARCILLOSOS Y PRODUCTO DE LAS LLUVIAS SE SATURA PRESENTANDO DIFICULTADES EN EL PASE VEHICULAR, SE ESPERA QUE BAJE EL CONTENIDO DE HUMEDAD PARA QUE EL TRANSITO SE RESTABLEZCA EN FORMA NORMAL. (LUVIAS EN LA ZONA)
UCAYALI							
RUTA NACIONAL - PE-5N DV. TINGO MARIA - PTE. AGUYTIA - VON HUMBOLDT	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: CHANCADORA KM 416+700	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor 2 Obrero IV, 10 Obreros III	3 Cargadores Frontales 1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EQUIPO MECANICO Y PERSONAL. EL C. FRONTAL CONTINUA CON EL CARGUIO Y ACOPIO DE ROCAS EN EL KM 416+700 (CHANCADORA I), EL T. NEUMATICO, LOS 02 VOLQUETES Y EL PERSONAL REALIZAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA. (CIELO NUBLADO). EL C. FRONTAL REALIZA ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL EN EL KM 398+000, EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL RELLENO EN EL KM 356+400 Y CON EL APOYO DE 01 MOTONIVELADORA Y PERSONAL DE EMERGENCIA SE REALIZA EL EXTENDIDO DE MATERIAL. (CIELO DESPEJADO)	
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+600	Ocurrencia: 18-Feb-10	16 Obreros I	1 Motoniveladora, 04 C. Volquetes		
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 19-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Excavadora, 01 T. Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO EL T. NEUMATICO CONTINUAN CON EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 416+000, EL CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL CON 01 EXCAVADORA Y 01 C. VOLQUETE, CONTINUA EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ZANJA DE DRENAJE CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO DESPEJADO)	
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120 SECTOR: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 19-Ene-10 Ocurrencia: 15-Mar-10	10 Obreros I	1 C. Frontal, 01 Retroexcavadora 3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alq)	CONTINUA LA LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES CON EQUIPO Y PERSONAL, SE EJECUTA EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 424+400 CON APOYO DE PERSONAL, ASIMISMO SE REALIZA LA PERFORACION, VOLADURA Y TRANSPORTE DE ROCAS EN EL KM 414+300. CONTINUA EL APOYO DE PERSONAL EN EL DESQUINCHE DE ROCAS. (CIELO DESPEJADO)	

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 21 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
JUNIN						
RUTA NACIONAL - PE-22B DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. REITHER	COLMATACION DE CAUCE AUMENTO DE CAUDAL TRANSITO NORMAL (SOLO VEHICULOS PESADOS POR EL BADEN)	SECTOR : PUENTE YANANGO (BADEN) KM 77+000	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	1 Obrero IV 12 Obreros III 6 Obreros II, 08 Obreros I	2 Excavadoras 1 Tractor Oruga 3 Camiones Volquetes	TRANSITO NORMAL CONTINUA EL EQUIPO MECANICO EN LABORES DE ELIMINACION Y DESCOLMATACION DE MATERIAL DE ARRASTRE EN LA QUEBRADA YANANGO. EL TRANSITO ES RESTRINGIDO PARA VEHICULOS PESADOS. (CIELO NUBLADO) - (PARA VEHICULOS LIVIANOS FASE NORMAL POR EL PUENTE)
RUTA NACIONAL - PE-5S PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA MERCED - SATIPO SECTORES: MARANKIARI KM 27+250, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Ocurrencia: 28-Feb-10 Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	2 Obreros III 4 Obreros II 6 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN) 1 Cargador Frontal (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO EL T. NEUMÁTICO REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MAYORES EN EL SECTOR MARANKIARI KM 27+200, EL C. FRONTAL Y EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE KM 27+000, LA RETROEXCAVADORA (ALQ.) EN LIMPIEZA SE DERRUMBES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL KM 27+000 AL KM 27+050, SECTOR MARANKIARI Y EL PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL SECTOR RIO NEGRO KM 29+550. (CIELO NUBLADO)
RUTA NACIONAL - PE-5S SATIPO - MAZAMARI - PTO. OCOPA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA SECTOR: MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERO EN SATIPO) SECTOR: TONCOA KM 27+300	Ocurrencia: 25-Feb-10 Inicio de Trabajo: 25-Feb-10 Ocurrencia: 01-Mar-10	Persona del: CONTRATISTA ICCGSA	Maquinaria del: CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500, (CON CERO EN SATIPO), ATENDIDO POR EL CONTRATISTA, EL TRANSITO VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APROX. 300 ML. POR ENCIMA DEL TALLID COLAPSADO, SE CUENTA CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO. (CIELO NUBLADO) - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300, EN MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA) CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	GLORIA BAMBIA - PUERTO OCOPA KM 60+000 - KM 75+000	Ocurrencia: 12-Dic-09 Inicio de Trabajo: 12-Dic-09			TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR GLORIA BAMBIA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000, EN ELIMINACION DE MATERIAL Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS, CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO DEL CONSERVADOR. (CIELO NUBLADO) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
PASCO						
RUTA NACIONAL - PE-5NA PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: PAUCARTAMBO KM 1+200, CHURUMAZU KM 12+560, QDA. 3 AGUAS KM 13+700, QDA. HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Ocurrencia 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 03-Mar-10	3 Obreros III 1 Obreros II, 06 Obreros I (1 PYME 10 Obreros)	1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO EL C. FRONTAL Y C. VOLQUETE CONTINUAN CON EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES EN EL SECTOR PAUCARTAMBO KM 1+230, EL PERSONAL DE PVN REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES EN EL SECTOR ALTO MESAPATA KM 18+380 Y EL PERSONAL DE LA PYME EN LIMPIEZA DE DERRUMBES, DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN DICHS SECTORES. (CIELO DESPEJADO) (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - QDA COLORADA Y QDA COLORADA - OXAPAMPA)
RUTA NACIONAL - PE-5NA OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Ocurrencia 01-Feb-10 Pase provisional:		1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+00 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)
	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO SECTORES: QUEBRADA PACHON KM 39+400 Y DEL KM 36+000 AL KM 45+000.	Ocurrencia 11-Mar-10 Pase provisional:		1 Tractor Neumático (PVN) 1 T. Oruga (Municip. Codo Pozuzo) 1 C. Frontal (Municip. Codo Pozuzo)	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONFORMACION DE PLATAFORMA SECTOR QUEBRADA PACHON KM 39+400, ASI COMO LA LIMPIEZA DE MATERIAL DE DERRUMBE EN EL TRAMO POZUZO - CODO DE POZUZO DEL KM 36+000 AL KM 45+000, EL PASE ES RESTRINGIDO PARA TODO TIPO DE VEHICULOS. (ZONA RECURRENTE DE DERRUMBES POR LAS LLUVIAS), SE TIENE EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODO DE PUZUZO, PARA LO CUAL SE HA SUSCRITO UN CONVENIO DE COOPERACION. (CIELO NUBLADO)
CUSCO						
RUTA NACIONAL - PE-28B HUACARPAY - PISAC - URUBAMBIA - OLLANTAYTAMBO	COLAPSO DE PUENTE METALICO TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO: PISAC-URUBAMBIA PUENTE PISAC KM 31+800	Ocurrencia: 24-Ene-10 Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor Personal del Contratista	Equipo del Contratista	TRANSITO INTERRUMPIDO EMPRESA CONTRATISTA JL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C., HA CONCLUIDO EL BACEADO DE LA PRIMERA ELEVACION DEL ESTRIBO DERECHO, SE VIEN EJECUTANDO EL ARMADO Y ENCOFRADO DE LA CAJUELA. (SE TIENE UN 90% DE AVANCE EN LA DEMOLICION DE LA LOZA DEL PUENTE COLAPSADO)
RUTA NACIONAL - PE-28G CUSCO PISAC	DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CUSCO - PISAC SECTOR: HUANCALLE KM 24, 27, 28, 31	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 2 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Nuemático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MATERIAL EN EL TRAMO CUSCO-PISAC, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMATICO Y PERSONAL DE EMERGENCIA, EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 23+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.).
RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante) HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO- ABRA MALAGA - ALFAMAYO - QUILLABAMBIA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUACARPAY - PISAC SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Ocurrencia: 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 04-Mar-10	1 Ing. Supervisor		TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL TRANSITO VEHICULAR POR AL ACCESO CONSTRUIDO EN EL SECTOR DE MORRO BLANCO KM 25+500, (TRAMO HUACARPAY-PISAC), DEBIDO AL DERRUMBE MAYOR QUE INTERRUMPIO LA PLATAFORMA EN 100 MTS LINEALES., EL ACCESO CONSTRUIDO VIEN SIENDO ATENDIDO PERIODICAMENTE PARA EVITAR SU DETERIORO, EL TRANSITO ES PARA TODO TIPO DE VEHICULO.
	EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO SECTOR: SIRENACHALLOK KM 159+700	Ocurrencia: 04-Ene-10 Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Ing. Supervisor 1 Chofer	1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALLOK KM 159+700, POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2). - POR EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 210, SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CONTINUAMENTE, SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES.
RUTA NACIONAL - PE-3SJ (Reclasificada) EMP PE-28B - STA. TERESA - PTE. HIDROELECTRICA	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBIA SECTOR: SANTA MARIA KM 210 TRAMO: SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA KM 32+000 AL KM 42+000	Ocurrencia: 28-Ene-10 Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor 4 Operadores 2 Choferes	1 Tractor Oruga (PVN) 1 Tractor Nuemático (PVN) 1 Compresora (PVN) 2 Camiones Volquetes	TRANSITO INTERRUMPIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA HACIA EL PUNTO 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA, EN EL KM 39+500, SE ESTIMA PARA MAÑANA SE ACOPLARA OTRO TRACTOR ORUGA DE PVN, MAS LA CUADRILLA DE PERSONAL. (SECTOR INTRANSITABLE), DEBIDO A LOS NUMERABLES DERRUMBES CAIDOS ULTIMAMENTE ANTES DEL PUNTO 2. (LLUVIAS LIGERAS) TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA VIA Y LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, CON 01 T. ORUGA Y 01 EXCAVADORA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA. TERESA APOYA CON 01 C. FRONTAL, EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UNA VIA ALTERNATA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA.

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 21 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
SAN MARTIN						
RUTA NACIONAL - PE-5N TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA (CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY)	PELIGRO DE COLPADO DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE DE VEHIC. PESADOS POR Balsa CAUTIVA)	TRAMO: PIZANA - TOCACHE PUENTE PIZANA KM: 39+000	Ocurrencia 20-Mar-09 Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE, EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE Balsa CAUTIVA)
	ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI PUENTE PUNTA ARENAS KM. 60	Ocurrencia 11-Oct-08 04:00 a.m. Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE Balsa CAUTIVA)
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia 18-Abr-09 02:30 a.m. Pase provisional:	2 Obreros	1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FORMA PERIODICA EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMÁTICO PERENNE EN LA ZONA. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN, PARA SU REHABILITACION.
	PLATAFORMA RESBALADIZA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - CAMPANILLA SECTOR: HUALLABAMBA KM 28+000 AL KM 32+000	Ocurrencia 17-Mar-10 Pase provisional:	1 Operador	1 Tractor Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL APOYO CON EL TRACTOR NEUMÁTICO EN EL PASE VEHICULAR EN EL SECTOR HUALLABAMBA KM 28 AL KM 32. SECTOR CON UNA PLATAFORMA MUY ARCILLOSA, Y DEBIDO A LAS LLUVIAS SE VUALVE MUY RESBALADIZA, SE TIENE MAQUINARIA EN APOYO PARA LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA, SE ESPERA QUE DISMINUYA LAS LLUVIAS PARA NORMALIZAR EL TRANSITO VEHICULAR.
	DERRUMBE (TIERRA Y ROCA) TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia 01-Mar-10 08:00 a.m. Pase provisional:	1 Obrero IV 4 Operadores 3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Neumático 1 Motoniveladora 2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE CONTROLANDO LOS DERRUMBES EN LOS SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000 (TRANSITO POR UN CARRIL), ESTO ES ORIGINADO POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES, SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA PARA ATENDER LOS DESLIZAMIENTOS. (ZONA RECURRENT DE DERRUMBES) - (PRESENCIA DE LLUVIAS)
LIMA						
RUTA NACIONAL - PE-24 CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA	HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAGDALENA - CHUPACA SECTOR: HUANCACHI KM 177+600	Ocurrencia 11-Mar-10 Inicio de Trabajo: 11-Mar-10	<u>Personal del:</u> CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	<u>Maquinaria del:</u> CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN EL PASE VEHICULAR EN FORMA PROVISIONAL SECTOR HUANCACHI KM 177+600, CONTINUA EL DESLIZAMIENTO POR LA QUEBRADA (LODO Y PIEDRA), MAQUINARIA DEL CONSORCIO CONTINUA ATENDIENDO LA EMERGENCIA EN LA ZONA Y APOYANDO CON EL TRANSITO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)

RESUMEN

RUTAS NACIONALES	INTERRUMPIDO	3
	RESTRINGIDO	24
	NORMAL	1