

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 22 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
PIURA						
RUTA NACIONAL - PE-02A CANCHAQUE - HUANCABAMBA	RECONFORMACION DE PLATAFORMA Y DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO SECTOR: CANCHAQUE KM 92+500 - PALANBLA KM 93+850. SECTOR: CRUZ BLANCA KM 132+150 - KM 132+560.	Ocurrencia: 20-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV 3 Obreros III 18 Obreros I	1 Motoniveladora 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS A NIVEL DE TRANSITABILIDAD (LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEOS MANUALES), ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE KM 92+500 - PALANBLA KM 93+850 Y EN LOS SECTOR DE: CRUZ BLANCA KM 132+150 - CASCAMPAMPA KM 132+560; CABE SEÑALAR QUE DE NO REALIZAR LA LIMPIEZA DE CUNETAS EL AGUA QUE CAE DE LAS LLUVIAS DISCURRE POR LA PLATAFORMA EROSIONANDOLA. (LLUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA)
RUTA NACIONAL - PE-02B SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA PUERTO (EMP-PE-5N)	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - TAMBORAPA SECTOR: TAMBORAPA KM 47+500 SECTOR: CRUZ CHUIQUITA KM 98+200	Ocurrencia: 20-Mar-10 Ocurrencia: 20-Mar-10	1 Obreros IV 3 Obreros III 25 Obreros I	1 Tractor Oruga 1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA LA ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 99+400 (CON CERO EN HUANCABAMBA), Y UNA CADRILLA DE 15 OBREROS (LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA), ASIMISMO EN EL TRAMO TAMBORAPA-CHURUYACO KM 47+500 (CON CERO EN EMP. PE-5N), Y UNA CADRILLA DE 10 OBREROS, SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO EN LOS DOS SUB TRAMOS.
LA LIBERTAD						
RUTA NACIONAL - PE-10B SAUSACOCHA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR SECTOR: CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 - KM 18+900	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores 1 Chofer	2 Cargadores Frontales 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 AL KM 18+900, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, (FALLA GEOLOGICA), EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE DANDO POR LA MISMA VIA MUY RESTRINGIDAMENTE, ASIMISMO SE VIENE EJECUTANDO UN NUEVO TRAZO POR LA PARTE ALTA DEL ASENTAMIENTO, SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA.
ANCASH						
RUTA NACIONAL - PE-3N CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA	COLAPSO DE MURO DE CONCRETO TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO LA EMPRESA COSAPI-TRANSLEI A CARGO DE LA CONSERVACION DE LA CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, LA MISMA QUE VIENE EVALUANDO LA EMERGENCIA EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 283+500, (COLAPSO DE MURO DE CONCRETO - PASE POR UN CARRIL)
RUTA NACIONAL - PE-12A DV. SIHUAS - PTE. COMARU - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA	RAJADURA ESTRIBO DE PUENTE TRANSITO NORMAL	TRAMO: SIHUAS - PTE COMARU SECTOR: PUENTE SUCHIMAN KM 130+100	Ocurrencia: 17-Mar-10 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO VIAL ANCASH	TRANSITO NORMAL SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR PUENTE SUCHIMAN KM 130+100. SE CONLUIYO LA CONSTRUCCION DE UN MURO SECO PARA LA PROTECCION DEL ESTRIBO DERECHO.
HUANUCO						
RUTA NACIONAL - PE-3N CHICRIN - HUANUCO	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: LAS PALMAS KM 106+200	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.	<u>Personal de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	<u>Maquinaria de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU	TRANSITO RESTRINGIDO EMPRESA CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU, VIENE ATENDIENDO ESTAS EMERGENCIAS VIALES, CON LABORES DE ELIMINACION DE DERRUMBES Y HUAYCOS, CON EL RESPECTIVO EQUIPO MECANICO DISTRIBUIDO ADECUADAMENTE PARA SALVAR LAS EMERGENCIAS MAS CRITICAS, EN ALGUNOS SECTORES DE MENOR RIESGO EN EL TRANSITO VEHICULAR SE HA PROCEDIDO A LA SEÑALIZACION DEL MISMO.
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CUEVA DE LAS PAVAS KM 117+200	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: SAN ROQUE KM 170+200	Ocurrencia: 18-Mar-10 10:30 a.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: RIO BLANCO KM 195+500	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 p.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: BUENA VISTA KM 196+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CHACAMPAMPA KM 202+200	Ocurrencia: 22-Mar-10 05:00 a.m.			
RUTA NACIONAL - PE-18A HUANUCO - TINGO MARIA	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: ACOMAYO KM 31+100	Ocurrencia: 15-Feb-10 12:00 a.m. Inicio de Trabajo:			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: SANTA ANA KM 101+900	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 a.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: TAMBO CHICO KM 108+170	Ocurrencia: 20-Mar-10 05:30 p.m.			
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m. Inicio de Trabajo:			
RUTA NACIONAL - PE-5N VON HUMBOLT - DV. PUERTO BERMUDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO KM 16, KM 25, KM 43, KM 69	Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor Cuadrilla de Personal	TRANSITO RESTRINGIDO PLATAFORMA CONFORMADA POR SUELOS ARCILLOSOS Y PRODUCTO DE LAS LLUVIAS SE SATURA PRESENTANDO DIFICULTADES EN EL PASE VEHICULAR, SE ESPERA QUE BAJE EL CONTENIDO DE HUMEDAD PARA QUE EL TRANSITO SE ESTABLEZCA EN FORMA NORMAL (LLUVIAS EN LA ZONA)	

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 22 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
UCAYALI						
RUTA NACIONAL - PE-5N DV. TINGO MARIA - PTE. AGUAYTIA - VON HUMBOLDT	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: CHANCADORA KM 416+700 SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+600	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10 Ocurrencia: 18-Feb-10	1 Ing. Supervisor 2 Obrero IV, 10 Obreros III 16 Obreros I	3 Cargadores Frontales 1 Tractor Neumático 1 Motoniveladora, 04 C. Volquetes	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EQUIPO MECANICO Y PERSONAL. EL C. FRONTAL CONTINUA CON EL CARGUIO Y ACOPIO DE ROCAS EN EL KM 416+700 (CHANCADORA I), EL T. NEUMATICO, LOS 02 VOLQUETES Y EL PERSONAL REALIZAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA. (CIELO NUBLADO). - EL C. FRONTAL REALIZA ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL EN EL KM 398+000. EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL RELLENO EN EL KM 356+400 Y CON EL APOYO DE 01 MOTONIVELADORA Y PERSONAL DE EMERGENCIA SE REALIZA EL EXTENDIDO DE MATERIAL. (CIELO DESPEJADO)
	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTOR: HIDAYACUKM 410+20016+700 SECTOR: PREVISTO Km 414+400 SECTOR: CHANCADORA KM 417+300	Ocurrencia: 20-Ene-10 Inicio de Trabajo: 20-Ene-10			TRANSITO INTERRUPTIDO - SE HAN TOMADO DECISIONES DEBIDO A LA EMERGENCIA PRESENTADO EN LOS SECTORES DE HIDAYACUKM 410+20016+700, PREVISTO KM 414+400 Y CHANCADORA KM 417+300. DEBIDO A LA INTERRUPCION DE LA VIA POR LA EROSION DE PLATAFORMA EN LOS SECTORES INDICADOS SE DEBIO A UNA FUERTE LLUVIA DURANTE LA NOCHE EN LA ZONA. AL RESPECTO YA SE COORDINO EL APOYO CON EQUIPOS DE LOS CONTRATISTAS DEL CONSOCIO PUENTE CHINO LOS MISMOS QUE ESTARAN DISPONIBLES DE 01 TRACTOR ORUGA Y 01 EXCAVADORA, ASIMISMO SE COORDINO CON EL CONSORCIO SANE
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120 SECTOR: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 19-Ene-10 Inicio de Trabajo: 19-Ene-10 Ocurrencia: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 10 Obreros I	1 Excavadora, 01 T. Neumático 1 C. Frontal, 01 Retroexcavadora 3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alq)	TRANSITO RESTRINGIDO - EL T. NEUMATICO CONTINUAN CON EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 416+000. EL CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL CON 01 EXCAVADORA Y 01 C. VOLQUETE, CONTINUA EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ZANJA DE DRENAJE CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO DESPEJADO) - CONTINUA LA LIMPIEZA DE HUYACOS Y DERRUMBES CON EQUIPO Y PERSONAL. SE EJECUTA EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 424+400 CON APOYO DE PERSONAL. ASIMISMO SE REALIZA LA PERFORACION, VOLADURA Y TRANSPORTE DE ROCAS EN EL KM 414+300. CONTINUA EL APOYO DE PERSONAL EN EL DESQUINCHE DE ROCAS. (CIELO DESPEJADO)
JUNIN						
RUTA NACIONAL - PE-22B DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. REITHER	COLMATACION DE CAUCE AUMENTO DE CAUDAL TRANSITO INTERRUPTIDO	SECTOR : PUENTE YANANGO (BADEN) KM 77+000	Ocurrencia: 22-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV 12 Obreros III 6 Obreros II, 08 Obreros I	2 Excavadoras 1 Tractor Oruga 3 CamionesVolquetes	TRANSITO INTERRUPTIDO TRANSITO INTERRUPTIDO POR EL BADEN PARA VEHICULOS PESADOS. EQUIPO MECANICO EN ESPERA DE QUE DISMINUYA EL CAUCE DE LA QUEBRADA YANANGO PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE DESCOLMATANDO Y ENCAUZAMIENTO DE MATERIAL DE ARRASTRE. SE TIENE UNA RIADA DE 12,000 M3 APROX (LLUVIAS TORRENCIALES) - (PARA VEHICULOS LIVIANOS PASE NORMAL POR EL PUENTE)
	HUAYCO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: TARMA - LA MERCED SECTOR: SAN PEDRO KM 70+500	Ocurrencia: 22-Mar-10 Inicio de Trabajo: 22-Mar-10	Cuadrilla de Personal	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO INTERRUPTIDO SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE MATERIAL EN EL SECTOR SAN PEDRO KM 70+500. DEBIDO A LA CAIDA DE HUAYCO EN HORAS DE LA MADRUGADA (5:00 A.M.), SE TIEN 01 T. NEUMATICO EN LA ZONA. SE ESTIMA QUE EN HORAS DE LA TARDE SE RECUPERE EL TRANSITO VEHICULAR. (LLUVIAS EN LA ZONA)
RUTA NACIONAL - PE-5S PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA MERCED - SATIPO SECTORES: MARANKIARI KM 27+250, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Ocurrencia: 28-Feb-10 Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	2 Obreros III 4 Obreros II 6 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN) 1 Cargador Frontal (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO EL CARGADOR FRONTAL Y CAMION VOLQUETE, REALIZA CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE KM 27+050 SECTOR MARANKIARI; LA RETROEXCAVADORA ALQUILADA EN LIMPIEZA SE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS KM 27+050AL KM 27+150 SECTOR MARANKIARI Y EL PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL KM 29+600 SECTOR RIO NEGRO. (LLUVIAS TORRENCIALES)
	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA SECTOR: MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERO EN SATIPO) SECTOR: TONCOA KM 27+300	Ocurrencia: 25-Feb-10 Inicio de Trabajo: 25-Feb-10 Ocurrencia: 01-Mar-10	Persona del: CONTRATISTA ICCGSA	Maquinaria del: CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500. (CON CERO EN SATIPO), ATENDIDO POR EL CONTRATISTA, EL TRANSITO VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APROX. 300 M.L. POR ENCIMA DEL TALUD COLAPSADO. SE CUENTA CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO. (CIELO DESPEJADO) - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300. EN MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA) CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
	DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	GLORIA BAMBA - PUERTO OCOPA KM 60+000 - KM 75+000	Ocurrencia: 12-Dic-09 Inicio de Trabajo: 12-Dic-09			TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR GLORIA BAMBA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000. EN ELIMINACION DE MATERIAL Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS. CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO DEL CONSERVADOR. (CIELO NUBLADO) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)
PASCO						
RUTA NACIONAL - PE-5NA PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: VILLA MARIA KM 11+180, CHURUMAZU KM 12+480, QDA, 3 AGUAS KM 13+700, QDA. HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Ocurrencia 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 03-Mar-10	3 Obreros III 1 Obreros II, 06 Obreros I (1 PYME 10 Obreros)	1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO EL C. FRONTAL Y CAMION VOLQUETE EN EL KM 16+820 SECTOR ALTO MEZAPATA REALIZAN EL CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES. EL PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES KM 16+120 SECTOR MESAPATA Y EL PERSONAL DE LA PYME: REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS. (LLUVIAS LIGERAS). (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - QDA COLORADA Y QDA COLORADA - OXAPAMPA)
	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Ocurrencia 01-Feb-10 Pase provisional:			TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+00 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (LLUVIAS EN LA ZONA)
	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO SECTORES: QUEBRADA PACHON KM 39+400 Y DEL KM 36+000 AL KM 45+000.	Ocurrencia 11-Mar-10 Pase provisional:			TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONFORMACION DE PLATAFORMA SECTOR QUEBRADA PACHON KM 39+400, ASI COMO LA LIMPIEZA DE MATERIAL DE DERRUMBE EN EL TRAMO POZUZO - CODO DE POZUZO DEL KM 36+000 AL KM 45+000. EL PASE ES RESTRINGIDO PARA TODO TIPO DE VEHICULOS. (ZONA RECURRENT DE DERRUMBES POR LAS LLUVIAS). SE TIENE EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODO DE PUZUZO, PARA LO CUAL SE HA SUSCRITO UN CONVENIO DE COOPERACION. (LLUVIAS EN LA ZONA)

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 22 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
CUSCO						
RUTA NACIONAL - PE-28B HUACARPAY - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	COLAPSO DE PUENTE METALICO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PISAC-URUBAMBA PUENTE PISAC KM 31+800	Ocurrencia: 24-Ene-10 Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor Personal del Contratista	Equipo del Contratista	TRANSITO INTERRUPTIDO EMPRESA CONTRATISTA JL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C., HA CONCLUIDO EL BACEADO DEL ESTRIBO DERECHO EN ESPERA DEL SECADO, EN CUANTO AL ESTRIBO IZQUIERDO SE REALIZA EL ENCOFRADO Y COLOCACION DE ARMADURA, LA ARMADURA DEL PUENTE PROVISIONAL TIENE UN AVANCE DEL 50%. (SE TIENE UN 80% DE AVANCE EN LA DEMOLICION DE LA LOZA DEL PUENTE COLAPSADO)
RUTA NACIONAL - PE-28G CUSCO PISAC	DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CUSCO - PISAC SECTOR: HUANCALLE KM 24+600	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 2 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Nuemático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MATERIAL EN EL TRAMO CUSCO-PISAC, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMATICO Y PERSONAL DE EMERGENCIA, EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 23+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.). - ASIMISMO SE ADVIERTE UN PELIGRO EN EL PONTON HUANCALLE KM. 24+600, POR UN DESNIVEL DE 0.25 CMS, SE PRESUME INGRESO DE AGUA EN GRIETA CIRCULAR QUE INVOLUCRA 300 M
RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante) HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO- ABRA MALAGA -ALFAMAYO- QUILLABAMBA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUACARPAY - PISAC SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Ocurrencia: 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 04-Mar-10	1 Ing. Supervisor	Maquinaria Alquilada	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS EN EL DERRUMBE MAYOR EN EL SECTOR DE MORRO BLANCO KM 25+500, (TRAMO HUACARPAY-PISAC), A LA FECHA SE HA ENCONTRADO ROCA GRANDE Y TENDRA QUE REALIZARSE LAS VOLADURAS, EL TRANSITO VEHICULAR SE REALIZA POR UN ACCESO CONSTRUIDO, SE CUENTA CON MAQUINARIA ALQUILADA EN ESTOS TRABAJOS.
	EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO SECTOR: SIRENACHALLOK KM 159+700	Ocurrencia: 04-Ene-10 Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Ing. Supervisor 1 Chofer	1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALLOK KM 159+700, POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2). - POR EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 210, SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CONTINUAMENTE, SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES.
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBA SECTOR: SANTA MARIA KM 210	Ocurrencia: 28-Ene-10			
	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA KM 32+000 AL KM 42+000	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor 4 Operadores 2 Choferes	1 Tractor Oruga (PVN) 1 Tractor Nuemático (PVN) 1 Compresora (PVN) 2 Camiones Volquetes	TRANSITO INTERRUPTIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA HACIA EL PUNTO 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA, EN EL KM 35+500 SE EJECUTA LA ELIMINACION DE DERRUMBE (200 M3 APROX.), ORIGINADO POR LAS LLUVIAS CAIDAS POR LA NOCHE, EL 2DO. TRACTOR ORUGA SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO, ASIMISMO SE TIENE UN CARGADOR FRONTAL EN TRANSITO PARA REFORZAR LAS ACCIONES EN DICHO TRAMO, SE MANTIENE UNA CUADRILLA DE PERSONAL (SECTOR INTRANSITABLE) - (LLUVIAS LIGERAS) TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA VIA Y LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA. TERESA. EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UNA VIA ALTERNA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA.
SAN MARTIN						
RUTA NACIONAL - PE-5N TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA (CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY)	PELIGRO DE COLPADO DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PIZANA - TOCACHE PUENTE PIZANA KM: 39+000 (PASE DE VEHIC. PESADOS POR Balsa CAUTIVA)	Ocurrencia 20-Mar-09 Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE, EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE Balsa CAUTIVA)
	ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI PUENTE PUNTA ARENAS KM. 60 (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	Ocurrencia 11-Oct-08 04:00 a.m. Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE Balsa CAUTIVA)
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia 18-Abr-09 02:30 a.m. Pase provisional:	1 Operador 2 Obreros	1 Tractor Nuemático	TRANSITO RESTRINGIDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACION ES CONTINUO EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250, PARA MANTENER SU TRANSTABILIDAD CON EL APOYO DE 01 T. NEUMÁTICO PERENNE. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN, PARA SU REHABILITACION.
	PLATAFORMA RESBALADIZA TRANSITO NORMAL	TRAMO: JUANJUI - CAMPANILLA SECTOR: HUALLABAMBA KM 28+000 AL KM 32+000	Ocurrencia 17-Mar-10 Pase provisional:	1 Operador	1 Tractor Nuemático	TRANSITO NORMAL SE HA RESTABLECIDO EL TRANSITO VEHICULAR EN EL SECTOR HUALLABAMBA KM 28 AL KM 32, SECTOR CON UNA PLATAFORMA MUY ARCILLOSA Y RESBALADIZA CUANDO LAS LLUVIAS SE ACENTUA, SOBRE TODO PARA LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA
	DERRUMBE (TIERRA Y ROCA) TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia 01-Mar-10 08:00 a.m. Pase provisional:	1 Obrero IV 4 Operadores 3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Nuemático 1 Motoniveladora 2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL CONTROL DE LOS DERRUMBES EN EL SECTOR HUALLABAMBA KM 28 AL KM 32, SECTOR CON UNA PLATAFORMA MUY ARCILLOSA, Y DEBIDO A LAS LLUVIAS SE VUALVE MUY RESBALADIZA, SE TIENE EL APOYO CON MAQUINARIA PARA EL PASE DE LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA. (LLUVIAS EN LA ZONA)
LIMA						
RUTA NACIONAL - PE-24 CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA	HUAYCOS TRANSITO NORMAL	TRAMO: MAGDALENA - CHUPACA SECTOR: HUANCACHI KM 177+600	Ocurrencia 11-Mar-10 Inicio de Trabajo: 11-Mar-10	<u>Personal del:</u> CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	<u>Maquinaria del:</u> CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS	TRANSITO NORMAL SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE ENCAUSAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL BADEN PROVISIONAL EN EL SECTOR HUANCACHI KM 177+600. EL TRANSITO VEHICULAR VIENE REALIZANDOSE EN FORMA NORMAL, CABE INDICAR QUE ESTA ZONA ES MUY INESTABLE SOBRE TODO CUENDO LLUEVE DEBIDO A QUE EL RIO CARGA Y ARRASTRA MATERIAL CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS. (SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)

RESUMEN

RUTAS NACIONALES	INTERRUPTIDO	5
	RESTRINGIDO	22
	NORMAL	3