

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 23 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
PIURA						
RUTA NACIONAL - PE-02A CANCHAQUE - HUANCABAMBA	RECONFORMACION DE PLATAFORMA Y DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CANCHAQUE - PUENTE FIERRO SECTOR: CANCHAQUE KM 89+000 - PALANBLA KM 93+850, Y PUENTE FIERRO - LAS MINAS KM 98+200 - KM 102+300 SECTOR: CRUZ BLANCA KM 130+100 - KM 132+560.	Ocurrencia: 22-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Obrero IV 3 Obreros III 18 Obreros I	1 Motoniveladora 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS A NIVEL DE TRANSITABILIDAD (LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEOS MANUALES), ENTRE LOS SECTORES DE CANCHAQUE KM 89+000 - PALANBLA KM 93+850, Y PUENTE FIERRO - LAS MINAS KM 98+200 - KM 102+300 Y EN LOS SECTOR DE: CRUZ BLANCA KM 130+100 - KM 132+560; CABE SEÑALAR QUE DE NO REALIZAR LA LIMPIEZA DE CUNETAS EL AGUA QUE CAE DE LAS LLUVIAS DISCURRE POR LA PLATAFORMA EROSIONANDOLA. (LLUVIAS Y NEBLINA EN LA ZONA)
RUTA NACIONAL - PE-02B SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA PUERTO (EMP-PE-5N)	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: SONDOR - CRUZ CHUIQUITA - TAMBORAPA SECTOR: TAMBORAPA KM 46+750 - 47+500	Ocurrencia: 223/2010	1 Obreros IV 3 Obreros III 25 Obreros I	1 Tractor Oruga 1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LA ELIMINACION DE DERRUMBES EN EL SECTOR TAMBORAPA KM 46+750 - 47+500, (CON CERO EN EMP. PE-5N), Y UNA CADRILLA DE 10 OBREROS, ENCUANTO EN CUANTO AL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 99+400 (CON CERO EN HUANCABAMBA), Y UNA CADRILLA DE 15 OBREROS. (LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA), SE CUENTA CON EQUIPO MECANICO EN LOS DOS SUB TRAMOS.
LA LIBERTAD						
RUTA NACIONAL - PE-10B SAUSACOCHA - PUENTE PALLAR - CALEMAR	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PUENTE PALLAR - CALEMAR SECTOR: CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 - KM 18+900	Ocurrencia: 16-Mar-10 Inicio de Trabajo: 16-Mar-10	2 Operadores 1 Chofer	2 Cargadores Frontales 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE EJECUTANDO UN NUEVO TRAZO POR LA PARTE ALTA DEL ASENTAMIENTO EN EL SECTOR CRUZ CHUIQUITA KM 18+500 AL KM 18+900, DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ASENTAMIENTO, (FALLA GEOLOGICA), EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE DANDO POR LA MISMA VIA MUY RESTRINGIDAMENTE, SE CUENTA CON MAQUINARIA EN LA ZONA.
ANCASH						
RUTA NACIONAL - PE-3N CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - HUALLANCA	COLAPSO DE MURO DE CONCRETO TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: SECTOR: MOLINOPAMPA KM 649+300	Ocurrencia: 11-Abr-09 Inicio de Trabajo:	<u>Personal de:</u> CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI	<u>Maquinaria de:</u> CONSORCIO TRANSLEI - COSAPI	TRANSITO RESTRINGIDO LA EMPRESA COSAPI-TRANSLEI A CARGO DE LA CONSERVACION DE LA CARRETERA PATIVILCA-CONOCOCHA-MOLINOPAMPA, LA MISMA QUE VIENE EVALUANDO LA EMERGENCIA EN EL SECTOR MOLINOPAMPA KM 283+500, (COLAPSO DE MURO DE CONCRETO - PASE POR UN CARRIL)
HUANUCO						
RUTA NACIONAL - PE-3N CHICRIN - HUANUCO	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: LAS PALMAS KM 106+200	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.	<u>Personal de:</u> CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU		TRANSITO RESTRINGIDO EMPRESA CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU, VIENE ATENDIENDO ESTAS EMERGENCIAS VIALES, CON LABORES DE ELIMINACION DE DERRUMBES Y HUAYCOS, CON EL RESPECTIVO EQUIPO MECANICO DISTRIBUIDO ADECUADAMENTE PARA SALVAR LAS EMERGENCIAS MAS CRITICAS, EN ALGUNOS SECTORES DE MENOR RIESGO EN EL TRANSITO VEHICULAR SE HA PROCEDIDO A LA SEÑALIZACION DEL MISMO. (SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR DE SAN ROQUE KM 170+200, DEL TRAMO CHICRIN - HUANUCO)
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CUEVA DE LAS PAVAS KM 117+200	Ocurrencia: 21-Mar-10 05:00 a.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: RIO BLANCO KM 195+500	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 p.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: BUENA VISTA KM 196+200	Ocurrencia: 16-Mar-10 03:30 a.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CHICRIN - HUANUCO SECTOR: CHACAPAMPA KM 202+200	Ocurrencia: 22-Mar-10 05:00 a.m.			
RUTA NACIONAL - PE-18A HUANUCO - TINGO MARIA	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: ACOMAYO KM 31+100	Ocurrencia: 15-Feb-10 12:00 a.m. Inicio de Trabajo:			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: HUACHIPA KM 93+300	Ocurrencia: 23-Mar-10 05:30 p.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: SANTA ANA KM 101+900	Ocurrencia: 20-Mar-10 12:00 a.m.			
	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: TAMBO CHICO KM 108+170	Ocurrencia: 20-Mar-10 05:30 p.m.			
	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUANUCO - TINGO MARIA SECTOR: VILLOLLACO KM 87+000 (PUENTE VOLADIZO)	Ocurrencia: 16-Feb-10 07:00 a.m. Inicio de Trabajo:			
RUTA NACIONAL - PE-5N VON HUMBOLT - DV. PUERTO BERMUDEZ - PUENTE PAUCARTAMBO	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: VON HUMBOLDT - ZUNGARILLO KM 16, KM 25, KM 43, KM 69	Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor Cadrilla de Personal		TRANSITO RESTRINGIDO PLATAFORMA CONFORMADA POR SUELOS ARCILLOSOS Y PRODUCTO DE LAS LLUVIAS SE SATURA PRESENTANDO DIFICULTADES EN EL PASE VEHICULAR. SE ESPERA QUE BAJE EL CONTENIDO DE HUMEDAD PARA QUE EL TRANSITO SE RESTABLEZCA EN FORMA NORMAL. (LLUVIAS EN LA ZONA)

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 23 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES	
UCAYALI							
RUTA NACIONAL - PE-5N DV. TINGO MARIA - PTE. AGUYTIA - VON HUMBOLDT	EROSION DE PLATAFORMA	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	3 Cargadores Frontales	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERUMBES Y HUAYCOS CON PERSONAL EN EL SECTOR CHANCADORA KM 416+700 AL KM 419+200, EL EQUIPO MECANICO ESTA APOYANDO EN LA NUEVA EMERGENCIA, EN LA EROSION DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO). - EL C. FRONTAL REALIZA ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL EN EL KM 398+000, EL C. VOLQUETE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL RELLENO EN EL KM 356+400 Y CON EL APOYO DE 01 MOTONIVELADORA Y PERSONAL DE EMERGENCIA SE REALIZA EL EXTENDIDO DE MATERIAL. (CIELO DESPEJADO)	
	TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: CHANCADORA KM 416+700	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	2 Obrero IV, 10 Obreros III	1 Tractor Neumático		
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA	SECTOR: SHIRINGAL ALTO KM 356+600	Ocurrencia: 18-Feb-10	19 Obreros I	1 Motoniveladora, 04 C. Volquetes		
	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Ing. Supervisor	1 Tractores oruga	TRANSITO INTERRUPTIDO SE REALIZA CORTE DE ROCA SUELTA EN EL SECTOR: CHANCADORA I KM 416+400, EL RIO EROSIONO 320 MTS DE PLATAFORMA, APOYAN 01 TRACTOR ORUGA Y 01 EXCAVADORA CON APOYO DE 10 OBREROS, SE ESTIMA PASE RESTRINGIDO EN 02 DIAS O MAS DEPENDIENDO DE LAS LLUVIAS. (CIELO NUBLADO)
		SECTOR: CHANCADORA I KM 416+400	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	10 Obreros	10 Obreros	1 Excavadora	
	EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Ing. Supervisor	1 Tractor Neumático	TRANSITO INTERRUPTIDO SE REALIZAN TRABAJOS DE RECUPERACION DE PLATAFORMA EN EL SECTOR CHANCADORA II KM 417+600, EL RIO EROSIONO 80 MTS DE PLATAFORMA, APOYA EL EQUIPO MECANICO DE EMERGENCIA, E ESTIMA PASE RESTRINGIDO EN 02 DIAS O MAS DEPENDIENDO DE LAS LLUVIAS. (CIELO NUBLADO)
		SECTOR: CHANCADORA II KM 417+600	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	10 Obreros	1 Cargador Frontal	1 Cargador Frontal	
EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR: JUAN VELASCO KM 414+400	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Ing. Supervisor	1 Retroexcavadora	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZA ENROCADO PARA ENSANCHAMIENTO EN EL SECTOR: JUAN VELASCO KM 414+400, PARA ABRIR PASE PROVISIONAL, EL RIO SE EROSIONO 400 MTS DE PLATAFORMA, APOYAN 01 RETROEXCAVADORA, 01 C. FRONTAL, 01 VOLQUETE Y 05 OBREROS. (CIELO NUBLADO)	
	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	5 Obreros	5 Obreros	1 C. Frontal, 01 C. Volquete	1 C. Frontal, 01 C. Volquete		
EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 20-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Ing. Supervisor	1 T. Neumático, 01 Excavadora	TRANSITO RESTRINGIDO SE REALIZA EL PASE PROVISIONAL MEDIANTE EL ENSANCHAMIENTO PARA ABRIR PASE PROVISIONAL, EN EL SECTOR: HIDAYACU KM 410+100, EL RIO EROSIONO 50 MTS DE PLATAFORMA, SE TIENE EL APOYO DE 01 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORA, 01 T. NEUMATICO Y 02 VOLQUETES. (CIELO NUBLADO).	
	SECTOR: HIDAYACU KM 410+100	Inicio de Trabajo: 20-Ene-10	10 Obreros I	10 Obreros I	10 Obreros I		
ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: PTE. CHINO - AGUYTIA	Ocurrencia: 19-Ene-10	1 Ing. Supervisor	1 Ing. Supervisor	1 Excavadora, 01 T. Neumático	TRANSITO RESTRINGIDO - EL T. NEUMATICO CONTINUAN CON EL RELLENO DE PLATAFORMA EN EL KM 416+000, EL CORTE Y EILMINACION DE MATERIAL SE REALIZA CON 01 EXCAVADORA Y 01 C. VOLQUETE, CONTINUA EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ZANJA DE DRENAJE CON PERSONAL DE EMERGENCIA. (CIELO NUBLADO) - CONTINUA LA LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES CON PERSONAL, EL EQUIPO MECANICO PASO A ATENDER LA EMERGENCIA POR EROSION DE PLATAFORMA. (CIELO DESPEJADO)	
	SECTORES: PREVISTO KM 416+000 - KM 416+120	Inicio de Trabajo: 19-Ene-10	10 Obreros I	10 Obreros I	10 Obreros I		
SECTOR: PREVISTO KM 415+500 - KM 400+000	Ocurrencia: 15-Mar-10	15-Mar-10	3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alt)	3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alt)	3 C. Volquetes, 01 Compres. (Alt)		
	JUNIN						
RUTA NACIONAL - PE-22B DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. REITHER	COLMATACION DE CAUCE AUMENTO DE CAUDAL TRANSITO RESTRINGIDO	SECTOR : PUENTE YANANGO (BADEN) KM 77+000	Ocurrencia: 22-Mar-10 Inicio de Trabajo: 22-Mar-10	1 Obrero IV 12 Obreros III 6 Obreros II, 08 Obreros I	2 Excavadoras 1 Tractor Oruga 3 CamionesVolquetes	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL EQUIPO MECANICO EN LABORES DE ELIMINACION Y DESCOLMATACION DE MATERIAL DE ARRASTRE (12,000 M3), EN LA QUEBRADA YANANGO (CIELO DESPEJADO) (PARA VEHICULOS LIVIANOS PASE NORMAL POR EL PUENTE)	
	HUAYCO TRANSITO NORMAL	TRAMO: TARMA - LA MERCED SECTOR: SAN PEDRO KM 70+500	Ocurrencia: 22-Mar-10 Inicio de Trabajo: 22-Mar-10	Cuadrilla de Personal	1 Tractor Neumático (PVN)	TRANSITO NORMAL CONLUYO LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR SAN PEDRO KM 70+500, DEBIDO A LA CAIDA DE HUAYCO, TRANSITABILIDAD RECUPERADA. (CIELO DESPEJADO)	
RUTA NACIONAL - PE-5S PTE. REITHER - PTE. PICHANAKI - SATIPO	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: LA MERCED - SATIPO SECTORES: MARANKIARI KM 27+250, IPOKI KM 89+990, RIO NEGRO KM 29+510 - 30+500, BAJO TOTERANI KM 30+750	Ocurrencia: 28-Feb-10 Inicio de Trabajo: 28-Feb-10	2 Obreros III 4 Obreros II 6 Obreros I	1 Tractor Neumático (PVN) 1 Cargador Frontal (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO EL CARGADOR DE FERRIL Y CAMION VOLQUETES ALQUILADO, REALIZA CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE KM 27+000 SECTOR MARANKIARI, LA RETROEXCAVADORA ALQUILADA EN LIMPIEZA SE DERRUMBES, CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS KM 22+560 SECTOR CHIVEROS Y EL PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS EN EL KM 27+700 SECTOR MARANKIARI. (LLUVIAS TORRENCIALES)	
	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: MAZAMARI - PUERTO OCOPA SECTOR: MONTERRICO-CAMABARI KM 40+500 (CON CERO EN SATIPO) SECTOR: TONCOA KM 27+300	Ocurrencia: 25-Feb-10 Inicio de Trabajo: 25-Feb-10 Ocurrencia: 01-Mar-10	Persona del: CONTRATISTA ICCGSA	Maquinaria del: CONTRATISTA ICCGSA	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS LIGEROS EN EL SECTOR DE MONTERRICO-CAMABARI KM. 40+500, (CON CERO EN SATIPO), ATENDIDO POR EL CONTRATISTA, EL TRANSITO VEHICULAR ES POR EL ACCESO PROVISIONAL DE APROX. 300 M.L. POR ENCIMA DEL TALUD COLAPSADO, SE CUENTA CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO. (CIELO DESPEJADO) - CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SECTOR TONCOA KM 27+300, EN MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (ZONA CRITICA) CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)	
DERRUMBES, EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	GLORIA BAMBIA - PUERTO OCOPA KM 60+000 - KM 75+000	Ocurrencia: 12-Dic-09 Inicio de Trabajo: 12-Dic-09	12-Dic-09	12-Dic-09	12-Dic-09	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR GLORIA BAMBIA - PTO OCOPA DEL KM 60+000 - KM 75+000, EN ELIMINACION DE MATERIAL Y RECONFORMACION DE PLATAFORMA EN VARIOS PUNTOS, CON PERSONAL Y EQUIPO MECANICO DEL CONSERVADOR. (CIELO NUBLADO) TRAMO A CARGO DE LA EMPRESA ICCGSA. (CARRETERA SUPERVISADA POR PROYECTO PERU)	
PASCO							
RUTA NACIONAL - PE-5NA PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA	DERRUMBES TRANSITO RESTRINGIDO	SECTORES: VILLA MARIA KM 11+180, CHURUMAZU KM 12+480, ODA, 3 AGUAS KM 13+700, ODA, HONDA KM 26+260, ABRA LLAMAQUIZU KM 38+060	Ocurrencia 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 03-Mar-10	3 Obreros III 1 Obreros II, 06 Obreros I (1 PYME 10 Obreros)	1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO EL CARGADOR FRONTAL Y CAMION VOLQUETE KM 14+260 SECTOR BAJO MEZAPATA REALIZAN CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBES, EL PERSONAL REALIZA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES KM 015+910 SECTOR BAJO MESAPATA Y EL PERSONAL DE LA PYME, REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS COLMATADAS. (CIELO NUBLADO) (SE TIENE MANO DE OBRA POR NIVEL DE SERVICIOS DEL SECTOR PTE PAUCARTAMBO - ODA COLORADA Y ODA COLORADA - OXAPAMPA)	
	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OXAPAMPA - POZUZO SECTORES: AGUA SALADA KM 36 AL KM 37, HUAMPAL KM 58 AL KM 59	Ocurrencia 01-Feb-10 Pase provisional:	01-Feb-10	1 Cargador Frontal	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS CON 01 CARGADOR FRONTAL EN EL SECTOR HUAMPAL, POR CAIDA DE DERRUMBES SECTOR AGUA SALADA KM 39+400 Y EN EL KM 40+00 POR COLAPSO DE PLATAFORMA. (CIELO NUBLADO)	
RUTA NACIONAL - PE-5NA OXAPAMPA - POZUZO - CODO DE POZUZO	DERRUMBES, HUAYCOS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: POZUZO - CODO DE POZUZO SECTORES: QUEBRADA PACHON KM 39+400 Y DEL KM 36+000 AL KM 45+000.	Ocurrencia 11-Mar-10 Pase provisional:	11-Mar-10	1 Tractor Neumático (PVN) 1 T. Oruga (Municip. Codo Pozuzo) 1 C. Frontal (Municip. Codo Pozuzo)	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECONFORMACION DE PLATAFORMA SECTOR QUEBRADA PACHON KM 39+400, ASI COMO LA LIMPIEZA DE MATERIAL DE DERRUMBE EN EL TRAMO POZUZO - CODO DE POZUZO DEL KM 36+000 AL KM 45+000, EL PASE ES RESTRINGIDO PARA TODO TIPO DE VEHICULOS. (ZONA RECURRENTMENTE DE DERRUMBES POR LAS LLUVIAS), SE TIENE EL APOYO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CODO DE POZUZO, PARA LO CUAL SE HA SUSCRITO UN CONVENIO DE COOPERACION. (LLUVIAS EN LA ZONA)	

REPORTE DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA, 23 DE MARZO DEL 2010
TARDE HORA: 12:00 M.

DEPARTAMENTO / CARRETERA	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	OBSERVACIONES
CUSCO						
RUTA NACIONAL - PE-28B HUACARPAY - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO	COLAPSO DE PUENTE METALICO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: PISAC-URUBAMBA PUENTE PISAC KM 31+800	Ocurrencia: 24-Ene-10 Inicio de Trabajo: 24-Ene-10	1 Ing. Supervisor Personal del Contratista	Equipo del Contratista	TRANSITO INTERRUPTIDO EMPRESA CONTRATISTA JL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C., HA PREVISTO PARA EL DIA DE HOY EL BACEADO DE ZAPATA DEL ESTRIBO IZQUIERDO, ASIMISMO SE VA A EFECTUAR UN APOYO PROVISIONAL EN LA MARGEN DERECHA PARA EL MONTAJE Y LANZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MODULAR, LA ARMADURA DEL PUENTE PROVISIONAL TIENE UN AVANCE DEL 50%. (SE TIENE UN 80% DE AVANCE EN LA DEMOLICION DE LA LOZA DEL PUENTE COLAPSADO)
RUTA NACIONAL - PE-28G CUSCO PISAC	DERRUMBES, COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: CUSCO - PISAC SECTOR: HUANCALLE KM 24+600	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo: 15-Mar-10	1 Ing. Supervisor 2 Obreros III 10 Obreros I	1 Tractor Nuemático (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MATERIAL EN EL TRAMO CUSCO-PISAC, CON EL APOYO DE 01 T. NEUMATICO Y PERSONAL DE EMERGENCIA, EN ESPERA DE LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA DEL KM 23+000 Y KM 24+000 (200 MTS APROX.). - ASIMISMO SE ADVIERTE UN PELIGRO EN EL PONTON HUANCALLE KM. 24+600 , POR UN DESNIVEL DE 0.25 CMS, SE PRESUME INGRESO DE AGUA EN GRIETA CIRCULAR QUE INVOLUCRA 300 MTS, PASE RESTRINGIDO.
RUTA NACIONAL - PE-28B (Variante) HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO- ABRA MALAGA -ALFAMAYO - QUILLABAMBA	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: HUACARPAY - PISAC SECTOR: MORRO BLANCO KM 25+500	Ocurrencia: 03-Mar-10 Inicio de Trabajo: 04-Mar-10	1 Ing. Supervisor	Maquinaria Alquilada	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS EN EL DERRUMBE MAYOR EN EL SECTOR DE MORRO BLANCO KM 25+500, (TRAMO HUACARPAY-PISAC), A LA FECHA SE HA ENCONTRADO ROCA GRANDE Y TENDRA QUE REALIZARSE LAS VOLADURAS, EL TRANSITO VEHICULAR SE REALIZA POR UN ACCESO CONSTRUIDO, SE CUENTA CON MAQUINARIA ALQUILADA EN ESTOS TRABAJOS.
	EROSION Y COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO SECTOR: SIRENACHALLOK KM 159+700	Ocurrencia: 04-Ene-10 Inicio de Trabajo: 07-Mar-10	1 Ing. Supervisor 1 Chofer	1 Cargador Frontal 1 Camión Volquete	TRANSITO RESTRINGIDO - CONTINUA LOS TRABAJOS EN FORMA EVENTUAL EL SECTOR SERENACHALLOK KM 159+700, POR ENSANCHE DE PLATAFORMA (1 CARRIL 1/2). - POR EL ENSANCHE DEL SECTOR SANTA MARIA KM 210, SE REALIZAN TRABAJOS EVENTUALES CONTINUAMENTE, SE TIENE UN CONVENIO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUILLABAMBA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS VIALES.
RUTA NACIONAL - PE-28H (Reclasificada) EMP PE-28B (Ollantaytambo) - TANCCAC - MACHU PICCHU	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: ALFAMAYO - QUILLABAMBA SECTOR: SANTA MARIA KM 210 TRAMO: PHIRY - PISCACUCHO	Ocurrencia: 28-Ene-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor	1 C. Frontal, 01 Motoniveladora 3 C. Volquetes, 01 Rodillo	TRANSITO RESTRINGIDO SE EJECUTAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA, (AVANCE EN UN 75%) CON MAQUINARIA Y PERSONAL PROPIO. SE ESTIMA TERMINO DE TRABAJOS PARA FIN DE MES.
RUTA NACIONAL - PE-3SJ (Reclasificada) EMP PE-28B - STA. TERESA - PTE. HIDROELECTRICA	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO: SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA KM 32+000 AL KM 42+000	Ocurrencia: 15-Mar-10 Inicio de Trabajo:	1 Ing. Supervisor 4 Operadores 2 Choferes	1 Tractor Oruga (PVN) 1 Tractor Nuemático (PVN) 1 Compresora (PVN) 2 Camiones Volquetes	TRANSITO INTERRUPTIDO - CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA HACIA EL PUNTO 2 DEL TRAMO SANTA TERESA - C. HIDROELECTRICA, EN EL KM 39+500 SE ATENDIO LA CAIDA DE HUAYCO OCURRIDO EN LA MADRUGADA, CONTINUA LAS LLUVIAS REGULARES, MAQUINARIA A BUEN RECUADO POR PRECAUCION, SE CUENTA CON 02 TRACTORES ORUGAS (PVN), SE TIENE LA PRESENCIA DE UNOS PROVEEDORES EVALUANDO EL PUNTO 3 Y PODER HACER SU INGRESO, SE MANTIENE UNA CUADRILLA DE PERSONAL. (LLUVIAS FUERTES) TRANSITO RESTRINGIDO - EN EL TRAMO SANTA MARIA - SANTA TERESA, CONTINUAN LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA VIA Y LA LIMPIEZA DE DERRUMBES CON EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STA. TERESA. EL TRANSITO VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UNA VIA ALTERNA PARTIENDO DE SANTA MARIA - LIMONPATA - SANTA TERESA.
SAN MARTIN						
RUTA NACIONAL - PE-5N TARAPOTO - JUANJUÍ - PTE. ASPUZANA (CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY)	PELIGRO DE COLPASA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE DE VEHIC. PESADOS POR BALSA CAUTIVA)	TRAMO: PIZANA - TOCACHE PUENTE PIZANA KM. 39+000	Ocurrencia 20-Mar-09 Inicio de Trabajo: 30-Jun-09	5 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE CUENTA CON 05 PERSONAS PARA EL CUIDADO DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS ACCESORIOS DEL PUENTE, EL PASE ES SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS. (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	ROTURA DE CABLE DEL PUENTE COLGANTE TRANSITO RESTRINGIDO (PASE POR EL PUENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS)	TRAMO: TOCACHE - JUANJUI PUENTE PUNTA ARENAS KM. 60	Ocurrencia 11-Oct-08 04:00 a.m. Inicio de Trabajo: 11-Oct-08 03:00 p.m.	4 Guardianes		TRANSITO RESTRINGIDO SE TIENE 04 PERSONAS PARA GUARDIANIA CON EL FIN DE CONTROLAR EL PASE DE VEHICULOS LIVIANOS (EL PASE DE VEHICULOS PESADOS SE REALIZA POR MEDIO DE BALSA CAUTIVA)
	DERRUMBE DE ROCA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: ABRA MACHUNGO KM 31+520	Ocurrencia 22-Mar-10 09:30 a.m. Pase provisional: 22-Mar-10 10:00 a.m.	1 Ing. Supervisor 1 Operador	1 Tractor Nuemático (PVN) 1 Retroexcavadora (Alq.) 1 Camioneta (PVN)	TRANSITO RESTRINGIDO SE VIEN TRABAJANDO EN EL DERRUMBE DE ROCAS MAYORES, EN EL SECTOR ABRA MACHUNGO KM 31+520 DEL TRAMO: TARAPOTO-JUANJUI, EL TRANSITO VEHICULAR FUE INTERRUPTIDO AYER ALAS 9:30 A.M. HABILITÁNDOSE A LAS 10:00 A.M. EL PASE PARA VEHÍCULOS MENORES Y PARA VEHÍCULOS PESADOS SE HABILITO A LAS 11:40 A.M, SE HA APERTURADO UN CARRIL ENTRE LAS ROCAS GRANDES, SE REALIZAN LAS COORDINACIONES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURAS CON TERCEROS (195.00 M3) APROX., SE CUENTA CON VIGILANCIA PARA EL DIA Y LA NOCHE CON FINES DE EVITAR ACCIDENTES.
	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: TARAPOTO - JUANJUI SECTOR: BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250	Ocurrencia 18-Abr-09 02:30 a.m. Pase provisional:	1 Operador 2 Obreros	1 Tractor Nuemático	TRANSITO RESTRINGIDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACION ES CONTINUO EN EL ACCESO PROVISIONAL SECTOR BUENOS AIRES KM 42+100 AL KM 42+250, PARA MANTENER SU TRANSITABILIDAD CON EL APOYO DE 01 T. NEUMÁTICO PERENNE. EN ESPERA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PARTE DE LA UGE-PVN, PARA SU REHABILITACION.
	DERRUMBE (TIERRA Y ROCA) TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO: JUANJUI - TOCACHE SECTORES: SAN ROSA KM 80+500, PIZARON KM 82+000 - KM 87+000 Y PALO BLANCO KM 166+000	Ocurrencia 01-Mar-10 08:00 a.m. Pase provisional:	1 Obrero IV 4 Operadores 3 Choferes, 09 Obreros I	2 Tractor Nuemático 1 Motoniveladora 2 C. Volquetes, 01 Rodillo Liso	TRANSITO RESTRINGIDO CONTINUA EL CONTROL DE LOS DERRUMBES EN EL SECTOR HUALLABAMBA KM 28 AL KM 32, SECTOR CON UNA PLATAFORMA MUY ARCILLOSA, Y DEBIDO A LAS LLUVIAS SE VUALVE MUY RESBALADIZA, SE TIENE EL APOYO CON MAQUINARIA PARA EL PASE DE LOS VEHICULOS DE CARGA PESADA. (LLUVIAS EN LA ZONA)

RESUMEN		
RUTAS NACIONALES	INTERRUPTIDO	3
	RESTRINGIDO	27
	NORMAL	1