



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 12:56

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-04 EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR 0	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNION CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIAMERICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,024395	-79,734932	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 139+780 - KM 139+780	Ocurrencia : 09/07/2018 Inicio de Trabajo : 09/07/2018	- 3 PEON Personal Propio MPM S.A	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES Camion Baranda - Equipo Propio MPM S.A	SECTOR TIERRA COLORADA KM 139+780, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE (1) TRASLADO DE MATERIAL Y AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DEL EMPZAMIENTO DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS CUNETAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO COLOCAR UN TUBO PVC PARA EL PASE DE LAS AGUAS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTOR A MPM S.A (SUPERVISADO POR UGC-SUPERVISIÓN EXTERNA)
RUTA NACIONAL PE-1NT EMP. PE-1N L (SAJINO) - PAIMAS - PTE. TONDOPA - ARREPITE ALTO - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)	-4,703258	-79,854270	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAIMAS - TONDOPA SECTOR : PTE. TODOPA KM 39+229 - KM 39+320	Ocurrencia : 31/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PUENTE TONDOPA KM 39+229 Y KM 39+320, SE VIENE COORDINANDO LA MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PROCEDER ATENDER LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, ESTO PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (DESPLAZAMIENTO DE TALUD), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR 02 MUROS DE BOLSACRETO, LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE HARÁ MEDIANTE SERVICIOS QUE INCLUIRÁ MANO DE OBRA Y EQUIPOS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES.
	-4,703258	-79,854270	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAIMAS - TONDOPA SECTOR : PTE. TODOPA KM 39+229 - KM 39+320	Ocurrencia : 31/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 ING. SUPERVISOR Ingeniero de Provias Nacional Encargado de Supervisar las actividades - 0 PENDIENTE POR ASIGNAR Mano de Obra encargada de la ejecución de la actividad	- 1 CAMIONETA Placa EGF-435 de la Unidad Zonal Piura Tumbes	SECTOR PUENTE TONDOPA KM 39+229 Y KM 39+320, SE VIENE COORDINANDO LA MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PROCEDER ATENDER LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, ESTO PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (DESPLAZAMIENTO DE TALUD), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR 02 MUROS DE BOLSACRETO, LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE HARÁ MEDIANTE SERVICIOS QUE INCLUIRÁ MANO DE OBRA Y EQUIPOS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES.
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDI) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMBAMBA - TINGO (DV. KJELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,338542	-77,930974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+099 - KM 297+123	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES ICCGSA	SECTOR TINGO KM 297+099 - KM 297+123, AYER SE SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES DE COLOCACIÓN DE SLURRY POR MOTIVOS DE LLUVIAS, HOY SE REANUDAN LOS TRABAJOS, LA COLOCACIÓN DEL SLURRY SOBRE BASE ESTABILIZADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, SE CUENTA CON EQUIPOS MENORES, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA - 0 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, CONTINÚA LA COLOCACIÓN DE LA BASE ESTABILIZADA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 C. VOLQUETE, ESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,369605	-77,919147	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEIMBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 293+175 - KM 293+187	Ocurrencia : 12/07/2018 Inicio de Trabajo : 12/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR EL TINGO, KM 293+175 - KM 293+187, PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN EN LA PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (CRECIENTE DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO EN EL SECTOR AFECTADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,594227	-77,654542	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SEASMI - SARAMIRIZA SECTOR : ALTO PUPUNTAS KM 240+410	Ocurrencia : 31/07/2018 Inicio de Trabajo : 31/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	EN EL SECTOR ALTO PUPUNTAS KM 240+410, SE VIENE REALIZANDO EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO DESDE EL ACOPIO MESONES MURO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-4,926848	-78,148119	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. WAWICO - SEASMI SECTOR : NUEVA ESPERANZA KM 158+524	Ocurrencia : 24/07/2018 Inicio de Trabajo : 24/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR NUEVA ESPERANZA KM 158+524, EN EL PRESENTE DÍA CONTINÚAN LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO TIPO BOLSACRETO COMO MURO DE CONFINAMIENTO LATERAL Y RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5ND EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,928798	-78,197664	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. WAWICO - STA. MARIA DE NIEVA SECTOR : WAWICO KM 0+867	Ocurrencia : 31/07/2018 Inicio de Trabajo : 31/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR WAWICO KM 0+867 DEL TRAMO 6, LOS TRABAJOS DE ATENCIÓN CONTINÚAN, LAS ACTIVIDADES CONSISTEN EN LA COLOCACIÓN DE SACOS Y RELLENO PARA LA RECUPERACIÓN DEL ANCHO EXISTENTE DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 01, agosto 2018

HORA: 12:56

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELEN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELEN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE ELABORÓ Y PRESENTÓ EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, EL MISMO QUE VIENE SIENDO EVALUADO EN LA SEDE CENTRAL (UGP) PARA SU APROBACIÓN, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUENTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
CAJAMARCA								
RUTA NACIONAL PE-1NF EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077 TRAMO CONTUMAZÁ- CHILETE, YA SE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, SE VIENE GESTIONANDO LA RESPECTIVA REMESA PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRCAPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,817972	-77,879827	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : CASERÍO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075	Ocurrencia : 14/07/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018			SECTOR CASERÍO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075, SE ESTA A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO, PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE ESTA PROPONIENDO EJECUTAR UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO AFECTADO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-7,819269	-77,879524	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : C.P. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018			SECTOR CP. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674, SE ESTA A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO, PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA, SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCCHA Y LA UGC.
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-12A EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,696035	-77,898662	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - SIHUAS SECTOR : TRES CRUCES KM 11+300	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/07/2018			SECTOR TARICA KM 11+300 DE LA RUTA PE -12A, SE CONCLUYO CON LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-8,554040	-77,636779	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - SIHUAS SECTOR : MITOBAMBA KM 91+207	Ocurrencia : 01/08/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 ROD. LISO VIBRAT. MANUAL CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR MITOBAMBA KM 91+207, SE VIENE EJECUTANDO LA INSTALACION DE VIGAS ROLLIZOS, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 BERMERO, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,687004	-77,975617	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : MIRADOR KM 720+400	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/07/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMIONETA CONSORCIO VIAL SIHUAS	EN EL KM 720+400 DE LA RUTA PE-3N SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 01, agosto 2018

HORA: 12:56

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	-9,357662	-77,077071	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VINCOCOTA – RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - 2 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000. CONTINUA CON EL RELLENO ESTRUCTURAL EN EL TERRAMESH CON AVANCE DE 15.50M DE LA ALTURA TOTAL DE 18.00M DEL MURO (ENCOFRADO, CONFORMACION DE CAPAS CON MATERIAL SELECCIONADO Y MALLAS TERRAMESH); ASI MISMO SE EJECUTA LA EXTRACCION DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL TERRAPLEN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PARA EQUIPOS. EJECUTADOS EN DOS TURNOS: TURNO 01, EQUIPOS: 01 EXCAVADORA S/O, 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 02 C. VOLQUETE, 2 APISONADORES, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 06 PEONES, 02 VIGIAS. TURNO 02, EQUIPO: 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETE. PERSONAL: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 02 OFICIALES, 04 AYUDANTES, 01 GUARDIAN; TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSION DEL TALUD INFERIOR. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VIA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,817609	-76,065355	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PUENTE RANCHO - CARPISH SECTOR : COCHAS GRANDE KM 29+000	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018			SE CULMINARON LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA.
	-9,410448	-75,971870	EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA - 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), CONTINUA LA EJECUCION DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACION DEL PUENTE METALICO ACTUAL, ASI COMO SU REUBICACION A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP. TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINUA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGIAS. SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR: COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LASTRADO. SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL PARA MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR Y AUXILIO MECANICO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-18B EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAQ - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRIA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POZUZO)	-9,854184	-76,046304	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : TAMBILLO KM 11+880	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MOLINO KM 11+880, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCION DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACION DE PLATAFORMA, POR EROSION DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN COORDINACIONES CON SUPERVISION. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,708604	-76,771762	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PACHAS - TINGO CHICO SECTOR : PACHAS KM 347+380 - KM 347+400	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNION - 1 ING. SUPERVISOR PVN - 6 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONSORCIO LA UNION	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNION - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO LA UNION	SECTOR PACHAS - KM 347+380, SE VIENE REALIZANDO LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LA ZONA AFECTADA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ROCA, SE CONTINUA CON LA FRAGMENTACION DE LA ROCA, SE CUENTA CON 01 TALADRO, ASI COMO 01 OFICIAL Y 04 AUXILIARES DE PISO Y 02 VIGIAS. EL ORIGEN DEL COLAPSO DE ROCA ES CAUSADO POR LOS MISMOS POBLADORES QUE TRABAJARON EN LA EXTRACCION DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA FRACTURA DE LA ROCA EN SU TOTALIDAD CON CEMENTO EXPANSIVO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE CONSORCIO LA UNION. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICION LA OROYA (PE-22) - HUANUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,212184	-76,158660	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600, EROSION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACION CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUANUCO REMITIO EL INFORME TECNICO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCION. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,449096	-76,182842	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHICRIN - KM 152+000 SECTOR : ACOBAMBA KM 165+800	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018			SE PARALIZARON LOS TRABAJOS POR MOTIVO DE LLUVIAS. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,149083	-76,191653	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR - 0 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800, EROSION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACION CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUANUCO REMITIO EL INFORME TECNICO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCION. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAQ (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLATANO ISLA)	-10,242279	-75,569297	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725, SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACION COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VIA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, SE ESTA A LA VERIFICACION DE LA SUPERVISOR PARA DAR POR CULMINADO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 01, agosto 2018

HORA: 12:56

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,186527	-75,572463	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06), SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACION CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE DE TALUD. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775, SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, SE ESTA A LA ESPERA DE LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA DAR POR CONCLUIDO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,269642	-75,557281	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJO EN COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA LA CULMINACIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,255678	-75,564874	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 094+041	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 94+041, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE HAN SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN VISTA DE DÍA FESTIVO EN POZUZO Y EXCESO DE AFLUENCIA VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,079823	-75,704398	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601. CLIMA NUBLADO, SE HA DISPUESTO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS EN LOS PUENTES DUKE, HICAYACU Y BOQUERÓN. SE CONTINÚA LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON REPARACIÓN DE JUNTAS CENTRAL (LADO IZQUIERDO) DEL PUENTE BOQUERÓN, MEDIANTE TRABAJOS DE CORTE, HABILITACIÓN, Y SOLDEO. EN EL KM 425+985, ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE LAS MISMAS, PRODUCTO DEL TRANSITO DE VEHÍCULOS PESADOS EN EL SECTOR. RECURSOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS: 01 MOTOSOLDADORA, 01 EQUIPO DE OXCORTE, 01 AMOLADORA, 01 ROTOMARTILLO, 01 CAMIÓN. PERSONAL: 01 OPERARIO, 02 AYUDANTES, 02 VIGÍAS. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-24B EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE-3S (ATAURA)	-11,417238	-75,258791	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO NORMAL	TRAMO : SAN RAMON - UCHUBAMBA SECTOR : UCHUBAMBA KM 47+300	Ocurrencia : 20/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTROLADOR - 2 OPERADOR	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN	SECTOR UCHUBAMBA KM 47+300, CONTINÚA EL ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO TACANACU, CON 01 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORA HIDRÁULICA; CON 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR Y 02 OPERADORES, ESTO DEBIDO AL DESBORDE DE RÍO, PRODUCTO A LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL RÍO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 02 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORAS Y 01 TRACTOR ORUGA, ESTO DEBIDO AL HUAYCO, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA PROPUESTO EJECUTAR LA LIMPIEZA DE DERRUMBE, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 01, agosto 2018

HORA: 12:56

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZU SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZU KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 3 OPERADOR - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN - 1 Motoniveladora - John Deere PVN - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO EQUIPO MECÁNICO ALQUILADO	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZU KM 80+000 SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN, CARGUIJO DE MATERIAL DE CANTERA, TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA Y PERFILADO (EXTENDIDO DE MATERIAL) CON 01 C. FRONTAL, 01 C. VOLQUETE, 01 MOTONIVELADORA (PVN) Y 01 RODILLO (ALQUILADO); CON 03 OPERADORES; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LLUVIAS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5S PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO. OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,871300	-75,055103	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : BOCA TIGRE KM 35+700	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 CAPATAZ CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 1 OFICIAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 2 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 3 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- 2 CAMION VOLQUETE CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 0 CARGADOR FRONTAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR BOCA TIGRE KM 35+700, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE VOLADURA CON 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO AL DERRUMBE DESLIZAMIENTO DE ROCA HACIA LA CALZADA, PRODUCTO DE LAS INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR; SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 2 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR AV. NESTOR GAMBETTA KM 04+350 AL KM 04+600, SE HA ELABORADO EL ESTUDIO DE SUELO Y GEOLÓGICO, PARA LUEGO PROSEGUIR CON EL TRAMITE DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU EJECUCIÓN CON LA CELERIDAD POSIBLE, TAMBIÉN SE HA REALIZADO TRABAJO DE INTERVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE CARRIL Y SEÑALIZACIÓN DE SECTORES PELIGROSOS, SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO EN EL MURO, ACTUALMENTE SE CUENTA CON DOS VIGÍAS Y/O ORIENTADORES PARA EL DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA EMPRESA QUE PRESTO EL SERVICIO, SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
RUTA NACIONAL PE-20A EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,634807	-76,775194	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIMA - CANTA SECTOR : SANTA ROSA DE QUIVES KM 57+890 - KM 57+950	Ocurrencia : 25/07/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - 11 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PYME SERVICIO DE MANO DE OBRA	- 1 CAMIONETA DE SUPERVISION PROVIAS NACIONAL	SECTOR SANTA ROSA DE QUIVES KM 57+890 - KM 57+950 (PUENTE LA CABAÑA), TRAMO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DE HOY : - SE REALIZA LA EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA SEÑAL INFORMATIVA DEL PUENTE LA CABAÑA. - SE CONTINÚAN CON LA PYME - PERSONAL POR SERVICIOS EN LA LIMPIEZA MANUAL DEL PUENTE MODULAR, BACHEO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO AL INGRESO Y SALIDA DEL PUENTE AUN SE CONTINUAN CON TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN EL PUENTE MODULAR METALICO. CARRETERA A CARGO DEL JEFATURA ZONAL LIMA.
ICA								
RUTA NACIONAL PE-1S I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,745256	-74,453195	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO SECTOR : TANAKA KM 580+000 - KM 582+800	Ocurrencia : 25/07/2018 Inicio de Trabajo : 26/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 2 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR TANAKA KM.580+000- KM.582+800; SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN AMBOS CARRILES, TRABAJANDO CON 02 CARGADORES FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PROPIOS DE LA ENTIDAD, EN EL KM.580+400 A 580+550. SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
	-15,818363	-74,303997	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ATICO SECTOR : QUEBRADA DE LA VACA-DESVIO A PUERTO INKA KM 605+000 - KM 610+000	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 1 INGENIERO ING. ASISTENTE DE SUPERVISION - 1 CAPATAZ CAPATAS PYME (ASOC. CIVIL SAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA) A CARGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - 9 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PERSONAL PYME (ASOC. CIVIL SAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA) A CARGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO	- 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA - 1 CAMIONETA 4X4 COMBI DE 10 PASAJEROS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	SECTOR KM 605+000 - KM 610+000, SE CONTINÚAN CON EL PARCHADO SUPERFICIAL DE CALZADA, EN EL KM. 609+100 - KM 610+000, MEDIANTE EL CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO DAÑADO, LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN DE BASE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, CON EQUIPO LIVIANO Y PERSONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; ESTA EROSIÓN EN CALZADA SE DEBE AL DEFICIENTE ESTADO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL EN LAS ZONAS ÚNICAS DE TRABAJO, SE RESTRINGE EL TRÁNSITO A UN SOLO CARRIL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,043529	-74,677721	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ANCHACCLLA KM 85+920 KM 86+020, SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA 02 DEL ENROCADO, A LA ESPERA DE MOTONIVELADORA Y RODILLO PARA EL TÉRMINO DE NIVELACION DE PLATAFORMA. ESTA EMERGENCIA SURGIÓ DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTO LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 01, agosto 2018

HORA: 12:56

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,044206	-74,684864	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ANCHACCLLA KM 85+100 KM 85+305, SE CULMINÓ LA RECONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA A NIVEL DE BASE, PLATAFORMA IMPRIMADA, SE HA INICIADO LOS TRABAJOS DE PARCHADO DE PLATAFORMA, ESTA EMERGENCIA SE DEBE AL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA", (SUPERVISADO POR LA UGC).
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-32A EMP. PE-30 A (DV. ANDAMARCA) - ANDAMARCA - QUEROBAMBA - HUANCAPÍ - CANGALLO - EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO)	-13,717457	-74,083907	COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCOS - HUANCAPÍ SECTOR : SUBIDA HUANCAPÍ KM 266+230 - KM 266+230	Ocurrencia : 18/07/2018 Inicio de Trabajo : 18/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ABRA TOCCTO - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	SECTOR HUANCAPÍ KM 266+230, CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE DERRUMBES Y ESTABILIDAD DE TALUD SUPERIOR, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, SE ESTA UTILIZANDO UNA RETROEXCAVADORA, UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, ESTO DEBIDO A CAUSA DE UN PUQUIL QUE DESCARGA AGUA CONTINUAMENTE, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE TMC DE 48", SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,672012	-74,097107	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCO Y HUANCAPÍ SECTOR : ANTES PITAHUA KM 273+435 - KM 273+425	Ocurrencia : 19/07/2018 Inicio de Trabajo : 19/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR - 4 OTROS EQUIPOS MENORES	SECTOR PITAGUA KM 273+425, SE PROCEDE AL VACIADO DEL SEGUNDO NIVEL Y ENCOFRADO DEL TERCER NIVEL DEL MURO CON UN MINICARGADOR Y CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, UN CAMION PARA EL TRASLADO DE MATERIALES, ESTO DEBIDO A LA SOCAVACION DE LA PLATAFORMA A CAUSA DEL RÍO PAMPAS POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN MAMPOSTERIA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,654912	-73,070398	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO : KISHUARA - PTE. SAHUINTO SECTOR : CALIFORNIA KM 717+750 - KM 717+850	Ocurrencia : 31/07/2018 Inicio de Trabajo : 31/07/2018			SECTOR CALIFORNIA KM 717+750 - 717+850, EL DÍA DE AYER 31.07.2018 EN HORAS DE LA TARDE SE CULMINO CON LA REMOCIÓN DE DERRUMBE, SE TIENE TRANSITABILIDAD VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SL EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLES - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-15,933628	-72,532736	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : APLAO - CHUQUIBAMBA SECTOR : MASCAPAMPA KM 81+871 - KM 81+892	Ocurrencia : 11/07/2018 Inicio de Trabajo : 11/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC-JOHESA.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 CAMIÓN BARANDA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 03 EQUIPOS MENORES DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR MASCAPAMPA DEL KM 81+871 AL KM 81+892 SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE CONCRETO ARMADO F' C=210 Kg/cm2, CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 MINIVAN, 01 CAMION BARANDA Y 13 PERSONAL DE PISO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA POR DONDE PASA UNA QUEBRADA SECA, POR ELLO SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE CONCRETO ARMADO A FIN DE CONSERVAR LA TRANSITABILIDAD, SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC-JOHESA (SUPERVISIÓN EXTERNA: HOB CONSULTORES S.A)
	-15,153991	-73,346386	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLTA - PAUSA SECTOR : COLTA - PAUSA KM 414+200 - KM 438+200	Ocurrencia : 07/07/2018 Inicio de Trabajo : 07/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR RETROEXCAVADORA CONSORCIO ALVAC - JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC - JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CAMION BARANDA CONSORCIO ALVAC - JOHESA	COLTA-PAUSA KM 414+200 - KM 438+200, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE 46 PASES DE AGUA DE PVC 12" DE 01 OJO Y 28 PASES DE AGUA PVC DE 12" DE 02 OJOS, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS MENORES, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, ESTO DEBIDO A LAS ESCORRENTIAS SUPERFICIAL DE PLATAFORMA QUE PRODUCEN LAS AGUAS AGRÍCOLAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC - JOHESA. (SUPERVISIÓN EXTERNA)
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRÉ - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANAONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA - ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 6 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) - ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPOSTERIA (KM 287+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350), ENCOFRADO/VACIADO DE LAS ELEVACIONES DEL MURO DE MAMPOSTERIA N°1 Y N°3 (KM. 271+590), RELLENO DEL MURO DE MAMPOSTERIA KM. 319+375, RELLENO DEL MURO DE MAMPOSTERIA KM. 319+060. SE CUENTA CON EQUIPO MECÁNICO DOS RETROEXCAVADORAS, UN MINICARGADOR, 1 CAMIÓN VOLQUETE; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRANSITO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) - AZATA - BAJO AZATA - ALTO AZATA	-14,249137	-69,411048	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : HUANCALUQUE KM 238+200	Ocurrencia : 16/02/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018			SECTOR HUANCALUQUE KM 238+200, SE CULMINÓ EL ENROCADO Y RELLENO, ASÍ COMO EL ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE RÍO PARA SEGURIDAD DEL ENROCADO, SE RECUPERÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 12:56

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV, BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV, QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,630709	-73,194543	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : "KIMBIRI – KEPASHIATO – KITENI – PALMA REAL – QUILLABAMBA" SECTOR : KEPASHIATO KM 308+800 - KM 309+000	Ocurrencia : 30/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE. - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE. - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONDUCTOR DE CAMIONETA	- 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN - 1 CAMIONETA 4X4 PROPIO DE PVN	SECTOR KEPASHIATO KM 308+800 AL KM 309+000, SE VIENE MOVILIZANDO MAQUINARIA DE PVN PARA INICIAR LOS TRABAJOS LIMPIEZA DEL MATERIAL CONTAMINADO Y CONTINUAR CON RELLENOS DE MATERIAL APROPIADO, ESTO PRODUCTO DE LA INESTABILIDAD EN BLOQUE DEL TALUD Y LA PRESENCIA DE AGUA, LO CUAL ORIGINO ASENTAMIENTO EN LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC.
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+560, MUROS CONTRA-IMPACTO CULMINADOS EN PROCESO DE CURADO, PENDIENTE LA SEÑALIZACIÓN, ESTO DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA ESTRUCTURA (PANELES Y PISOS) DEL PUENTE, PRODUCTO DE UN DERRUMBE EN LA ZONA ADYACENTE, EN CUANTO AL TRÁNSITO VEHICULAR SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,946508	-72,178604	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOBAMBA KM 257+094 - KM 258+690	Ocurrencia : 25/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONCAR SA	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOBAMBA KM 258+690. SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TECHADAS DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA VÍA Y PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC
	-13,952860	-72,182818	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : TAMBOBAMBA KM 254+980 - KM 255+080	Ocurrencia : 06/07/2018 Inicio de Trabajo : 06/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONCAR SA	SECTOR DE TAMBOBAMBA KM 258+690. SE VIENE EJECUTANDO LA REPOSICIÓN DE MICROPAVIMENTO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA OCASIONADA POR LOS DERRUMBES ANTERIORES QUE HUBIERON EN LA ZONA. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC.
	-13,954743	-72,183914	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : TAMBOBAMBA KM 254+715 - KM 254+785	Ocurrencia : 06/07/2018 Inicio de Trabajo : 07/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONCAR SA	SECTOR DE TAMBOBAMBA KM 254+780. SE VIENE EJECUTANDO LA DE UN MURO DE GAVIONES DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA OCASIONADA POR LA PERDIDA DEL TALUD INFERIOR A CAUSA DE LA ACCIÓN DE LAS AGUAS DEL RIO. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y OTROS EQUIPOS MENORES. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC.
	-13,688486	-72,914522	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3SG EMP. PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACO PUNCO - QUINOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELILLE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RÍO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCOURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOCHA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 PERSONAL TECNICO CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUMPIDA, CONTINUA HABILITÁNDOSE LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON, ASÍ MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL. ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS, SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3SJ EMP. 28B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELÉCTRICA	-13,042540	-72,629408	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA MARÍA - SANTA TERESA SECTOR : SANTA ROSA KM 1+500 - KM 6+170	Ocurrencia : 30/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 INGENIERO ASISTENTE PVN - 5 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS 02 OPERADORES DE MAQUINA, 01 CONDUCTOR, 01 CONTROLADOR DE ALMACEN, 01 GUARDIAN NOCTURNO	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN	SECTOR SANTA ROSA, KM 1+500, KM 3+700 Y KM 6+170, SE VIENE REALIZANDO EL DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS DESDE EL KM 14+600 AL KM 6+170, VÍA AFECTADA POR LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DEL NATURALIDAD, SE REALIZARÁ EL CORTE DEL TALUD SUPERIOR, ENROCADO EN EL TALUD INFERIOR, SE MANTIENE LA ZONA SEÑALIZADA, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ES RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII CUSCO - APURIMAC
RUTA NACIONAL PE-3SV EMP. PE-3S (DV. HUANIPACA) - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO	-13,458276	-72,889080	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIUNALLA-ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO SECTOR : KIUNALLA KM 45+500 - KM 45+520	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/08/2018	- 5 PEON PYME POR TECEROS - 1 CAPATAZ PYME POR TECEROS - 4 OPERARIO PYME POR TECEROS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR KIUNALLA KM 45+500- KM 45+520, SE VIENE REALIZANDO LA EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATA PARA LA REPOSICIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BADÉN EN EL KM 45+520, ASIMISMO CONTINUA CON EL ACOPIO MANUAL DE PIEDRAS, ESTO PARA LA REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BADÉN, A CARGO DE LA PYME (QUE CUENTA CON 1 CAPATAZ, 04 OPERARIOS Y 05 PEONES), ESTO CON EL FIN DE RECUPERAR LA PLATAFORMA AFECTADA POR LA SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LA COLMATACIÓN DE BADÉN Y DESBORDE DE AGUAS, LO CUAL ORIGINO LA PERDIDA DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC.

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	29
TRANSITO NORMAL	3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

PROVIAS
NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 01, agosto 2018

HORA: 12:56

RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	52
TRANSITO NORMAL	5