



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 08, agosto 2018

HORA: 12:57

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PIURA-TUMBES</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-04</b> EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR 0	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNION CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIUAMERICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
<b>RUTA NACIONAL PE-1NR</b> EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - FALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,024395	-79,734932	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 139+780 - KM 139+780	Ocurrencia : 09/07/2018 Inicio de Trabajo : 09/07/2018	- 1 CAPATAZ Personal Propio MPM - 4 PEON Personal Propio MPM	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES Camion Baranda - Equipo Propio MPM	SECTOR TIERRA COLORADA KM 139+780, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE (1) RELLENO DE LOSA INFERIOR DE CABEZAL DE SALIDA (2) ENCOFRADO DE LOSA DE CABEZAL DE SALIDA; ÉSTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DEL EMPOZAMIENTO DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS CUNETAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO COLOCAR UN TUBO PVC PARA EL PASE DE LAS AGUAS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A (SUPERVISADO POR UGC-SUPERVISIÓN EXTERNA)
<b>RUTA NACIONAL PE-1NT</b> EMP. PE-1N L (SAJINO) - PAIMAS - PTE. TONDOPA - ARREPITE ALTO - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)	-4,703258	-79,854270	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAIMAS - TONDOPA SECTOR : PTE. TODOPA KM 39+229 - KM 39+320	Ocurrencia : 31/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 CAPATAZ PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD - 4 PEON PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD MANUAL - 2 PEON PERSONAL VIGÍA, CONTROL DE TRANSITO - 1 ING. SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRAMO PAIMAS - AYABACA - 1 OPERADOR OPERADOR DE MINIVAN PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - 1 CHOFER CAMIONETA DE LA UNIDAD ZONAL	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PUENTE TONDOPA KM 39+229 Y KM 39+320, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE Y PERFILADO MANUALMENTE EN EL KM 39+229, ESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO BOLSACRETO, ESTO PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (DESPLAZAMIENTO DE TALUD), LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE HARÁ MEDIANTE SERVICIOS QUE INCLUIRÁ MANO DE OBRA Y EQUIPOS, ADEMÁS SE HABILITARÁ ACCESO PARA EL PERSONAL A LA ZONA DE TRABAJO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA, SECTOR SEÑALIZADO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES.
<b>AMAZONAS</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-08B</b> EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIJO) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMBAMBA - TINGO (DV. KUJELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,369605	-77,919147	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEIMBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 293+175 - KM 293+187	Ocurrencia : 12/07/2018 Inicio de Trabajo : 12/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR EL TINGO, KM 293+175 - KM 293+187, PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN EN LA PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (CRECIENTE DEL CAUDAL DEL RIO UTUCBAMBA), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO EN EL SECTOR AFECTADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, A LA ESPERA DE LA COLOCACIÓN DE SLURRY, ESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTUCBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5NC</b> EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,594227	-77,654542	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SEASMI - SARAMIRIZA SECTOR : ALTO PUPUNTAS KM 240+410	Ocurrencia : 31/07/2018 Inicio de Trabajo : 31/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR ALTO PUPUNTAS KM 240+410, CONTINUA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO DESDE EL ACOPIO MESONES MURO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE TACOS PARA EL BOLSACRETO SACOS RELLENO CON SUELO CEMENTO, SOBRE LOS CILINDROS COLOCADOS, PARA RECUPERAR PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-4,712743	-77,819297	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE WAWICO - SEASMI SECTOR : JAPAIME KM 212+600 - KM 212+600	Ocurrencia : 08/08/2018 Inicio de Trabajo : 08/08/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR JAPAIME KM 212+600, SE VIENE REALIZANDO ELIMINACIÓN DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE ACCESOS PROVISIONALES DEL PUENTE JAPAIME, SE CUENTA 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO AL DESBORDE DEL RIO, POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y LA ACTIVACIÓN DE QUEBRADAS, OCASIONANDO EL DESBORDE DEL RIO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5ND</b> EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,901441	-78,204532	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. WAWICO - SANTA MARÍA DE NIEVA SECTOR : TUPAC I. KM 4+288 - KM 4+288	Ocurrencia : 07/08/2018 Inicio de Trabajo : 07/08/2018	- 1 CAPATAZ - 4 PEON	- 1 CAMION VOLQUETE 15 M3	SECTOR TUPAC I KM 04+288, SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE SACOS TIPO BOLSACRETOS, PARA RECUPERAR EL ANCHO DE LA PLATAFORMA, ESTO ES DEBIDO A LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN PROGRESIVA DEL TALUD INFERIOR PRODUCTO DEL FLUJO CONSTANTE DEL AGUA DEBILITANDO LA ESTABILIDAD DEL TALUD, ESTO HA CONLLLEVADO LA PÉRDIDA PARCIAL DE LA VÍA. SE CUENTA 01 VOLQUETE DE 15 M3, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA (SUPERVISADO POR LA UGC).



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 08, agosto 2018

HORA: 12:57

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AMAZONAS</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5NG</b> EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	<b>COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELEN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELEN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE ELABORÓ Y PRESENTÓ EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, EL MISMO QUE VIENE SIENDO EVALUADO EN LA SEDE CENTRAL (UGP) PARA SU APROBACIÓN, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUENTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
<b>CAJAMARCA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1NF</b> EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077 TRAMO CONTUMAZÁ- CHILETE, YA SE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, SE VIENE GESTIONANDO LA RESPECTIVA REMESA PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
<b>LA LIBERTAD</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-10C</b> EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,817972	-77,879827	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : CASERÍO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075	Ocurrencia : 14/07/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CASERÍO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075, SE ESTA A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO, PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA. SE ESTA PROPONIENDO EJECUTAR UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO AFECTADO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,903802	-77,846322	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUARAZ-CARAZ- MOLINOPAMPA SECTOR : MOLINOPAMPA KM 672+350 - KM 672+430	Ocurrencia : 03/08/2018 Inicio de Trabajo : 04/08/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ POR TERCEROS - 1 OPERARIO POR TERCEROS - 1 CHOFER POR TERCEROS - 1 CHOFER POR TERCEROS - 5 PEON POR TERCEROS	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 VOLQUETE 4X2 PVN - 1 CAMIONETA PVN	SECTOR MOLINOPAMPA, KM 672+350, CONTINÚA CON LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PVN, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE TALUD PROVOCANDO EL DERRUMBE DE APROX. 3000 M3 MATERIAL SUELTO Y 1000 M3 MATERIAL ROCOSO; SOBRE TODA LA PLATAFORMA, ASIMISMO SE SOLICITÓ LOS SERVICIOS DE PERFORACIÓN Y DISPARO DE ROCAS DE GRAN TAMAÑO, EL CUAL SE ESTA A BÚSQUEDA DE PERSONAL PARA DICHO SERVICIO; SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH
	-8,812010	-77,876436	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUALLANCA - YURACMARCA SECTOR : HUALLANCA KM 695+115	Ocurrencia : 01/08/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR HUALLANCA KM 695+115. SE VIENE EJECUTANDO LA LIMPIEZA DE CAUCE, ENCAUZAMIENTO Y RECONFORMACIÓN DE ACCESOS AL PUENTE YUNGAYPAMPA, ESTO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES: 01 RODILLO LISO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 EXCAVADORA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-8,687004	-77,975617	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : MIRADOR KM 720+400	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/07/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMIONETA CONSORCIO VIAL SIHUAS	EN EL KM 720+400 DE LA RUTA PE-3N SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPISON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

# REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 08, agosto 2018

HORA: 12:57

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	-9,357662	-77,077071	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : VINCOCOTA – RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR ACRUTA & TAPIA SAC  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.  - 3 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.  - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.  - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.  - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.  - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000. SE CONTINUA CON EL RELLENO ESTRUCTURAL EN EL TERRAMESH A UNA ALTURA DE 19.75M DEL MURO (ENCOFRADO, CONFORMACION DE CAPAS CON MATERIAL SELECCIONADO Y MALLAS TERRAMESH); ASI MISMO SE EJECUTA LA SELECCION DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL TERRAPLEN Y ACABADOS FINALES DEL MURO; LOS RECURSOS USADOS SON LOS SIGUIENTES: TURNO NOCHE: 01 CAPATAZ, 02 OFICIALES, 02 PEONES, 01 GUARDIAN; 02 C. VOLQUETE, 01 C. FRONTAL 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 01 VIBROAPISONADOR, 01 CISTERNA. TURNO DIA: 01 CATAPAZ, 01 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 02 PEONES, 02 VIGIAS; 01 EXCAVADORA S/O 03 C. VOLQUETE, 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 01 C. CISTERNA, 01 VIBROAPISONADOR; TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSION DEL TALUD INFERIOR. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VIA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-18A</b> EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,410448	-75,971870	<b>EROSION DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA  - 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), CONTINUA LA EJECUCION DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNATIVO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACION DEL PUENTE METALICO ACTUAL, ASI COMO SU REUBICACION A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINUA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGIAS. SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR: COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LASTRADO. SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL PARA MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR Y AUXILIO MECANICO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-18B</b> EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAÑO - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POJIZO)	-9,854184	-76,046304	<b>EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : TAMBILLO KM 11+880	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR MOLINO KM 11+880, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCION DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACION DE PLATAFORMA, POR EROSION DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN COORDINACIONES CON SUPERVISION. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICION LA OROYA (PE-22) - HUANUCO (PE-18 A) - CONOCOCCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,449096	-76,182842	<b>EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHICRIN - KM 152+000 SECTOR : ACOBAMBA KM 165+800	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR ACOBAMBA KM 165+925. EROSION DE PLATAFORMA, SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS, SE CUENTA CON PERSONAL DE CONCAR SA, PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,149083	-76,191653	<b>EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA  - 0 ING. SUPERVISOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800. EROSION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACION CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL. ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUANUCO REMITIO EL INFORME TECNICO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCION. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,212184	-76,158660	<b>EROSION DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR CONCAR SA  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600. EROSION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACION CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL. ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUANUCO REMITIO EL INFORME TECNICO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCION. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-9,708604	-76,771762	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PACHAS - TINGO CHICO SECTOR : PACHAS KM 347+380 - KM 347+400	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNION  - 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 6 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONSORCIO LA UNION	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNION  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO LA UNION	SECTOR PACHAS - KM 347+380, SE VIENE REALIZANDO LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LA ZONA AFECTADA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ROCA, SE CONTINUA CON LA FRAGMENTACION DE LA ROCA. SE CUENTA CON 01 TALADRO, ASI COMO 01 OFICIAL Y 04 AUXILIARES DE PISO Y 02 VIGIAS. EL ORIGEN DEL COLAPSO DE ROCA ES CAUSADO POR LOS MISMOS POBLADORES QUE TRABAJARON EN LA EXTRACCION DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA FRACTURA DE LA ROCA EN SU TOTALIDAD CON CEMENTO EXPANSIVO. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y A LA VEZ SE ESTA HACIENDO UNA INSPECCION DEL TRAMO PARA MITIGAR POSIBLES EVENTOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR AJENOS A NUESTROS TRABAJOS. CARRETERA A CARGO DE CONSORCIO LA UNION. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-3NH</b> EMP. PE-3N(PTE. TINGO) - NUEVAS FLORES - COCHAPATA - PILLUNANI - LLATA - PROGRESO - BELLABAMBA - POQUE - HUAMANIN - EMP. AN-111(ANTAMINA)	-9,526289	-76,883013	<b>COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TINGO CHICO - LLATA SECTOR : LLATA KM 43+300 - KM 43+300	Ocurrencia : 05/08/2018 Inicio de Trabajo : 06/08/2018	- 1 CAPATAZ  - 5 PEON	- 1 RETROEXCAVADORA	SE INICIO LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE PONTON YA QUE LOS MATERIALES QUE LO COMPONEN SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO QUE A SU VEZ RECIBE LAS CONSTANTES CARGAS DE LOS VEHICULOS TANTO LIVIANOS Y PESADOS, QUE PONEN EN PELIGRO A LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES SECTORES QUE PUEDEN DIRIGIRSE A SUS CENTRO DE LABOR. LOS TRABAJOS SON LOS SIGUIENTES: SEÑALIZACION Y DESVIO PROVISIONAL DEL PONTON PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, SE ESTA PROCEDIENDO HACER EL DESMONTAJE DEL PONTON PARA SU CAMBIO TOTAL.



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 08, agosto 2018

HORA: 12:57

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5NA</b> EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,242279	-75,569297	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725. SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR. ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE ESTA A LA VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISOR PARA DAR POR CULMINADO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06). SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACIÓN CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. EL DIA AYER SE PRESENTO UN DERRUMBE EN LA ZONA BLOQUEANDO POR 4 HORAS SE CONTINUA CON LA ELIMINACION. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775. SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR. ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE ESTA A LA ESPERA DE LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA DAR POR CONCLUIDO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,269642	-75,557281	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090. SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJO EN COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA LA CULMINACIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,255678	-75,564874	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 094+041	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 94+041. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL( CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>UCAYALI</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,079823	-75,704398	<b>COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"  - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601. CLIMA NUBLADO. SE CONTINUA LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON REPARACIÓN DE JUNTAS CENTRAL (LADO IZQUIERDO) DEL PUENTE BOQUERÓN, MEDIANTE TRABAJOS DE CORTE, HABILITACIÓN, Y SOLDEO, EN EL KM 425+985, QUEDANDO PENDIENTE LA REPARACIÓN DE LAS JUNTAS DE SALIDA (LADO IZQUIERDO), ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE LAS MISMAS, PRODUCTO DEL TRANSITO DE VEHICULOS PESADOS EN EL SECTOR. RECURSOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS: 01 MOTOSOLDADORA, 01 EQUIPO DE OXICORTE, 01 AMOLADORA, 01 ROTOMARTILLO, 01 CAMIÓN. PERSONAL: 02 OPERARIO, 02 AYUDANTES, 02 VIGÍAS. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL.  CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-22B</b> EMP. PE-22 (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA -PTE. YANANGO - PTE. PAN DE AZÚCAR- PTE. SAN FÉLIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERIA - LA MERCED - PTE. RIO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	-11,416478	-75,798463	<b>DERRUMBE TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : PUENTE REITER - KIVINAKI SECTOR : SANTA ANA KM 13+200	Ocurrencia : 07/08/2018 Inicio de Trabajo : 07/08/2018			SECTOR SANTA ANA KM 13+200. SE DIO TRANSITABILIDAD NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-24B</b> EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE-3S (ATAURA)	-11,417238	-75,258791	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : SAN RAMON - UCHUBAMBA SECTOR : UCHUBAMBA KM 47+300	Ocurrencia : 20/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 1 CAPATAZ  - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTROLADOR  - 2 OPERADOR	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN  - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN	SECTOR UCHUBAMBA KM 47+300, CONTINÚA EL ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO TACANACU, CON 01 C. FRONTAL, 01 TRACTOR DE ORUGAS, CON 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR Y 02 OPERADORES. ESTO DEBIDO AL DESBORDE DE RÍO, PRODUCTO A LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL RÍO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

LIMA 08, agosto 2018

HORA: 12:57

## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNÁ - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV, BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUAREZ (DV, QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 02 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORAS Y 01 TRACTOR ORUGA, ESTO DEBIDO AL HUAYCO, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA PROPUESTO EJECUTAR LA LIMPIEZA DE DERRUMBE, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL (NUBLADO/ LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-28H</b> EMP. PE-28 B (ROSARIO) - CANAYRE - UNIÓN MANTARO - JOSÉ OLAYA - YAVIRO - CENTRO TZOMAVENI - ALTO CHICHIRENI - TRES UNIDOS MATERENI - EMP. PE-28 C (ALTO ANAPATI)	-12,555115	-73,869211	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUERTO SELVA DE ORO - ALTO CHINCHERENI SECTOR : TINCAVENI KM 16+500 - KM 18+500	Ocurrencia : 07/08/2018 Inicio de Trabajo : 07/08/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR TINCAVENI DEL KM 16+500 AL KM 18+500 SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON VOLADURA CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 COMPRESORA CON TALADRO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA PROPUESTO EL ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL (NUBLADO/LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZU SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZU KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 3 OPERADOR  - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN  - 1 Motoniveladora - John Deere PVN  - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO EQUIPO MECANICO ALQUILADO	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZU KM 80+000 SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN, CARGUO DE MATERIAL DE CANTERA, TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA Y PERFILADO (EXTENDIDO DE MATERIAL) CON 01 C. FRONTAL, 01 C. VOLQUETE, 01 MOTONIVELADORA (PVN) Y 01 RODILLO (ALQUILADO); CON 04 OPERADORES; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LLUVIAS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
<b>RUTA NACIONAL PE-5S</b> PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,871300	-75,055103	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : BOCA TIGRE KM 35+700	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 1 CAPATAZ CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU  - 1 OFICIAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU  - 5 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- 1 CARGADOR FRONTAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU  - 2 CAMION VOLQUETE CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR BOCA TIGRE KM 35+700, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE VOLADURA CON 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO AL DERRUMBE DESLIZAMIENTO DE ROCA HACIA LA CALZADA, PRODUCTO DE LAS INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR; SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>LIMA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-20</b> EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 2 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR AV. NESTOR GAMBETTA KM 04+350 AL KM 04+600, SE HA ELABORADO EL ESTUDIO DE SUELO Y GEOLÓGICO, PARA LUEGO PROSEGUIR CON EL TRAMITE DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU EJECUCIÓN CON LA CELERIDAD POSIBLE, TAMBIÉN SE HA REALIZADO TRABAJO DE INTERVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE CARRIL Y SEÑALIZACIÓN DE SECTORES PELIGROSOS. SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO EN EL MURO, ACTUALMENTE SE CUENTA CON DOS VIGÍAS Y/O ORIENTADORES PARA EL DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA EMPRESA QUE PRESTO EL SERVICIO, SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
<b>RUTA NACIONAL PE-20A</b> EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,634807	-76,775194	<b>COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LIMA - CANTA SECTOR : SANTA ROSA DE QUIVES KM 57+890 - KM 57+950	Ocurrencia : 25/07/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL  - 11 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PYME SERVICIO DE MANO DE OBRA	- 1 CAMIONETA DE SUPERVISION PROVIAS NACIONAL	SECTOR SANTA ROSA DE QUIVES KM 57+890 - KM 57+950 (PUENTE LA CABAÑA), TRAMO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DE HOY : - SE CONTINUAN CON LA PYME - PERSONAL POR SERVICIOS EN LA LIMPIEZA MANUAL DEL CAUSE DE LA QUEBRADA DE ROCAS Y MATERIAL SUELTO EN EL PUENTE LA CABAÑA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO. - SE DESENCOFRO LAS COLUMNETAS DEL SOPORTE DE LAS 02 SEÑALES INFORMATIVAS (ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE) Y SE ESTÁ CURANDO LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO. - LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA EN LOS APOYOS DEL PUENTE. - ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DESMORTE MAYOR A 30M. AUN SE CONTINUAN CON TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN EL PUENTE MODULAR METÁLICO. CARRETERA A CARGO DEL JEFATURA ZONAL LIMA.
<b>ICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINGHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMAÑÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,745256	-74,453195	<b>ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPATICO SECTOR : TANAKA KM 580+000 - KM 582+800	Ocurrencia : 25/07/2018 Inicio de Trabajo : 26/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN	SECTOR TANAKA KM.580+000- KM.582+800; SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN AMBOS CARRILES, TRABAJANDO CON 01 CARGADOR FRONTAL PROPIO DE LA ENTIDAD, EN EL KM.582+200 A 582+250, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-26</b> EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - SAN JUAN - PTE. HUACHINGA - QUILCA - PALCA - TOYOC - LUCMAPATA - VILLA DE ARMA - LACHOJ - HUANCAVELICA - ABRA SACHAPITE - PONTÓN PALCA - HUANDO - EMP. PE-3S (IZCUCHACA)	-13,212787	-75,586484	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LOMO LARGO - PLAZAPATA SECTOR : LOMO LARGO KM 157+240 - KM 197+200	Ocurrencia : 05/08/2018 Inicio de Trabajo : 06/08/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO ALVAC JOHESA  - 4 PEON CONSORCIO ALVAC JOHESA	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR AURAHUA KM 157+700. SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, COLOCACION DE 02 PASES DE AGUA CON TUBERIA PVC 10" , RELLENO Y COMPACTADO. CON MAQUINARIA 01 CAMIÓN MIXTO Y 02 VIBROAPISONADORES, ASÍ MISMO 01 CAPATAZ - 05 PEONES ESTO DEBIDO A EROSION DE PLATAFORMA, POR ELLO SE A DISPUESTO EJECUTAR LA COLOCACION DE PASES DE AGUA CON TUBERIA PVC 10"; SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-26B</b> EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,050931	-74,477970	<b>COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : EMP. PE 3S (HUAYLLAPAMPA) - SECCLLA SECTOR : SECCLLA KM 134+500 - KM 134+525	Ocurrencia : 25/01/2017 Inicio de Trabajo : 31/07/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 5 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - PERSONAL DEL CONSERVADOR TOPOGRAFO  - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 2 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR SECLLA, KM 134+500, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SUELO REFORZADO. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE 4TA CAPA DE MURO DE SUELO REFORZADO. ESTA EMERGENCIA SE DEBE A LA EROSION GENERADA POR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN DICHO SECTOR, LO CUAL SE AGRAVO EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y OCASIONO LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VIA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,043529	-74,677721	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 2 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 1 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACLLA KM 85+920 KM 86+020. SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA 02 DEL ENROCADO, PENDIENTE NIVELACION Y PARCHADO DE PLATAFORMA, NIVELACION DE PLATAFORMA CON MOTONIVELADORA. ESTA EMERGENCIA SURGIO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VIA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,014554	-74,715892	<b>COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SECCLLA - LIRCAY SECTOR : ANCHACLLA KM 78+740 - KM 78+760	Ocurrencia : 14/05/2018 Inicio de Trabajo : 31/07/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 4 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL ACOBAMBA  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACLLA KM 78+740 - KM. 78+760. RELLENO DE MURO. ESTA EMERGENCIA SE DEBE A LA EROSION GENERADA POR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN DICHO SECTOR, LO CUAL SE AGRAVO EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y OCASIONO LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VIA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>AYACUCHO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-32A</b> EMP. PE-30 A (DV. ANDAMARCA) - ANDAMARCA - QUEROBAMBA - HUANCAPÍ - CANGALLO -EMP. PE-3S (ABRA TOCTO)	-14,266034	-73,955946	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUACAÑA - ANDAMARCA SECTOR : HUAYCAHUACHO KM 93+120 - KM 93+170	Ocurrencia : 02/08/2018 Inicio de Trabajo : 03/08/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ABRA TOCCTO	SECTOR HUAYCAHUACHO KM 93+120, CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE Y EXCAVACION MANUAL, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, SE ESTA UTILIZANDO UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,717457	-74,083907	<b>COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : MOROCHUCOS - HUANCAPÍ SECTOR : SUBIDA HUANCAPÍ KM 266+230 - KM 266+230	Ocurrencia : 18/07/2018 Inicio de Trabajo : 18/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ABRA TOCCTO  - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	SECTOR HUANCAPÍ KM 266+230, CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ZANJA DE CORONACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, SE ESTA UTILIZANDO UNA RETROEXCAVADORA, UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y UN CAMIÓN VOLQUETE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES. ESTO DEBIDO A CAUSA DE UN PUQUIAL QUE DESCARGA AGUA CONTINUAMENTE, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE TMC DE 48", SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,672012	-74,097107	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : MOROCHUCO Y HUANCAPÍ SECTOR : ANTES PITAHUA KM 273+435 - KM 273+425	Ocurrencia : 19/07/2018 Inicio de Trabajo : 19/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR  - 4 OTROS EQUIPOS MENORES	SECTOR PITAGUA KM 273+425. SE PROCEDA AL RELLENO Y COMPACTADO DEL MURO CON UN MINICARGADOR Y CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE MATERIALES, ESTO DEBIDO A LA SOCAVACION DE LA PLATAFORMA A CAUSA DEL RÍO PAMPAS POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN MAMPOSTERÍA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,676615	-72,950333	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : KISHUARA - PTE SAHUINTO SECTOR : PUENTE SAHUINTO KM 751+600 - KM 751+640	Ocurrencia : 06/08/2018 Inicio de Trabajo : 06/08/2018			SECTOR PTE. SAHUINTO KM 751+600 - KM 751+640. SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBE, CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETE DE 15M3 Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A DERRUMBE DE TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBE (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE), SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)
	-13,676228	-72,959217	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : KISHUARA - PTE SAHUINTO SECTOR : PUENTE SAHUINTO KM 749+650 - KM 749+600	Ocurrencia : 07/08/2018 Inicio de Trabajo : 07/08/2018			SECTOR PTE. SAHUINTO KM 749+600 AL KM 749+650. SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBE, CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES DE 15M3 Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A DERRUMBE DE TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBE (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE), SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

# REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 08, agosto 2018

HORA: 12:57

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AREQUIPA</b>								
	-15,241669	-73,350751	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COLTA - PAUSA SECTOR : MIRMARCA KM 427+570 - KM 429+496	Ocurrencia : 03/08/2018 Inicio de Trabajo : 03/08/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR RETROEXCAVADORA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA  - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CAMION BARANDA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA  - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA  - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR EQUIPOS MENORES DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR MIRMARCA EN EL KM 427+570 Y EL KM 429+496, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE 02 ALCANTARILLAS DE TMC 36" (DE 01 OJO), ESTO DEBIDO A EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DE CONTRAPENDIENTES LONGITUDINALES, ESTANCAMIENTO DE AGUA Y CRUCE DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRICOLAS. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC-JOHESA (SUPERVISIÓN EXTERNA).
<b>RUTA NACIONAL PE-1SL</b> EMP. PE-1S (DV, APLAO) - PTE. MOLLES - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-15,933628	-72,532736	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : APLAO - CHUQUIBAMBA SECTOR : MASCAPAMPA KM 81+871 - KM 81+892	Ocurrencia : 11/07/2018 Inicio de Trabajo : 11/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC-JOHESA.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA  - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 CAMIÓN BARANDA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA  - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 03 EQUIPOS MENORES DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA  - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 RETROEXCAVADORA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR MASCAPAMPA DEL KM 81+871 AL KM 81+892 SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE CONCRETO ARMADO F'c=210 Kg/cm2, CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 MINIVAN, 01 CAMIÓN BARANDA Y 13 PERSONAL DE PISO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA POR DONDE PASA UNA QUEBRADA SECA, POR ELLO SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE CONCRETO ARMADO A FIN DE CONSERVAR LA TRANSITABILIDAD. SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC-JOHESA (SUPERVISIÓN EXTERNA: HOB CONSULTORES S.A)
	-15,153991	-73,346386	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COLTA - PAUSA SECTOR : COLTA - PAUSA KM 414+200 - KM 438+200	Ocurrencia : 07/07/2018 Inicio de Trabajo : 07/07/2018		- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR RETROEXCAVADORA CONSORCIO ALVAC - JOHESA  - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC - JOHESA  - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CAMION BARANDA CONSORCIO ALVAC - JOHESA	COLTA-PAUSA KM 414+200 – KM 438+200, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE 46 PASES DE AGUA DE PVC 12" DE 01 OJO Y 28 PASES DE AGUA PVC DE 12" DE 02 OJOS, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS MENORES, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, ESTO DEBIDO A LAS ESCORRENTIAS SUPERFICIAL DE PLATAFORMA QUE PRODUCEN LAS AGUAS AGRICOLAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC – JOHESA. (SUPERVISIÓN EXTERNA)
<b>RUTA NACIONAL PE-1SM</b> EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA – ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL VIZCACHANE  - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE  - 6 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL VIZCACHANE  - 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) – ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA (KM 267+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350);VACIADO DE LAS ZAPATAS DEL 4TO Y 5TO PAÑO DEL MURO DE MAMPOSTERÍA (MURO KM. 328+980), RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL MURO DE MAMPOSTERÍA (MURO KM. 270+600), TRASLADO DEL KM. 299+040 AL KM.270+600;SE CUENTA CON EQUIPO MECÁNICO DOS RETROEXCAVADORAS, UN MINICARGADOR, 1 CAMIÓN VOLQUETE; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRANSITO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34H</b> EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) – AZATA – BAJO AZATA – ALTO AZATA	-14,342721	-69,472795	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHUQUINI - SANDIA SECTOR : SANDIA KM 224+365 - KM 224+415	Ocurrencia : 15/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/08/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR VIVERO - SANDIA KM 224+365- KM 224+415, SE VIENE REALIZANDO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, A LA ESPERA DE ACOPIO DE MATERIAL PARA EL ENROCADO DEL MURO SECO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, LO CUAL HA REDUCIDO EL ANCHO ORIGINAL DE DICHA VÍA POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) – KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE – MARANURA – CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-13,138035	-72,302258	<b>NEVADA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : HUACARPAY - QUILLABAMBA SECTOR : ABRA MÁLAGA KM 560+000 - KM 570+000	Ocurrencia : 06/08/2018 Inicio de Trabajo : 06/08/2018			SECTOR ABRA MÁLAGA KM 560+00 - KM 570+000, SE CULMINÓ CON LA LIMPIEZA DE LA NEVADA, TRANSITO: NORMAL - EL TRACTOR NEUMÁTICO TLL-031 SE ENCUENTRA EN DICHO SECTOR ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO- APURIMAC. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV, BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV, QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,630709	-73,194543	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : "KIMBIRI – KEPASHIATO – KITENI – PALMA REAL – QUILLABAMBA" SECTOR : KEPASHIATO KM 308+800 - KM 309+000	Ocurrencia : 30/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE CARGADR FRONTAL. - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONDUCTOR DE CAMIONETA.	- 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN - 1 CAMIONETA 4X4 PROPIO DE PVN	SECTOR KEPASHIATO KM 308+800 AL KM 309+000. SE VIENE REALIZANDO CORTE DE TALUD SUPERIOR Y RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA, SE CUENTA 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETE DE PVN, ESTO PRODUCTO DE LA INESTABILIDAD EN BLOQUE DEL TALUD Y LA PRESENCIA DE AGUA, LO CUAL ORIGINO ASENTAMIENTO EN LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC.
<b>RUTA NACIONAL PE-3SF</b> EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,922248	-72,161918	<b>COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+560, MUROS CONTRA-IMPACTO CULMINADOS EN PROCESO DE CURADO, PENDIENTE LA SEÑALIZACIÓN, ESTO DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA ESTRUCTURA (PANELES Y PISOS) DEL PUENTE, PRODUCTO DE UN DERRUMBE EN LA ZONA ADYACENTE, EN CUANTO AL TRÁNSITO VEHICULAR SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,954743	-72,183914	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : TAMBOBAMBA KM 254+715 - KM 254+785	Ocurrencia : 06/07/2018 Inicio de Trabajo : 07/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONCAR SA	SECTOR DE TAMBOBAMBA KM 254+780. SE VIENE EJECUTANDO LA DE UN MURO DE GAVIONES DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA OCASIONADA POR LA PÉRDIDA DEL TALUD INFERIOR A CAUSA DE LA ACCIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y OTROS EQUIPOS MENORES, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC.
	-13,688486	-72,914522	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SG</b> EMP. PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOFUNCO - QUINOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCASA - LA ESQUINA - VELILLE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RÍO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOCHA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 PERSONAL TECNICO CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUPTIDA, CONTINUA HABILITÁNDOSE LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON, ASÍ MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL. ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SJ</b> EMP. 28B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELÉCTRICA	-13,042540	-72,629408	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANTA MARÍA - SANTA TERESA SECTOR : SANTA ROSA KM 1+500 - KM 6+170	Ocurrencia : 30/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 INGENIERO ASISTENTE PVN - 5 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS 02 OPERADORES DE MAQUINA, 01 CONDUCTOR, 01 CONTROLADOR DE ALMACEN, 01 GUARDIAN NOCTURNO	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN	SECTOR SANTA ROSA, KM 6+170, SE VIENE REALIZANDO EL ENROCADO VÍA AFECTADA POR LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DEL NATURALEZA, SE REALIZARÁ EL CORTE DEL TALUD SUPERIOR, ENROCADO EN EL TALUD INFERIOR, SE MANTIENE LA ZONA SEÑALIZADA, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ES RESTRINGIDA, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII CUSCO - APURIMAC
<b>RUTA NACIONAL PE-3SV</b> EMP. PE-3S (DV. HUANIPACA) - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO	-13,458276	-72,889080	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : KIUNALLA-ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO SECTOR : KIUNALLA KM 45+500 - KM 45+520	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/08/2018	- 5 PEON PYME POR TECEROS - 1 CAPATAZ PYME POR TECEROS - 4 OPERARIO PYME POR TECEROS	- 1 Camión Volquete - Mercedes Benz VOLQUETE EGW-752 (PROVIAS)	SECTOR KIUNALLA KM 45+500- KM 45+520, SE VIENE REALIZANDO LA EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATA PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN, ASIMISMO CONTINUA CON EL ACOPIO MANUAL DE PIEDRAS, Y SE CONTINUA CON EL TRASLADO DE MATERIALES CON VOLQUETE HACIA EL SECTOR DE LA EMERGENCIA; LABOR A CARGO DE LA PYME (1 CAPATAZ, 04 OPERARIOS Y 05 PEONES), ESTO CON EL FIN DE RECUPERAR LA PLATAFORMA AFECTADA POR LA SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LA COLMATACIÓN DE BADEN Y DESBORDE DE AGUAS, LO CUAL ORIGINO LA PERDIDA DE PLATAFORMA, TRANSITO-RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII CUSCO- APURIMAC.

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	33
TRANSITO NORMAL	2
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	56
TRANSITO NORMAL	3