



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 09, agosto 2018

HORA: 01:01

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-04 EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR 0	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNION CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIAMERICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,024395	-79,734932	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 139+780 - KM 139+780	Ocurrencia : 09/07/2018 Inicio de Trabajo : 09/07/2018	- 1 CAPATAZ Personal Propio MPM - 4 PEON Personal Propio MPM	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES Camion Baranda - Equipo Propio MPM	SECTOR TIERRA COLORADA KM 139+780, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE (1) ENCOFRADO DE LOSA DE CABEZALES ; ÉSTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DEL EMPUZAMIENTO DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS CUNETAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO COLOCAR UN TUBO PVC PARA EL PASE DE LAS AGUAS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A (SUPERVISADO POR UGC-SUPERVISIÓN EXTERNA)
RUTA NACIONAL PE-1NT EMP. PE-1N L (SAJINO) - PAIMAS - PTE. TONDOPA - ARREPITE ALTO - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)	-4,703258	-79,854270	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAIMAS - TONDOPA SECTOR : PTE. TONDOPA KM 39+229 - KM 39+320	Ocurrencia : 31/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 CAPATAZ PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD - 4 PEON PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD MANUAL - 2 PEON PERSONAL VIGÍA, CONTROL DE TRANSITO - 1 ING. SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRAMO PAIMAS - AYABACA - 1 OPERADOR OPERADOR DE MINIVAN PARA TRANSPORTE DE PERSONAL - 1 CHOFER CAMIONETA DE LA UNIDAD ZONAL	- 1 Camión Volquete - Mercedes Benz Volquete de 15 m3 de la Unidad Zonal Piura - tumbes	SECTOR PUENTE TONDOPA KM 39+229 Y KM 39+320, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE Y PERFILADO MANUALMENTE EN EL KM 39+229, ESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO BOLSACRETO, ESTO PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (DESPLAZAMIENTO DE TALUD), LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE HARÁ MEDIANTE SERVICIOS QUE INCLUIRÁ MANO DE OBRA Y EQUIPOS, ADEMÁS SE HABILITARÁ ACCESO PARA EL PERSONAL A LA ZONA DE TRABAJO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA, SECTOR SEÑALIZADO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES. EL DÍA DE HOY SE ESTÁ MOVILIZANDO 15 M3 DE HORMIGÓN PARA LA MEZCLA DE BOLSACRETO.
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIOS) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,369605	-77,919147	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEIMBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 293+175 - KM 293+187	Ocurrencia : 12/07/2018 Inicio de Trabajo : 12/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR EL TINGO, KM 293+175 - KM 293+187, PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN EN LA PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (CRECIENTE DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO EN EL SECTOR AFECTADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, A LA ESPERA DE LA COLOCACIÓN DE SLURRY, ESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RIO MARAÑÓN)	-4,712743	-77,819297	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO NORMAL	TRAMO : PUENTE WAWICO - SEASMI SECTOR : JAPAIME KM 212+600 - KM 212+600	Ocurrencia : 08/08/2018 Inicio de Trabajo : 08/08/2018			SECTOR JAPAIME KM 212+600, SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-4,935682	-78,201541	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DURAN - PTE. WAWICO SECTOR : WAWICO KM 149+092 - KM 149+092	Ocurrencia : 09/08/2018 Inicio de Trabajo : 09/08/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR WAWICO KM 149+092, SE HA PRODUCIDO LA PERDIDA DE PLATAFORMA DEBIDO A LA EROSIÓN EN EL PIE DEL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA, DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN LA ZONA, POR LO QUE SE HA DISPUESTO LA MOVILIZACIÓN DE 01 VOLQUETE 15 M3 DEL CONSERVADOR, PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO, ASÍ MISMO SE HA REALIZARÁ EL CORTE Y EXCAVACIÓN DE TERRENO, PARA POSTERIOR COLOCACIÓN DE SACOS TIPO BOLSACRETO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-4,594227	-77,654542	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SEASMI - SARAMIRIZA SECTOR : ALTO PUPUNTAS KM 240+410	Ocurrencia : 31/07/2018 Inicio de Trabajo : 31/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR ALTO PUPUNTAS KM 240+410, SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE SACOS TIPO BOLSACRETO (RELLENO CON SUELO CEMENTO), SOBRE LOS CILINDROS COLOCADOS, PARA RECUPERAR PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5ND EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RIO MARAÑÓN)	-4,901441	-78,204532	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PTE. WAWICO - SANTA MARÍA DE NIEVA SECTOR : TUPAC I KM 4+288 - KM 4+288	Ocurrencia : 07/08/2018 Inicio de Trabajo : 07/08/2018			SECTOR TUPAC I KM 04+288, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA EROSIONADA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA (SUPERVISADO POR LA UGC).



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 09, agosto 2018

HORA: 01:01

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPÉ - OCALI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	COLAPSO DE Puentes, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELEN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELEN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE ELABORÓ Y PRESENTÓ EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, EL MISMO QUE VIENE SIENDO EVALUADO EN LA SEDE CENTRAL (UGP) PARA SU APROBACIÓN, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUNTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE Puentes DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
CAJAMARCA								
RUTA NACIONAL PE-1NF EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077 TRAMO CONTUMAZÁ- CHILETE, YA SE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, EL DÍA SÁBADO SE INICIARÁ LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO, ESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH Y EL DÍA LUNES EJECUTARÁN LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,817972	-77,879827	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : CASERÍO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075	Ocurrencia : 14/07/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CASERÍO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075, SE ESTA A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO, PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE ESTA PROPONIENDO EJECUTAR UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO AFECTADO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,687004	-77,975617	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : MIRADOR KM 720+400	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/07/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMIONETA CONSORCIO VIAL SIHUAS	EN EL KM 720+400 DE LA RUTA PE-3N SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-8,812010	-77,876436	EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUALLANCA - YURACMARCA SECTOR : HUALLANCA KM 695+115	Ocurrencia : 01/08/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR HUALLANCA KM 695+115, SE VIENE EJECUTANDO LA LIMPIEZA DE CAUCE, ENCAUZAMIENTO Y RECONFORMACIÓN DE ACCESOS AL PUENTE YUNGAYPAMPA, ESTO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES: 01 RODILLO LISO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 EXCAVADORA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-8,903802	-77,846322	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUARAZ-CARAZ- MOLINOPAMPA SECTOR : MOLINOPAMPA KM 672+350 - KM 672+430	Ocurrencia : 03/08/2018 Inicio de Trabajo : 04/08/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ POR TERCEROS - 1 OPERARIO POR TERCEROS - 1 CHOFER POR TERCEROS - 1 CHOFER POR TERCEROS - 5 PEON POR TERCEROS	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 VOLQUETE 4X2 PVN - 1 CAMIONETA PVN	SECTOR MOLINOPAMPA, KM 672+350, SE REALIZARÁ TRABAJOS DE CORTE DE ROCA (PERFORACIÓN), ASÍ MISMO SE CONTINÚA CON LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE DERRUMBE; SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PVN, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE TALUD PROVOCANDO EL DERRUMBE DE APROX. 3000 M3 MATERIAL SUELTO Y 1000 M3 MATERIAL ROCOSO; SOBRE TODA LA PLATAFORMA, ASÍMISMO SE DA INICIO DE LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE ROCAS DE GRAN TAMAÑO, EL CUAL SE ESTA A BÚSQUEDA DE PERSONAL PARA DICHO SERVICIO; SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 09, agosto 2018

HORA: 01:01

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	-9,357662	-77,077071	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VINCOCOTA – RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR ACRUTA & TAPIA SAC - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 3 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000. SE CONTINÚA CON EL RELLENO ESTRUCTURAL EN EL TERRAMESH A UNA ALTURA DE 19.75M DEL MURO (ENCOFRADO, CONFORMACIÓN DE CAPAS CON MATERIAL SELECCIONADO Y MALLAS TERRAMESH); ASÍ MISMO SE EJECUTA LA SELECCIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL TERRAPLEN Y ACABADOS FINALES DEL MURO; LOS RECURSOS USADOS SON LOS SIGUIENTES: TURNO NOCHE: 01 CAPATAZ, 02 OFICIALES, 02 PEONES, 01 GUARDIAN; 02 C. VOLQUETE, 01 C. FRONTAL 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 01 VIBROAPISONADOR, 01 CISTERNA. TURNO DIA: 01 CATAPAZ, 01 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 02 PEONES, 02 VIGIAS; 01 EXCAVADORA S/O 03 C. VOLQUETE, 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 01 C. CISTERNA, 01 VIBROAPISONADOR; TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VÍA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,410448	-75,971870	EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA - 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), CONTINÚA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACIÓN DEL PUENTE METÁLICO ACTUAL, ASÍ COMO SU REUBICACIÓN A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINÚA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGIAS. SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR: COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA LASTRADO. SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL PARA MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR Y AUXILIO MECÁNICO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-18B EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAÑO - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POJIZO)	-9,854184	-76,046304	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : TAMBILLO KM 11+880	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR MOLINO KM 11+880, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN COORDINACIONES CON SUPERVISION. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,449096	-76,182842	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHICRIN - KM 152+000 SECTOR : ACOBAMBA KM 165+800	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR ACOBAMBA KM 165+925. EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, SE CUENTA CON PERSONAL DE CONCAR SA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-9,708604	-76,771762	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PACHAS - TINGO CHICO SECTOR : PACHAS KM 347+380 - KM 347+400	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNIÓN - 1 ING. SUPERVISOR PVN - 6 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONSORCIO LA UNIÓN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNIÓN - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO LA UNIÓN	SECTOR PACHAS - KM 347+380, SE VIENE REALIZANDO LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LA ZONA AFECTADA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ROCA, SE CONTINÚA CON LA FRAGMENTACIÓN DE LA ROCA, SE CUENTA CON 01 TALADRO, ASÍ COMO 01 OFICIAL Y 04 AUXILIARES DE PISO Y 02 VIGIAS, EL ORIGEN DEL COLAPSO DE ROCA ES CAUSADO POR LOS MISMOS POBLADORES QUE TRABAJARON EN LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA FRACTURA DE LA ROCA EN SU TOTALIDAD CON CEMENTO EXPANSIVO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y A LA VEZ SE ESTÁ HACIENDO UNA INSPECCIÓN DEL TRAMO PARA MITIGAR POSIBLES EVENTOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR AJENOS A NUESTROS TRABAJOS. CARRETERA A CARGO DE CONSORCIO LA UNIÓN. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-10,149083	-76,191653	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA - 0 ING. SUPERVISOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800. EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR. EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,212184	-76,158660	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR CONCAR SA - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600. EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR. EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 09, agosto 2018

HORA: 01:01

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-3NH EMP. PE-3N(PTE. TINGO) - NUEVAS FLORES - COCHAPATA - PILLUNANI - LLATA - PROGRESO - BELLABAMBA - POQUE - HUAMANIN - EMP. AN-111(ANTAMINA)	-9,526289	-76,883013	COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TINGO CHICO - LLATA SECTOR : LLATA KM 43+300 - KM 43+300	Ocurrencia : 05/08/2018 Inicio de Trabajo : 06/08/2018	- 1 CAPATAZ - 4 PEON	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	SE INICIÓ LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE PONTON YA QUE LOS MATERIALES QUE LO COMPRENDEN SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO QUE A SU VEZ RECIBE LAS CONSTANTES CARGAS DE LOS VEHÍCULOS TANTO LIVIANOS Y PESADOS, QUE PONEN EN PELIGRO A LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES SECTORES QUE PUEDEN DIRIGIRSE A SUS CENTRO DE LABOR, LOS TRABAJOS SON LOS SIGUIENTES: SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO PROVISIONAL DEL PONTÓN PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, SE ESTÁ PROCEDIENDO HACER EL DESMONTAJE DEL PONTON PARA SU CAMBIO TOTAL, SE ESTÁ MEJORANDO EL ACCESO PARA LOS VEHÍCULOS YA QUE POR EL CONSTANTE TRANSITO Y EL CAUDAL DEL RÍO TIENDE PERDER MATERIAL.
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,242279	-75,569297	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725. SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR. ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE ESTA A LA VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISOR PARA DAR POR CULMINADO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06). SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACION CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. EL DIA AYER SE PRESENTO UN DERRUMBE EN LA ZONA BLOQUEANDO POR 4 HORAS SE CONTINUA CON LA ELIMINACION. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,255678	-75,564874	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 094+041	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 94+041. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL(CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775. SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR. ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE ESTA A LA ESPERA DE LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA DAR POR CONCLUIDO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,269642	-75,557281	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090. SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJO EN COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA LA CULMINACIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,079823	-75,704398	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601. CLIMA NUBLADO. SE HA DISPUESTO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS, EN LOS PUENTES DUKE, HICAYACU Y BOQUERÓN. SE CONTINÚA LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON REPOSICIÓN DE JUNTAS DE SALIDA, EN EL CARRIL IZQUIERDO, DEL PUENTE BOQUERÓN, EN EL KM 425+985. ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE LAS MISMAS, PRODUCTO DEL TRANSITO DE VEHÍCULOS PESADOS EN EL SECTOR. RECURSOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS: 01 CAMIÓN 04 TON, 01 MOTOSOLDADORA, 01 EQUIPO DE OXCORTE, 01 AMOLADORA. PERSONAL: 01 OPERARIO, 02 PEONES, 02 VIGÍAS. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-24B EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE-3S (ATAURA)	-11,417238	-75,258791	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO NORMAL	TRAMO : SAN RAMON - UCHUBAMBA SECTOR : UCHUBAMBA KM 47+300	Ocurrencia : 20/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTROLADOR - 2 OPERADOR	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN	SECTOR UCHUBAMBA KM 47+300. CONTINÚA EL ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO TACANACU, CON 01 C. FRONTAL, 01 TRACTOR DE ORUGAS; CON 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR Y 02 OPERADORES, ESTO DEBIDO AL DESBORDE DE RÍO, PRODUCTO A LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL RÍO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNÁ - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV, BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUAREZ (DV, QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 02 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORAS Y 01 TRACTOR ORUGA, ESTO DEBIDO AL HUAYCO, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA PROPUESTO EJECUTAR LA LIMPIEZA DE DERRUMBE, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL (NUBLADO/ LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-28H EMP. PE-28 B (ROSARIO) - CANAYRE - UNIÓN MANTARO - JOSÉ OLAYA - YAVIRO - CENTRO TZOMAVENI - ALTO CHICHIRENI - TRES UNIDOS MATERENI - EMP. PE-28 C (ALTO ANAPATI)	-12,555115	-73,869211	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO SELVA DE ORO - ALTO CHINCHERENI SECTOR : TINCAVENI KM 16+500 - KM 18+500	Ocurrencia : 07/08/2018 Inicio de Trabajo : 07/08/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR TINCAVENI DEL KM 16+500 AL KM 18+500 SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON VOLADURA CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 COMPRESORA CON TALADRO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA PROPUESTO EL ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL (NUBLADO/LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZU SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZU KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 4 OPERADOR - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 2 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN - 1 Motoniveladora - John Deere PVN - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO EQUIPO MECANICO ALQUILADO	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZU KM 80+000 SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN, CARGUÍO DE MATERIAL DE CANTERA, TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA Y PERIFILADO (EXTENDIDO DE MATERIAL) CON 01 C. FRONTAL, 02 C. VOLQUETE, 01 MOTONIVELADORA (PVN) Y 01 RODILLO (ALQUILADO); CON 04 OPERADORES; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LLUVIAS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5S PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,871300	-75,055103	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : BOCA TIGRE KM 35+700	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 1 OFICIAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 5 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- 1 CARGADOR FRONTAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 2 CAMION VOLQUETE CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR BOCA TIGRE KM 35+700, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACIÓN DE SERVICIO DE FRAGMENTACION DE ROCA CON 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO AL DERRUMBE DESLIZAMIENTO DE ROCA HACIA LA CALZADA, PRODUCTO DE LAS INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR; SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AV. NÉSTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 2 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR AV. NÉSTOR GAMBETTA KM 04+350 AL KM 04+600, SE HA ELABORADO EL ESTUDIO DE SUELO Y GEOLÓGICO, PARA LUEGO PROSEGUIR CON EL TRAMITE DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU EJECUCIÓN CON LA CELERIDAD POSIBLE, TAMBIÉN SE HA REALIZADO TRABAJO DE INTERVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE CARRIL Y SEÑALIZACIÓN DE SECTORES PELIGROSOS. SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO EN EL MURO, ACTUALMENTE SE CUENTA CON DOS VIGÍAS Y/O ORIENTADORES PARA EL DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA EMPRESA QUE PRESTO EL SERVICIO, SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
RUTA NACIONAL PE-20A EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,634807	-76,775194	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIMA - CANTA SECTOR : SANTA ROSA DE QUIVES KM 57+890 - KM 57+950	Ocurrencia : 25/07/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - 11 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PYME SERVICIO DE MANO DE OBRA	- 1 CAMIONETA DE SUPERVISION PROVIAS NACIONAL	SECTOR SANTA ROSA DE QUIVES KM 57+890 - KM 57+950 (PUENTE LA CABAÑA), TRAMO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DE HOY : - SE CONTINUAN CON LA PYME - PERSONAL POR SERVICIOS EN LA LIMPIEZA MANUAL DEL CAUSE DE LA QUEBRADA DE ROCAS Y MATERIAL SUELTO EN EL PUENTE LA CABAÑA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO. - SE ESTÁ REALIZANDO EL TARRAJEO DE LAS 04 COLUMNETAS DEL SOPORTE DE LAS 02 SEÑALES INFORMATIVAS (ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE). - LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA EN LOS APOYOS DEL PUENTE. - ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DESMONTE MAYOR A 30M. AUN SE CONTINUAN CON TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN EL PUENTE MODULAR METÁLICO. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL LIMA.
ICA								
RUTA NACIONAL PE-1S I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,745256	-74,453195	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO SECTOR : TANAKA KM 580+000 - KM 582+800	Ocurrencia : 25/07/2018 Inicio de Trabajo : 26/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN	SECTOR TANAKA KM.580+000- KM.582+800; SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHÍCULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN AMBOS CARRILES, TRABAJANDO CON 01 CARGADOR FRONTAL PROPIO DE LA ENTIDAD, EN EL KM.582+300 A 582+350, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 09, agosto 2018

HORA: 01:01

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,043529	-74,677721	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018			SECTOR ANCHACCLLA KM 85+920 KM 86+020. SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA 02 DEL ENROCADO. PENDIENTE NIVELACION Y PARCHADO DE PLATAFORMA. A LA ESPERA DE LLEGADA DE OPERADOR DE RODILLO PARA COMPACTACION. ESTA EMERGENCIA SURGIÓ DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA. POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VIA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VIA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,050931	-74,477970	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. PE 3S (HUAYLLAMPAMPA) - SECCLLA SECTOR : SECCLLA KM 134+500 - KM 134+525	Ocurrencia : 25/01/2017 Inicio de Trabajo : 31/07/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 5 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - PERSONAL DEL CONSERVADOR TOPOGRAFO - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 2 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR SECCLLA, KM 134+500, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SUELO REFORZADO. RELLENO Y COMPACTACION DE 4TA CAPA DE MURO DE SUELO REFORZADO. ESTA EMERGENCIA SE DEBE A LA EROSION GENERADA POR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN DICHO SECTOR, LO CUAL SE AGRAVO EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y OCASIONÓ LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VIA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,014554	-74,715892	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SECCLLA - LIRCAY SECTOR : ANCHACCLLA KM 78+740 - KM 78+760	Ocurrencia : 14/05/2018 Inicio de Trabajo : 31/07/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 4 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACCLLA KM 78+740 - KM. 78+760. RELLENO DE MURO. ESTA EMERGENCIA SE DEBE A LA EROSION GENERADA POR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN DICHO SECTOR, LO CUAL SE AGRAVO EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y OCASIONÓ LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VIA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-32A EMP. PE-30 A (DV. ANDAMARCA) - ANDAMARCA - QUEROBAMBA - HUANCAPU - CANGALLO - EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO)	-13,672012	-74,097107	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCO Y HUANCAPU SECTOR : ANTES PITAHUA KM 273+435 - KM 273+425	Ocurrencia : 19/07/2018 Inicio de Trabajo : 19/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR - 4 OTROS EQUIPOS MENORES	SECTOR PITAGUA KM 273+425. SE PROCEDE AL VACIADO DE PARAPETOS, RELLENO Y COMPACTADO DEL MURO CON UN MINICARGADOR Y CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, UN CAMION PARA EL TRASLADO DE MATERIALES. ESTO DEBIDO A LA SOCAVACION DE LA PLATAFORMA A CAUSA DEL RIO PAMPAS POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN MAMPONERIA. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,717457	-74,083907	COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCOS - HUANCAPU SECTOR : SUBIDA HUANCAPU KM 266+230 - KM 266+230	Ocurrencia : 18/07/2018 Inicio de Trabajo : 18/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ABRA TOCCTO - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	SECTOR HUANCAPU KM 266+230. CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ZANJA DE CORONACION Y MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR. SE ESTA UTILIZANDO UNA RETROEXCAVADORA, UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y UN CAMION VOLQUETE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES. ESTO DEBIDO A CAUSA DE UN PUQUIAL QUE DESCARGA AGUA CONTINUAMENTE, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE TMC DE 48". SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-14,266034	-73,955946	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUACAÑA - ANDAMARCA SECTOR : HUAYCAHUACHO KM 93+120 - KM 93+170	Ocurrencia : 02/08/2018 Inicio de Trabajo : 03/08/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ABRA TOCCTO	SECTOR HUAYCAHUACHO KM 93+120. CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE Y EXCAVACION MANUAL, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, SE ESTA UTILIZANDO UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA POR ACCION DE LA NATURALEZA. POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICION LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,676615	-72,950333	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO : KISHUARA - PTE SAHUINTO SECTOR : PUENTE SAHUINTO KM 751+600 - KM 751+640	Ocurrencia : 06/08/2018 Inicio de Trabajo : 06/08/2018			EL DIA DE AYER 08-08-2018 SE CULMINO LA EMERGENCIA A LAS 11:00 A.M. EL TRANSITO ES NORMAL
	-13,676228	-72,959217	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO : KISHUARA - PTE SAHUINTO SECTOR : PUENTE SAHUINTO KM 749+650 - KM 749+600	Ocurrencia : 07/08/2018 Inicio de Trabajo : 07/08/2018			EL DIA DE AYER 08-08-2018 A LAS 10:00 A.M. SE CULMINO LA EMERGENCIA EL TRANSITO ES NORMAL
	-13,683078	-73,039380	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KISHUARA - PUENTE SAHUINTO SECTOR : SOTAPA KM 724+000 - KM 724+100	Ocurrencia : 08/08/2018 Inicio de Trabajo : 09/08/2018	- 1 ING. SUPERVISOR - PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR SOTAPA KM 724+000 - KM 724+100. SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE REMOCION DE DERRUMBE, CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES DE 15M3 Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A DERRUMBE DE TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA ACCION DE LA NATURALEZA. POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA REMOCION DE DERRUMBE (LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE). SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 01:01

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SL EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLÉS - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARÍO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-15,933628	-72,532736	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : APLAO - CHUQUIBAMBA SECTOR : MASCAPAMPA KM 81+871 - KM 81+892	Ocurrencia : 11/07/2018 Inicio de Trabajo : 11/07/2018			SECTOR MASCAPAMPA DEL KM 81+871 AL KM 81+892 SE HA EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE CONCRETO ARMADO F'c=210 Kg/cm2. ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA POR DONDE PASA UNA QUEBRADA SECA, SE HA FINALIZADO LA ATENCION DE LA EMERGENCIA, SE REESTABLECIO EL PASE VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC-JOHESA (SUPERVISIÓN EXTERNA: HOB CONSULTORES S.A)
	-15,241669	-73,350751	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLTA - PAUSA SECTOR : MIRMARCA KM 427+570 - KM 429+496	Ocurrencia : 03/08/2018 Inicio de Trabajo : 03/08/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR RETROEXCAVADORA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CAMION BARANDA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR EQUIPOS MENORES DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR MIRMARCA EN EL KM 427+570 Y EL KM 429+496, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE 02 ALCANTARILLAS DE TMC 36" (DE 01 OJO), ESTO DEBIDO A EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DE CONTRAPENDIENTES LONGITUDINALES, ESTANCAMIENTO DE AGUA Y CRUCE DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRICOLAS. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC-JOHESA (SUPERVISIÓN EXTERNA).
	-15,153991	-73,346386	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLTA - PAUSA SECTOR : COLTA - PAUSA KM 414+200 - KM 438+200	Ocurrencia : 07/07/2018 Inicio de Trabajo : 07/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR PESONAL DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR RETROEXCAVADORA CONSORCIO ALVAC - JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC - JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CAMION BARANDA CONSORCIO ALVAC - JOHESA	COLTA-PAUSA KM 414+200 – KM 438+200, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE 46 PASES DE AGUA DE PVC 12" DE 01 OJO Y 28 PASES DE AGUA PVC DE 12" DE 02 OJOS, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS MENORES, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA. LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, ESTO DEBIDO A LAS ESCORRENTIAS SUPERFICIAL DE PLATAFORMA QUE PRODUCEN LAS AGUAS AGRICOLAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC – JOHESA. (SUPERVISIÓN EXTERNA)
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARÍO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANAONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA – ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 6 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) – ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPOSTERIA (KM 267+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350); ENCOFRADO/VACIADO DE LAS PANTALLA 4TO PAÑO DEL MURO DE MAMPOSTERIA (MURO KM. 328+980), RELLENO Y COMPACTACIÓN (MURO KM. 267+240 Y KM. 271+600); ;SE CUENTA CON EQUIPO MECÁNICO DOS RETROEXCAVADORAS, UN MINICARGADOR, 1 CAMIÓN VOLQUETE; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRANSITO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) – AZATA – BAJO AZATA – ALTO AZATA	-14,342721	-69,472795	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHUQUINI - SANDIA SECTOR : SANDIA KM 224+365 - KM 224+415	Ocurrencia : 15/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/08/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR VIVERO - SANDIA KM 224+365- KM 224+415, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ACOPIO DE MATERIAL PARA EL ENROCADO DEL MURO SECO, CON 01 C. FRONTAL, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA EN SU TALUD INFERIOR, LO CUAL HA REDUCIDO EL ANCHO ORIGINAL DE DICHA VÍA POR EL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCBSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 G) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) – KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE – MARANURA – CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,630709	-73,194543	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : "KIMBIRI – KEPASHIATO – KITENI – PALMA REAL – QUILLABAMBA" SECTOR : KEPASHIATO KM 308+800 - KM 309+000	Ocurrencia : 30/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL. - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONDUCTOR DE CAMIONETA	- 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN - 1 CAMIONETA 4X4 PROPIO DE PVN	SECTOR KEPASHIATO KM 308+800 AL KM 309+000, SE VIENE REALIZANDO CORTE DE TALUD SUPERIOR Y RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA, SE CUENTA 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETE DE PVN, ESTO PRODUCTO DE LA INESTABILIDAD EN BLOQUE DEL TALUD Y LA PRESENCIA DE AGUA, LO CUAL ORIGINO ASENTAMIENTO EN LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC.
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOMBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOMBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOMBAMBA II KM 265+560, MUROS CONTRA-IMPACTO CULMINADOS EN PROCESO DE CURADO, PENDIENTE LA SEÑALIZACIÓN, ESTO DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA ESTRUCTURA (PANELES Y PISOS) DEL PUENTE, PRODUCTO DE UN DERRUMBSE EN LA ZONA ADYACENTE, EN CUANTO AL TRANSITO VEHICULAR SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 09, agosto 2018

HORA: 01:01

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,688486	-72,914522	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3SG EMP. PE-3S F (CHALLHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOGUNCO - QUINOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELILLE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RIO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-13,954743	-72,183914	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : TAMBOBAMBA KM 254+715 - KM 254+785	Ocurrencia : 06/07/2018 Inicio de Trabajo : 07/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONCAR SA	SECTOR DE TAMBOBAMBA KM 254+780. SE VIENE EJECUTANDO LA DE UN MURO DE GAVIONES DEBIDO A LA EROSION DE LA PLATAFORMA DE LA VIA OCASIONADA POR LA PERDIDA DEL TALUD INFERIOR A CAUSA DE LA ACCIÓN DE LAS AGUAS DEL RIO. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y OTROS EQUIPOS MENORES, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC.
RUTA NACIONAL PE-3SG EMP. PE-3S F (CHALLHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOGUNCO - QUINOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELILLE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RIO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 PERSONAL TECNICO CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781. VIA PRINCIPAL INTERRUPTA. CONTINUA HABILITÁNDOSE LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON. ASI MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFIA Y REFERENCIACION DE LA NUEVA VARIANTE. ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL. ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VIA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VIA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS, SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3SJ EMP. 28B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELÉCTRICA	-13,042540	-72,629408	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA MARÍA - SANTA TERESA SECTOR : SANTA ROSA KM 1+500 - KM 6+170	Ocurrencia : 30/07/2018 Inicio de Trabajo : 01/08/2018	- 1 INGENIERO ASISTENTE PVN - 5 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS 02 OPERADORES DE MAQUINA, 01 CONDUCTOR, 01 CONTROLADOR DE ALMACEN, 01 GUARDIAN NOCTURNO	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN	SECTOR SANTA ROSA, KM 3+700, SE VIENE REALIZANDO EL ENROCADO VÍA AFECTADA POR LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA, DEBIDO A LA EROSION DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DEL NATURALEZA, SE REALIZARÁ EL CORTE DEL TALUD SUPERIOR, ENROCADO EN EL TALUD INFERIOR, SE MANTIENE LA ZONA SEÑALIZADA, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ES RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII CUSCO - APURIMAC
RUTA NACIONAL PE-3SV EMP. PE-3S (DV. HUANIPACA) - HUANIPACA - KIUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO	-13,458276	-72,889080	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIUALLA-ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO SECTOR : KIUALLA KM 45+500 - KM 45+520	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/08/2018	- 5 PEON PYME POR TECEROS - 1 CAPATAZ PYME POR TECEROS - 4 OPERARIO PYME POR TECEROS	- 1 Camión Volquete - Mercedes Benz VOLQUETE EGW-752 (PROVIAS)	SECTOR KIUALLA KM 45+500- KM 45+520, SE VIENE REALIZANDO LA EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATA PARA LA REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN, ASIMISMO CONTINUA CON EL ACOPIO MANUAL DE PIEDRAS, Y SE CONTINUA CON EL TRASLADO DE MATERIALES CON VOLQUETE HACIA EL SECTOR DE LA EMERGENCIA - LABOR A CARGO DE LA PYME (1 CAPATAZ, 04 OPERARIOS Y 05 PEONES), ESTO CON EL FIN DE RECUPERAR LA PLATAFORMA AFECTADA POR LA SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LA COLMATACIÓN DE BADÉN Y DESBORDE DE AGUAS, LO CUAL ORIGINO LA PERDIDA DE PLATAFORMA, TRANSITO-RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII CUSCO- APURIMAC.

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	31
TRANSITO NORMAL	2
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	52
TRANSITO NORMAL	6