



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

LIMA 03, julio 2018

HORA: 05:32

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-04 EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR 0	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNION CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIUAMERICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
RUTA NACIONAL PE-1N I.V. SANTA ANITA - I.V. HUACHO - CHIMBOTE - OV. LA MARINA (PE-10 A) - OV. EL MILAGRO - PAIJAN - MOCUPE - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PTE. GRAUJ - PTE. SULLANA DV. TALARA - MANCORA - ZORRITOS - TUMBES - PTE. INTERNACIONAL DE LA PAZ (FR. ECUADOR).	-4,896000	-80,697632	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO NORMAL	TRAMO : SULLANA - DV. TALARA SECTOR : PUENTE SULLANA KM 1033+530	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018			SECTOR PUENTE SULLANA KM 1033+530, SE HA CULMINADO CON EL VACIADO DE CONCRETO DE LA LOSA (CARRIL DERECHO) Y COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. ACTIVIDAD DE SITUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL CULMINADA DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DE CONCRETO DEL PUENTE SULLANA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL PERU. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,028881	-79,755382	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 136+200 - KM 136+200	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 19/05/2018	- 1 CAPATAZ Relleno de muro de concreto - 5 PEON Relleno de Muro de concreto - 5 PEON Personal con EPP adecuados. - 5 PEON Personal con EPP adecuados.	- 0 OTROS EQUIPOS MENORES Herramientas Manuales	SECTOR TIERRA COLORADA KM 136+200 LADO IZQUIERDO, SE VENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON PERSONAL CONSTITUIDO POR 01 CAPATAZ Y 05 PEONES, ESTO SE REALIZA DEBIDO AL ASENTAMIENTO OCASIONADO POR LA EROSIÓN, POR ELLO SE HA DISPUESTO A COLOCAR UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. Y SUPERVISADA POR EL CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CARRASQUILLO.
	-5,028881	-79,755382	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 136+200 - KM 136+200	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 19/05/2018	- 5 PEON Personal con sus respectivos EPP - 1 CAPATAZ Personal con sus respectivos EPP - 1 PEON Vigilante	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES Vibropison - CONSTRUCTORA MPM S.A.	SECTOR TIERRA COLORADA KM 136+200, SE VIENE EJECUTANDO LO SIGUIENTE: (1) RELLENO COMPACTADO EN ESPALDAR DE MURO (2) SEÑALIZACIÓN PERMANENTE, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA POR EROSIÓN DE TALUD INFERIOR, ASÍ COMO EL ASENTAMIENTO DE MURO, LO CUAL HA REDUCIDO EL ANCHO DE LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISAR POR LA UGC)
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCANADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIOS) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, SE PARALIZAN LOS TRABAJOS EN LA EMERGENCIA A FALTA DE EQUIPO MECÁNICO, TRANSITO PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,338542	-77,930974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+099 - KM 297+123	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA. - 0 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA.	SECTOR TINGO KM 297+099 - KM 297+123, CONTINUA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA CON 01 RETROEXCAVADORA Y MANUALMENTE, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE A FIRMADO PARA RELLENO Y AIPONADO DE LA MISMA, ESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,605613	-78,541643	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EL REPOSO - KM 26 SECTOR : EL NONI KM 17+000	Ocurrencia : 29/06/2018 Inicio de Trabajo : 29/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR EL NONI KM 17+000, SE CONTINUA CON LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE Y ACONDICIONAMIENTO EN DME CON 01 EXCAVADORA, 02 C. VOLQUETES Y 01 RETROEXCAVADORA, ESTO POR DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR POR FILTRACIONES, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-4,925474	-78,095771	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - NUEVO SIASME SECTOR : PAANTAM KM 167+600 - KM 167+600	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE - 1 RODILLO BERMERO	SECTOR PAANTAM KM 167+600, EN EL PRESENTE DIA DE ATENCION DE LA EV. SE DISPONE CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETE DE 15 M3 Y 01 RODILLO BERMERO DEL CONSERVADOR, PARA EL DIA DE HOY SE REALIZARA EL TRANSPORTE DE 30 M3, EXCAVACION, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRÉSTAMO. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-5ND EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,626949	-77,933313	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA SECTOR : HEBRON KM 72+900	Ocurrencia : 28/06/2018 Inicio de Trabajo : 28/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR HEBRON KM 72+900, SE CULMINARON LOS TRABAJOS DE LA EMERGENCIA VIAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-5,270677	-78,375974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA SECTOR : SANTA MARIA DE NIEVA KM 82+050	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR SANTA MARIA DE NIEVA KM 82+050, PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA SE ESTA CONTANDO CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 VOLQUETE DE 15 M3 DEL CONSERVADOR, SE ESTA REALIZANDO EL CORTE Y PERFILADO DEL LA CIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO CONFORMADO CON CILINDROS METÁLICOS, ASIMISMO SE BIENE TRANSPORTANDO MATERIAL DE PRÉSTAMO CON EL VOLQUETE DE 15M3. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

LIMA 03, julio 2018

HORA: 05:32

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPÉ - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELEN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELEN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE ELABORÓ Y PRESENTÓ EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, EL MISMO QUE VIENE SIENDO EVALUADO EN LA SEDE CENTRAL (UGP) PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUENTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
CAJAMARCA								
RUTA NACIONAL PE-1NF EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077 TRAMO CONTUMAZÁ- CHILETE, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE OPEI CON VISTO BUENO DE GESTIÓN TERRITORIAL DE UGC PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO) CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,810693	-77,897472	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : C.P. SHALAR KM 5+077 - KM 5+090	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 1 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CP. SHALAR KM 5+077 - KM 5+090, SE HA PRODUCIDO EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, REDUCIENDO EL ANCHO DE VÍA, SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES (SEÑALIZACIÓN), SE ESTÁ A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, ESTA EROSIÓN VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCHA Y LA UGC
	-7,818153	-77,888412	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : C.P. SHALAR KM 8+658 - KM 8+673	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CP. SHALAR KM 8+658 - KM 8+673, SE HA PRODUCIDO EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, REDUCIENDO EL ANCHO DE VÍA, SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES (SEÑALIZACIÓN), SE ESTÁ A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, ESTA EROSIÓN VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCHA Y LA UGC
	-7,819269	-77,879524	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : C.P. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 2 OPERARIO PERSONAL DE OBRAINSA - 5 OFICIAL PERSONAL DE OBRAINSA	- 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO DE OBRAINSA	SECTOR CP. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674, SE PRESENTO LA PERDIDA DE PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE PROCEDE A REALIZAR LA EXCAVACIÓN DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-12A EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,554243	-77,434985	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR : MAMAHUAJE KM 122+900	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR MAMAHUAJE KM 122+900, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPISON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-16 EMP. PE-1N (DV. CONOCOCHA) - CHASQUITAMBO - RAQUIA - EMP. PE-3N (CONOCOCHA)	-10,325743	-77,627285	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHASQUITAMBO - CAJACAY SECTOR : QDA. SAN MARCOS KM 46+800	Ocurrencia : 04/09/2017 Inicio de Trabajo : 04/09/2017	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR QDA. SAN MARCOS KM 46+800, PUENTE SAN MARCOS INSTALADO AL 100%, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE FRACTURAMIENTO Y DESQUINCHES DE ROCA, PARA LA CULMINACIÓN DE ACCESOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL ENSANCHE DEL ACCESO DEL LADO IZQUIERDO RETIRANDO ROCAS DE GRAN TAMAÑO Y EN EL ACCESO DEL LADO DERECHO SE REALIZARÁ EL EMPALME FALTANTE AL INGRESO AL PUENTE; PARA LUEGO ADECUAR LA CALZADA CON UNA BASE ESTABILIZADA Y UN RECUBRIMIENTO DE MICRO PAVIMENTO, CON LO CUAL SE ESTARÍA DANDO CONTINUIDAD AL ASFALTADO DE LA CARRETERA EN ESE SECTOR. LOS TRABAJOS LO EJECUTARÁ LA UNIDAD ZONAL DE ANCASH A TRAVES DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL ANCASH.
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUÁRAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,669487	-78,124777	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : MIRADOR KM 740+200	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 1 CAPATAZ - 8 PEON - 2 OPERARIO	- 1 CAMION VOLQUETE - 1 RETROEXCAVADORA	EN EL SECTOR MIRADOR KM 740+200, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPISON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 03, julio 2018

HORA: 05:32

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-9,761244	-77,442583	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CATAC - RECUAY SECTOR : RECUAY KM 554+800	Ocurrencia : 23/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/03/2018	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 1 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR RECUAY KM 554+800, SE REALIZA SERVICIO PARA PASE PEATONAL Y COLOCACIÓN DE PISOS DE PASARELA; CONTROLES DE CALIDAD (DISEÑO DE MEZCLAS Y ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO), ADEMÁS SE REALIZARA MOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES (RODILLOS, GATAS, TACOS DE MADERA), SE CONTINUA CON MOVILIZACIÓN INTERNA DE PERSONAL Y SE CONTINUA CON SEGURIDAD VIAL PARA EL PASE VEHICULAR POR UN CARRIL POR EL PUENTE PROVISIONAL, SE MANTIENE EL CONTROL LAS 24 HORAS CON 06 VIAS (CAPACIDAD MÁXIMA DEL PUENTE ES DE 48 TONELADAS), ES NECESARIO MENCIONAR QUE EL SERVICIO ES A TODO COSTO. LOS TRABAJOS LO EJECUTA LA UNIDAD ZONAL ANCASH A TRAVÉS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ALCANTARILLA EN LA VÍA PRINCIPAL, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE DICHA QUEBRADA, PRODUCTO DE FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH.
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCA - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	-9,357662	-77,077071	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VINCOCOTA – RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 2 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A., - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000, SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO TERRAMESH (CAPAS DE RELLENO Y COLOCACIÓN DE MALLA UNIAJIAL), ASI MISMO EL RELLENO DEL ACCESO LATERAL, EJECUTADAS EN DOS TURNOS: TURNO 01, EQUIPOS: 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 02 C. VOLQUETE, 2 APISONADORES, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 05 OPERARIOS, 01 OFICIAL, 05 PEONES, 02 VIGÍAS, TURNO 02, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 OPERARIOS, 04 OFICIALES, 04 AYUDANTES, 01 GUARDIAN; TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VÍA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,817609	-76,065355	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE RANCHO - CARPISH SECTOR : COCHAS GRANDE KM 29+000	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR COCHAS GRANDE KM 29+000, SE VIENEN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MAF, SE CUENTA CON PERSONAL DE CONCAR DEBIDO A LA EMERGENCIA POR ASENTAMIENTO POR FALLAS GEOLOGICAS PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLOS SE HA DISPUESTO A EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE MAF PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-9,410448	-75,971870	EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 2 CAMION VOLQUETE CONCAR SA	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), SE HAN REINICIADO LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES, PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACIÓN DEL PUENTE METÁLICO ACTUAL, ASÍ COMO SU REUBICACIÓN A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINUA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGÍAS. SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CURADO DE BADÉN, RETIRO DE GUARDAVIAS, EXCAVACIÓN PARA LA BASE DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE PEATONAL Y TRANSPORTE DE MATERIALES. SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA ORUGA, 01 RETROEXCAVADORA, 02 VOLQUETES Y PERSONAL DE CONCAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-18B EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POZUZO)	-9,905197	-76,027359	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 32+200	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR MOLINO KM 32+200, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL SE HA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,903836	-76,028260	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PTE RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 32+400	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018			SECTOR MOLINO KM 32+400, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL SE HA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,854184	-76,046304	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : TAMBILLO KM 11+880	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	SECTOR MOLINO KM 11+880, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,149083	-76,191653	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIO EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 03, julio 2018

HORA: 05:32

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,449096	-76,182842	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHICRIN - KM 152+000 SECTOR : ACOBAMBA KM 165+800	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA	SECTOR ACOBAMBA KM 165+800, SE VIENEN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL: AFIRMADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA. DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLOS SE HA DISPUESTO A EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE BASE ESTABILIZADA PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,119727	-76,206762	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 152+000 - HUÁNUCO SECTOR : AMBO KM 210+600	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONCAR SA - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz MUNICIPALIDAD DE AMBO	SECTOR AMBO KM 210+550, SE CONTINÚAN REALIZANDO PARA LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN DEL RÍO PARA PREVENIR FUTUROS DESBORDES DEL RÍO HUALLAGA, SE CUENTA CON 1 EXCAVADORA Y CON PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL DEBIDO LA MANIOBRA DE LOS EQUIPOS (VOLQUETES). CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,212184	-76,158660	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR. EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL. ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-9,960654	-76,246288	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 152+000 - HUÁNUCO SECTOR : HUANCACHUPA KM 229+400	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUANCACHUPA KM 229+400, SE VIENEN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA, SE CUENTA SOLO CON PERSONAL DE CONCAR PARA LA EJECUCIÓN DE LACTIVIDAD. DEBIDO A LA EMERGENCIA DE CONFLICTO SOCIAL POR EFECTO DE LA HUELGA DE DOCENTES, POR ELLO SE HA DISPUESTO A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA VÍA (ROCAS, PALOS), PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,242279	-75,569297	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. ESTA EFECTUANDO LA VERIFICACIÓN DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06), SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACIÓN CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN, VOLADURA Y ELIMINACIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, EL DÍA DE HOY SE REINICIARA LAS LABORES PARA CULMINAR SEGÚN LO OBSERVADO POR SUPERVISOR. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,269642	-75,557281	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS POR SEGURIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,147200	-75,787294	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO NORMAL	TRAMO : PTE CHINO - PTE AGUAYTIA SECTOR : CHANCADORA KM 446+000	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018			SECTOR "LA CHANCADORA" KM 446+000, CLIMA DESPEJADO. EL DÍA DE AYER AL TERMINO DE LA JORNADA LABORAL, SE CULMINÓ LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,178404	-75,792166	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE CHINO - PTE AGUAYTIA SECTOR : PTE CHINO - BOQUERÓN KM 440+750	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	TRAMO PUENTE CHINO - BOQUERÓN. KM 440+750 (CLIMA DESPEJADO). EN HORAS DE LA MAÑANA SE DIO INICIO A LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LOS TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA. RECURSOS: 01 MONTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO, 01 CAMABAJA, 01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, 01 MINIVAN, 01 CAMIÓN. PERSONAL: 01 OFICIAL, 02 PEONES, 02 VIGILANTES, 01 VIGILANTE. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 03, julio 2018

HORA: 05:32

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,079823	-75,704398	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601, CLIMA DESPEJADO. SE CONTINÚA CON LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LA REMOCIÓN DE JUNTAS DETERIORADAS EN PUENTE HIDAYACU KM 428+295. RECURSOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS: 01 CAMIÓN 04 TON, 01 MINIVAN, 01 MOTOSOLDADORA, 01 EQUIPO DE OXICORTE, 01 AMOLADORA, 01 ROTOMARTILLO, SOLDADURA. PERSONAL: 02 OPERARIOS, 01 OFICIAL, 02 PEONES, 02 VIGIAS. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-9,149708	-75,777019	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : MIGUEL GRAU KM 442+000	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR MIGUEL GRAU (SECTOR CRITICO) KM 442+000 (CLIMA DESPEJADO), EN HORAS DE LA MAÑANA SE DIO INICIO A LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LOS TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA. RECURSOS: 01 MONTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO, 01 CAMABAJA, 01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, 01 MINIVAN, 01 CAMIÓN. PERSONAL: 01 OFICIAL, 02 PEONES, 02 VIGIAS, 01 VIGILANTE. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; CONTINÚA LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 02 C. FRONTAL Y 02 EXCAVADORAS SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA ROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUÑO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,021927	-75,240264	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JAUJA - HUANCAYO (MARGEN IZQUIERDA) SECTOR : QUEBRADA HONDA - AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 118+000 - KM 122+200	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 08/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 INGENIERO INGENIERO RESIDENTE - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 RETROEXCAVADORA PVN	SECTORES QUEBRADA HONDA KM 118+000 Y AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 122+200; SE ESTÁ REALIZANDO ARMADO DE TMC DE ALCANTARILLA DE 36", TRAZO Y REPLANTEO PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA DE 02 OJOS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZU SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZU KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 09/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZU KM 80+000 EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5S PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RÍO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,871300	-75,055103	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VIII PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : BOCA TIGRE KM 35+700	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR BOCA TIGRE KM 35+700, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO Y ROCAS, SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORA Y 04 C. VOLQUETES, ASIMISMO SE VIENE EJECUTANDO LA PERFORACIÓN DE ROCAS PARA LA VOLADURA RESPECTIVA CON 01 COMPRESORA. ESTO DEBIDO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS HACIA LA CALZADA, PRODUCTO DE LAS INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, SE ADICIONA 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE PVN POR TENER MAYOR POTENCIA (350GLC) PARA APOYO EN LA LIMPIEZA DE ROCAS GRANDES; SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5SA EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	-10,899020	-73,832377	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO OCOPA - ATALAYA SECTOR : PICZA - GARZACOCHA KM 125+000 - KM 150+000	Ocurrencia : 15/06/2018 Inicio de Trabajo : 16/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PICZA KM 125+000 - SECTOR GARZACOCHA KM 150+000, EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE EJECUTARÁ BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA POR MOTIVO DE LLUVIAS Y TRANSITO PESADO. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR VENTANILLA KM 04+350 AL KM 04+600, CONTINÚA LA SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES, ASIMISMO SE EJECUTÓ LA EVALUACIÓN GEOLOGICA DE ESTA VÍA AFECTADA, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO Y EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR, EN LA CUAL TAMBIÉN SE APRECIA FISSURAS LONGITUDINALES EN EL PAVIMENTO A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DE PLATAFORMA (DERECHO DE VÍA), AL PARECER POR ACCIONAR DE TERCEROS, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
RUTA NACIONAL PE-20A EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,321531	-76,431358	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECANICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS PESADOS EN LA CARRETERA TRAMO CULLHUAY - HUAYLLAY QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHICULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 03, julio 2018

HORA: 05:32

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20A EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,298734	-76,441974	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 142+500 - KM 146+000	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO PARA CONTRATISTA DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECANICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS PESADOS, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHICULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
ICA								
RUTA NACIONAL PE-1S I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,708532	-74,495949	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO SECTOR : PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 15/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Tractor Neumático - Caterpillar PVN	SECTOR PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000, SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN AMBOS CARRILES, TRABAJANDO CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 TRACTOR NEUMÁTICO PROPIOS DE LA ENTIDAD, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
	-15,818363	-74,303997	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ATICO SECTOR : QUEBRADA DE LA VACA-DESIVIO A PUERTO INKA KM 605+000 - KM 610+000	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 1 INGENIERO ING. ASISTENTE DE SUPERVISION - 1 CAPATAZ CAPATAZ PYME (ASOC. CIVIL SN. JUAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA) A CARGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - 9 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PERSONAL PYME (ASOC. CIVIL SN. JUAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA) A CARGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO	- 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA EQUIPO LIVIANO PYME (ASOC. CIVIL SN. JUAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA)	SECTOR KM 605+000 - KM 610+000, SE PROCEDE CON EL PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL DE CALZADA, MEDIANTE EL CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO DAÑADO, LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN DE BASE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, CON EQUIPO LIVIANO Y PERSONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; ESTA EROSIÓN EN CALZADA SE DEBE AL DEFICIENTE ESTADO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL EN LAS ZONAS DE TRABAJO, SE RESTRINGE EL TRANSITO A UN SOLO CARRIL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,043529	-74,677721	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 3 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - PERSONAL DEL CONSERVADOR TOPOGRAFO	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACCLLA KM 85+920 KM 86+020, SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA 01 DEL ENROCADO, SE VIENE EXTRAYENDO Y ACOPIANDO MATERIAL OVER PARA RELLENO DE PLATAFORMA; ESTA EMERGENCIA DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA" QUE AFECTÓ LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,044206	-74,684864	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ANCHACCLLA KM 85+100 KM 85+305, SE CULMINÓ LA RECONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA A NIVEL DE BASE, A LA ESPERA DEL SECADO PARA POSTERIOR IMPRIMADO Y COLOCACIÓN DEL MORTERO ASFÁLTICO, ESTA EMERGENCIA SE DEBE A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-3SD EMP. PE-3S (DV. PAMPAS) - PAMPAS - MARISCAL CÁCERES - CARPAPATA - ABRA INDEPENDENCIA - MILPO - CALLQUI - CHURCASJA - DV. DIVISORIA PAUCARBAMBA - DV. LOCROJA - CHURCAMP - LA MERCED - EMP. PE-3S (MAYOCC)	-12,375719	-74,850578	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAMPAS - CHURCAMP SECTOR : DANIEL HERNANDEZ KM 39+790 - KM 43+100	Ocurrencia : 20/06/2018 Inicio de Trabajo : 20/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR DANIEL HERNANDEZ KM 39+700 - KM 43+100, SE VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE, PARA PROSEGUIR CON LA RECARGA CON MATERIAL DE RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTADO DE PLATAFORMA, PARA FINALMENTE LA COLOCACIÓN DEL MORTERO ASFÁLTICO Y MARCAS EN EL PAVIMENTO, SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO, 01 CISTERNA DE AGUA Y 01 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA CALZADA POR DESGASTE, LO CUAL PRODUCE UNA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (POLVAREDA), POR ELLO SE PROPUSO UNA BASE ESTABILIZADA Y UN MORTERO ASFÁLTICO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LOS TRABAJOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-3SE EMP. PE-3S (DV. KISHUARA) - ABRA CRUSCCASSA - EMP PE-3S	-13,684640	-73,129465	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KISHUARA - EMP. PE - 3S SECTOR : KISHUARA KM 000+050 - KM 000+120	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SAHUINTO - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SAHUINTO	SECTOR KISHUARA KM 00+050 - KM 00+120, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBE, CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES DE 15M3 Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A DERRUMBE DE TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBE (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE), SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 03, julio 2018

HORA: 05:32

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANA CONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA - ANDAGUA - KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 CAMION CONCRETERO CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 6 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) - ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPOSTERIA (KM 267+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+300, KM 325+760, KM 325+920, KM 328+660, KM 328+980, KM 329+260, KM 340+230, KM 346+790, KM 346+820, KM 347+180, KM 350+780, KM 351+350 (KM 358+865), KM 353+340, KM 355+260); SE VIENE ATENDIENDO KM 346+820 SE EJECUTÓ EL VACIADO DE CONCRETO DEL 1ER. PAÑO DE ELEVACIÓN DE MURO, SE PROCEDE AL DESENCOFRADO, EN EL KM 340+230 SE REALIZÓ EL VACIADO DE CONCRETO DE ZAPATA DEL 1ER. Y 2DO. PAÑO, SE PROCEDE AL ENCOFRADO DE PANTALLA; KM 358+865 CULMINADO, SE TIENE PENDIENTE EL RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO; SE CUENTA CON 02 RETROEXCAVADORAS, 01 MINICARGADOR, 01 C. VOLQUETE, 01 TROMPO MEZCLADOR DE 9P3, 01 C. BARANDA; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRÁNSITO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-32 EMP. PE-1S (DV. ACHANIZO) - ACHANIZO - EL CONVENTO - QUICACHA - YANAMACHAY - INCUYO - CORACORA - ABRA TABLACRUZ - EMP. PE-30 A (PUQUIO)	-15,562886	-73,709580	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EL CONVENTO - SIFUENTES SECTOR : SAN JOSE KM 77+770 - KM 81+955	Ocurrencia : 29/06/2018 Inicio de Trabajo : 29/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR SAN JOSÉ KM. 77+770 - KM. 81+955, SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PONGAN EN PELIGRO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL, CON 01 CISTERNA, 01 RODILLO LISO, 01 MOTONIVELADORA Y 01 RETROEXCAVADORA; ESTO PRODUCTO DEL ENSANCHE DE CURVAS REALIZADO ANTERIORMENTE EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) - AZATA - BAJO AZATA - ALTO AZATA	-14,249137	-69,411048	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : HUANCALUQUE KM 238+200	Ocurrencia : 16/02/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 MANTENIMIENTO / REPARACIÓN ICCGSA	SECTOR HUANCALUQUE KM 238+200, TRABAJOS PENDIENTE POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR CON EL ENROCADO DE MURO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, LA MISMA QUE FUERA EROSIONADA POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS PASADAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOMBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,942338	-72,175783	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOMBAMBA KM 258+355 - KM 258+360	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 3 PEON CONCAR SA - 1 PERSONAL TECNICO TOPOGRAFO - CONCAR SA - 1 PEON TOPOGRAFIA - CONCAR SA - 1 CAPATAZ CONCAR SA - 1 CHOFER CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA - 1 PERSONAL TECNICO TÉCNICO ESPECIALIZADO - CONCAR SA - 1 PERSONAL TECNICO TÉCNICO ESPECIALIZADO - CONCAR SA - 1 CHOFER COMBI - CONCAR SA - 3 PEON CONCAR SA - 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA - CONCAR SA	- 1 VIBRADOR DE CONCRETO CONCAR SA - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI - CONCAR SA - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO. CONCAR SA	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOMBAMBA KM 258+690, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON EQUIPOS MENORES Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR. ESTO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR DE LA VÍA Y PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONES EN DICHO SECTOR. EL TRÁNSITO VEHICULAR SE REALIZA DE FORMA RESTRINGIDA POR UN LADO DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC.
	-13,688486	-72,914522	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,869667	-72,775358	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500	Ocurrencia : 28/04/2018 Inicio de Trabajo : 28/04/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500, SE PRECISA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL AUN CONTINUAN, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-14,062622	-72,567436	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CURASCO - NUEVA FUERABAMBA SECTOR : CURASCO KM 146+145 - KM 230+000	Ocurrencia : 24/04/2018 Inicio de Trabajo : 24/04/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL SIERRA - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 8 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. CONSORCIO VIAL SIERRA - 5 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR CURASCO KM 146+145 - KM 230+000. EN LA PROGRESIVA 191+250 SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACION DE SUBRASANTE, COLOCACION Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACION Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+560, MUROS CONTRA-IMPACTO CULMINADOS EN PROCESO DE CURADO, PENDIENTE LA SEÑALIZACIÓN, ESTO DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA ESTRUCTURA (PANELES Y PISOS) DEL PUENTE, PRODUCTO DE UN DERRUMBE EN LA ZONA ADYACENTE, EN CUANTO AL TRÁNSITO VEHICULAR SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,944513	-72,177661	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOBAMBA KM 257+094 - KM 258+740	Ocurrencia : 18/06/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018	- 1 CAPATAZ CONCAR SA. - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO ESPECIALIZADO - CONCAR SA. - 2 PEON CONCAR SA. - 1 CHOFER CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA. - 1 OTROS EQUIPOS MENORES VIBROAPISONADOR - CONCAR SA.	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOBAMBA KM 258+750. SE VIENE EJECUTANDO EL ENCIMADO DE BUZONES, ESTO PARA EVITAR DESBORDOS DE AGUAS HACIA LA PLATAFORMA COMO A LA ZONA URBANA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO Y ENCIMADO DE BUZONES PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,946508	-72,178604	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOBAMBA KM 257+094 - KM 258+690	Ocurrencia : 25/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/06/2018	- 1 CAPATAZ CONCAR SA - 1 CHOFER CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO ESPECIALIZADO - CONCAR SA - 3 PEON CONCAR SA - 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA - CONCAR SA	- 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 - CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA - 1 VIBRADOR DE CONCRETO CONCAR SA - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO. CONCAR SA	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOBAMBA KM 258+690. SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TECHADAS DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA VÍA Y PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC
RUTA NACIONAL PE-3SG EMP. PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOGUNCO - QUINOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELLILE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VÍA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RÍO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOCCHA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUMPIDA, CONTINUA HABILITÁNDOSE LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON, ASÍ MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL. ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS, SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	28
TRANSITO NORMAL	4
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	59
TRANSITO NORMAL	4