



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 05:33

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PIURA-TUMBES</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-04</b> EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR 0	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNION CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIAMERICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
<b>RUTA NACIONAL PE-1NR</b> EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,028881	-79,755382	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PUENTE LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 136+200 - KM 136+200	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 19/05/2018			SECTOR TIERRA COLORADA KM 136+200, SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS, REESTABLECIENDO EL TRANSITO NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISAR POR LA UGC)
<b>AMAZONAS</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-08B</b> EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIO) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,338542	-77,930974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+099 - KM 297+123	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA. - 0 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA.	SECTOR TINGO KM 297+099 - KM 297+123, CONTINUA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA CON 01 RETROEXCAVADORA Y MANUALMENTE, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE A FIRMADO PARA RELLENO Y APISONADO DE LA MISMA, ESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO. DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTUCAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, SE PARALIZAN LOS TRABAJOS EN LA EMERGENCIA A FALTA DE EQUIPO MECÁNICO, TRANSITO PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5NC</b> EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,510313	-78,551324	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 26+000 - DURAN SECTOR : RENTEMA KM 28+970	Ocurrencia : 04/07/2018 Inicio de Trabajo : 04/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 RODILLO BERMERO - 1 CAMION VOLQUETE	EN EL SECTOR RENTEMA KM 28+970 DEL TRAMO 2, SE HA PRODUCIDO EL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA, ESTO ES DEBIDO A UNA FALLA GEOLÓGICA QUE SE MANIFIESTA EN ESTE PUNTO, POR LO QUE SE HA DISPUESTO LA MOVILIZACION DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 RODILLO BERMERO Y 01 VOLQUETE DE 05 M3. SE REALIZARA EL TRANSPORTE DE MATERIL DE PRESTAMO Y ESCARIFICACION DE LA ZONA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-5,605613	-78,541643	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO : EL REPOSO - KM 26 SECTOR : EL NONI KM 17+000	Ocurrencia : 29/06/2018 Inicio de Trabajo : 29/06/2018			SECTOR EL NONI KM 17+000, SE CULMINO SATISFACTORIAMENTE LA ELIMINACIÓN DEL DERRUMBE LA TRANSITABILIDAD ESTÁ EN SU ESTADO NORMAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-4,925474	-78,095771	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - NUEVO SIASME SECTOR : PAANTAM KM 167+600 - KM 167+600	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR PAANTAM KM 167+600, EN EL PRESENTE DÍA DE ATENCIÓN DE LA EV. SE DISPONE CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETE DE 15 M3 Y 01 RODILLO BERMERO DEL CONSERVADOR, LOS TRABAJOS DE ATENCIÓN CONSISTEN EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO, ASIMISMO SE ESTA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA PLATAFORMA CON EL RODILLO BERMERO. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-5ND</b> EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,270677	-78,375974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA SECTOR : SANTA MARIA DE NIEVA KM 82+050	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR SANTA MARIA DE NIEVA KM 82+050, SE CONTINÚA REALIZANDO LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, SE ESTA EMPLEANDO 01 RETROEXCAVADORA Y 01 VOLQUETE DE 15 M3 DEL CONSERVADOR, LAS ACTIVIDADES CONSISTEN EN EL PERFILADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO CONFORMADO CON CLINDROS METÁLICOS, ASIMISMO SE VIENE TRANSPORTANDO MATERIAL DE PRÉSTAMO CON EL VOLQUETE DE 15M3. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-5NG</b> EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELÉN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELÉN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE ELABORÓ Y PRESENTÓ EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, EL MISMO QUE VIENE SIENDO EVALUADO EN LA SEDE CENTRAL (UGP) PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUENTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

# REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 04, julio 2018

HORA: 05:33

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>CAJAMARCA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1NF</b> EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077 TRAMO CONTUMAZA- CHILETE, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE OPEI CON VISTO BUENO DE GESTIÓN TERRITORIAL DE UGC PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO) CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
<b>LA LIBERTAD</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-10C</b> EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACAPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,810693	-77,897472	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : C.P. SHALAR KM 5+077 - KM 5+090	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 3 OPERARIO PERSONAL DE OBRAINSA - 4 OFICIAL PERSONAL DE OBRAINSA - 5 PEON EQUIPO DE OBRAINSA	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar EQUIPO DE OBRAINSA - 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO DE OBRAINSA - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz EQUIPO DE OBRAINSA	SECTOR CP. SHALAR KM 5+077 - KM 5+090. SE PROCEDERÁ A DESENCOFRAR Y RELLENAR EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, REDUCIENDO EL ANCHO DE VÍA, SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES (SEÑALIZACIÓN), ASIMISMO SE HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE MUROS DE PIEDRA A LOS COSTADOS DEL MURO DE CONCRETO, ESTA EROSIÓN VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCCHA Y LA UGC.
	-7,818153	-77,888412	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : C.P. SHALAR KM 8+658 - KM 8+673	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 2 OPERARIO EQUIPO DE OBRAINSA - 3 OFICIAL EQUIPO DE OBRAINSA - 4 PEON EQUIPO DE OBRAINSA	- 1 CARGADOR FRONTAL EQUIPO DE OBRAINSA - 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO DE OBRAINSA - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz EQUIPO DE OBRAINSA	SECTOR CP. SHALAR KM 8+658 - KM 8+673. SE PROCEDERÁ A DESENCOFRAR Y RELLENAR EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, REDUCIENDO EL ANCHO DE VÍA, SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES (SEÑALIZACIÓN), ASIMISMO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PIEDRA A LOS COSTADOS DEL MURO DE CONCRETO, ESTA EROSIÓN VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCCHA Y LA UGC.
	-7,819269	-77,879524	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : C.P. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 3 OPERARIO PERSONAL DE OBRAINSA - 4 OFICIAL PERSONAL DE OBRAINSA - 5 PEON PERSONAL DE OBRAINSA		SECTOR CP. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674. SE PROCEDERÁ A PERFILAR Y COMPACTAR LA PLATAFORMA, PARA POSTERIORMENTE ENCOFRAR LA ZAPATA Y LUEGO A VACIAR LA ZAPATA DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA.
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-12A</b> EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,554243	-77,434985	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR : MAMAHUAJE KM 122+900	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR MAMAHUAJE KM 122+900, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-16</b> EMP. PE-1N (DV. CONOCOCHA) - CHASQUITAMBO - RAQUIA - EMP. PE-3N (CONOCOCHA)	-10,325743	-77,627285	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHASQUITAMBO - CAJACAY SECTOR : QDA. SAN MARCOS KM 46+800	Ocurrencia : 04/09/2017 Inicio de Trabajo : 04/09/2017	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR QDA. SAN MARCOS KM 46+800, PUENTE SAN MARCOS INSTALADO AL 100%, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE FRACTURAMIENTO Y DESQUINCHE DE ROCA, PARA LA CULMINACIÓN DE ACCESOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL ENSANCHE DEL ACCESO DEL LADO IZQUIERDO RETIRANDO ROCAS DE GRAN TAMAÑO Y EN EL ACCESO DEL LADO DERECHO SE REALIZARÁ EL EMPALME FALTANTE AL INGRESO AL PUENTE, PARA LUEGO ADECUAR LA CALZADA CON UNA BASE ESTABILIZADA Y UN RECUBRIMIENTO DE MICRO PAVIMENTO, CON LO CUAL SE ESTARÍA DANDO CONTINUIDAD AL ASFALTADO DE LA CARRETERA EN ESE SECTOR. LOS TRABAJOS LO EJECUTARA LA UNIDAD ZONAL DE ANCASH A TRAVES DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL ANCASH.
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-9,761244	-77,442583	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CATAC - RECUAY SECTOR : RECUAY KM 554+800	Ocurrencia : 23/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/03/2018	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 1 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR RECUAY KM 554+800, YE SE TIENE EL NUEVO PUENTE INSTALADOS SOBRE SUS APOYOS DEFINITIVOS, SE PROCEDERÁ A LA COLOCACIÓN DE LOS PISOS DEL PUENTE MODULAR DOBLE VÍA, ASÍ MISMO SE COMUNICA QUE SE REALIZARÁ EL RETIRO DE PISOS DEL PUENTE PROVISIONAL UNA VÍA PARA SER COLOCADOS EN EL PUENTE MODULAR DOBLE VÍA, ASÍ MISMO SE COMUNICA SOBRE LA INTERRUPCIÓN DE TRANSITO, PARA EL DÍA JUEVES 5 DE JULIO DE 9:00 AM A 2:00 PM, POR LO QUE SE SUGIERE TRANSITAR POR LA RUTA ALTERNA RUTA PE-14 DEL TRAMO CASMA-HUARAZ. LOS TRABAJOS LO EJECUTA LA UNIDAD ZONAL ANCASH A TRAVÉS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES; TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ALCANTARILLA EN LA VÍA PRINCIPAL, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE DICHA QUEBRADA, PRODUCTO DE FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH.
	-8,669487	-78,124777	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : MIRADOR KM 740+200	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 1 CAPATAZ - 8 PEON - 2 OPERARIO	- 1 CAMION VOLQUETE - 1 RETROEXCAVADORA	EN EL SECTOR MIRADOR KM 740+200, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	-9,357662	-77,077071	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : VINCOCOTA – RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 2 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.,  - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000, SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO TERRAMESH (CAPAS DE RELLENO Y COLOCACIÓN DE MALLA UNIAJIAL), ASI MISMO EL RELLENO DEL ACCESO LATERAL, EJECUTADAS EN DOS TURNOS; TURNO 01. EQUIPOS: 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 02 C. VOLQUETE, 2 APISONADORES, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 05 OPERARIOS, 01 OFICIAL, 05 PEONES, 02 VIGIAS, TURNO 02, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 OPERARIOS, 04 OFICIALES, 04 AYUDANTES, 01 GUARDIAN; TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VÍA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-18A</b> EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,410448	-75,971870	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONCAR SA  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA  - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA  - 2 CAMION VOLQUETE CONCAR SA	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), SE HAN REINICIADO LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES, PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNATIVO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACIÓN DEL PUENTE METÁLICO ACTUAL, ASÍ COMO SU REUBICACIÓN A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINÚA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGIAS.  SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE DESENCOFRADO DEL BADÉN, RETIRO DE GUARDAVIAS, EXCAVACIÓN PARA LA BASE DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE PEATONAL Y TRANSPORTE DE MATERIALES.  SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA ORUGA, 01 RETROEXCAVADORA, 02 VOLQUETES Y PERSONAL DE CONCAR.  CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,817609	-76,065355	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE RANCHO - CARPISH SECTOR : COCHAS GRANDE KM 29+000	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA  - 1 RODILLO BERMERO CONCAR SA	SECTOR COCHAS GRANDE KM 27+150, SE VIENEN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE MAF, SE CUENTA CON PERSONAL DE CONCAR. DEBIDO A LA EMERGENCIA POR ASENTAMIENTO POR FALLAS GEOLÓGICAS PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLOS SE HA DISPUESTO A EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE MAF PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-18B</b> EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA – CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-SNA (DV. CODO DEL POZUZO)	-9,905197	-76,027359	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 32+200	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR MOLINO KM 32+200, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL SE HA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,854184	-76,046304	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : TAMBILLO KM 11+880	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	SECTOR MOLINO KM 11+880, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,449096	-76,182842	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHICRIN - KM 152+000 SECTOR : ACOBAMBA KM 165+800	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA  - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA  - 3 CAMION VOLQUETE CONCAR SA	SECTOR ACOBAMBA KM 165+800, SE VIENEN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL: AFIRMADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y 03 VOLQUETES. DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLOS SE HA DISPUESTO A EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE BASE ESTABILIZADA PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-9,960654	-76,246288	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : KM 152+000 - HUÁNUCO SECTOR : HUANCACHUPA KM 229+400	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018			SECTOR HUANCACHUPA KM 229+400, SE CULMINARON LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
	-10,149083	-76,191653	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN.  CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,212184	-76,158660	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN.  CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 04, julio 2018

HORA: 05:33

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,119727	-76,206762	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : KM 152+000 - HUANUCO SECTOR : AMBO KM 210+600	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONCAR SA - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz MUNICIPALIDAD DE AMBO	SECTOR AMBO KM 210+600, SE CONTINÚAN REALIZANDO PARA LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN DEL RÍO PARA PREVENIR FUTUROS DESBORDES DEL RÍO HUALLAGA, SE CUENTA CON 1 EXCAVADORA Y CON PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL DEBIDO LA MANIOBRA DE LOS EQUIPOS (VOLQUETES). CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5NA</b> EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAQ (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,242279	-75,569297	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, ESTÁ EFECTUANDO LA VERIFICACIÓN DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06), SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACIÓN CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN, VOLADURA Y ELIMINACIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, EL DÍA DE HOY SE REINICIARA LAS LABORES PARA CULMINAR SEGÚN LO OBSERVADO POR SUPERVISOR. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,269642	-75,557281	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS POR SEGURIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>UCAYALI</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,178404	-75,792166	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE CHINO - PTE AGUAYTIA SECTOR : PTE CHINO - BOQUERÓN KM 440+750	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	TRAMO PUENTE CHINO – BOQUERÓN. KM 440+750 (CLIMA NUBLADO). SE CONTINÚA CON LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LOS TRABAJOS DE PERFILES Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA. RECURSOS: 01 MONTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, 01 MINIVAN, 01 CAMIÓN. PERSONAL: 01 OFICIAL, 02 PEONES, 02 VIGÍAS, 01 VIGILANTE. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,079823	-75,704398	<b>COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601, CLIMA NUBLADO. SE CONTINÚA CON LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LA REMOCIÓN DE JUNTAS DETERIORADAS EN PUENTE HIDAYACU KM 428+295. RECURSOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS: 01 CAMIÓN 40 TON, 01 MOTOSOLDADORA, 01 EQUIPO DE OXICORTE, 01 AMOLADORA, 01 ROTOMARTILLO, SOLDADURA, PERSONAL: 02 OPERARIOS, 01 OFICIAL, 02 PEONES, 02 VIGÍAS. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-9,149708	-75,777019	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : MIGUEL GRAU KM 442+000	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018			SECTOR MIGUEL GRAU (SECTOR CRITICO) KM 442+000 (CLIMA DESPEJADO). EL DÍA DE AYER, AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL, SE CONCLUYÓ LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNÁ - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOJINO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHALLULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; CONTINÚA LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 02 C. FRONTAL Y 02 EXCAVADORAS SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,021927	-75,240264	<b>DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : JAUJA - HUANCAYO (MARGEN IZQUIERDA) SECTOR : QUEBRADA HONDA - AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 118+000 - KM 122+200	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 08/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 INGENIERO INGENIERO RESIDENTE - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 RETROEXCAVADORA PVN	SECTORES QUEBRADA HONDA KM 118+000 Y AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 122+200; SE ESTA REALIZANDO INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA DE TMC DE 36" DE 02 JOUS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN – PASCO





## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 04, julio 2018

HORA: 05:33

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHIE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZU SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZU KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 09/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZU KM 80+000 EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
<b>RUTA NACIONAL PE-5S</b> PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,871300	-75,055103	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : VIII PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : BOCA TIGRE KM 35+700	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR BOCA TIGRE KM 35+700, SE ESTA REALIZANDO PERFORACIÓN DE ROCAS PARA LA VOLADURA RESPECTIVA CON 01 COMPRESORA, ESTO DEBIDO EL DESLIZAMIENTO DE ROCA HACIA LA CALZADA, PRODUCTO DE LAS INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR; SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. NOTA: MAQUINARIA EN STAND BY. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5SA</b> EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	-10,899020	-73,832377	<b>DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUERTO OCOPA - ATALAYA SECTOR : PICZA - GARZACOCHA KM 125+000 - KM 150+000	Ocurrencia : 15/06/2018 Inicio de Trabajo : 16/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PICZA KM 125+000 - SECTOR GARZACOCHA KM 150+000, EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE EJECUTARÁ BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA POR MOTIVO DE LLUVIAS Y TRÁNSITO PESADO. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
<b>LIMA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-20</b> EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR VENTANILLA KM 04+350 AL KM 04+600, CONTINÚA LA SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES, ASIMISMO SE EJECUTÓ LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE ESTA VÍA AFECTADA, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO Y EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR, EN LA CUAL TAMBIÉN SE APRECIAN FISURAS LONGITUDINALES EN EL PAVIMENTO A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DE PLATAFORMA (DERECHO DE VÍA), AL PARECER POR ACCIONAR DE TERCEROS, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDA ZONAL LIMA.
<b>RUTA NACIONAL PE-20A</b> EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,298734	-76,441974	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 142+500 - KM 146+000	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO PARA CONTRATISTA DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECANICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS PESADOS, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHICULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
	-11,321531	-76,431358	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECANICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS PESADOS EN LA CARRETERA TRAMO CULLHUAY - HUAYLLAY QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHICULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
<b>ICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINGHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARAMI (PE- 34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,818363	-74,303997	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : GUADALUPE-ATICO SECTOR : QUEBRADA DE LA VACA- DESVIO A PUERTO INKA KM 605+000 - KM 610+000	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 1 INGENIERO ING. ASISTENTE DE SUPERVISION - 1 CAPATAZ CAPATAZ PYME (ASOC. CIVIL SN. JUAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA) A CARGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - 9 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PERSONAL PYME (ASOC. CIVIL SN. JUAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA) A CARGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO	- 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA EQUIPO LIVIANO PYME (ASOC. CIVIL SN. JUAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA)	SECTOR KM 605+000 – KM 610+000, CONTINÚA EL PARCHADO SUPERFICIAL MANUAL DE CALZADA, MEDIANTE EL CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO DAÑADO, LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN DE BASE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, CON EQUIPO LIVIANO Y PERSONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; ESTA EROSIÓN EN CALZADA SE DEBE AL DEFICIENTE ESTADO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL EN LAS ZONAS DE TRABAJO, SE RESTRINGE EL TRANSITO A UN SOLO CARRIL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
	-15,708532	-74,495949	<b>ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA- ATICO SECTOR : PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 15/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Tractor Neumático - Caterpillar PVN	SECTOR PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 – KM 580+000, SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN AMBOS CARRILES, TRABAJANDO CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 TRACTOR NEUMÁTICO PROPIOS DE LA ENTIDAD, EN EL KM.576+000 AL KM 577+000, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-26B</b> EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC- LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,044206	-74,684864	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ANCHACCLLA KM 85+100 KM 85+305, SE CULMINÓ LA RECONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA A NIVEL DE BASE, A LA ESPERA DEL SECADO PARA POSTERIOR IMPRIMADO Y COLOCACIÓN DEL MORTERO ASFÁLTICO, ESTA EMERGENCIA SE DEBE A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-26B</b> EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAI - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,043529	-74,677721	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAI - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 2 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 EXCAVADORA SOBRE DRUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACCLLA KM 85+920 KM 86+020. SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA 01 DEL ENROCADO, SE VIENE EXTRAYENDO Y ACOPIANDO MATERIAL OVER PARA RELLENO DE PLATAFORMA. ESTÁ EMERGENCIA DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA", (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-3SD</b> EMP. PE-3S (DV. PAMPAS) - PAMPAS - MARISCAL CÁCERES - CARPAPATA - ABRA INDEPENDENCIA - MILPO - CALLQUI - CHURCASJA - DV. DIVISORIA PAUCARBAMBA - DV. LOCROJA - CHURCAMPÁ - LA MERCED - EMP. PE-3S (MAYOCC)	-12,375719	-74,850578	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAMPAS - CHURCAMPÁ SECTOR : DANIEL HERNANDEZ KM 39+790 - KM 43+100	Ocurrencia : 20/06/2018 Inicio de Trabajo : 20/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR DANIEL HERNANDEZ KM 39+700 - KM 43+100, SE VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE, PARA PROSEGUIR CON LA RECARGA CON MATERIAL DE RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTADO DE PLATAFORMA, PARA FINALMENTE LA COLOCACIÓN DEL MORTERO ASFÁLTICO Y MARCAS EN EL PAVIMENTO, SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO, 01 CISTERNA DE AGUA Y 01 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA CALZADA POR DESGASTE, LO CUAL PRODUCE UNA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (POLVAREDA), POR ELLO SE PROPUSO UNA BASE ESTABILIZADA Y UN MORTERO ASFÁLTICO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LOS TRABAJOS. LA RESIDENCIA ESTÁ EVALUANDO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y DRENAJE EN ESE MISMO SECTOR, SEGUN LO COORDINADO POR LA SUPERVISIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>AYACUCHO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3SE</b> EMP. PE-3S (DV. KISHUARA) - ABRA CRUSCCASSA - EMP PE-3S	-13,684640	-73,129465	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KISHUARA - EMP. PE - 3S SECTOR : KISHUARA KM 000+050 - KM 000+120	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SAHUINTO - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SAHUINTO	SECTOR KISHUARA KM 00+050 – KM 00+120, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBE, CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES DE 15M3 Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A DERRUMBE DE TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBE (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE), SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1SM</b> EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA – ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 CAMIÓN CONCRETERO CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 6 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) – ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA (KM 267+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350, KM 325+760, KM 325+920, KM 328+660, KM 328+980, KM 329+260, KM 340+230, KM 346+790, KM 346+820, KM 347+180, KM 350+780, KM 351+350 (KM 358+865), KM 353+340, KM 355+260); SE VIENE ATENDIENDO KM 329+340 ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO DEL 1 y 2do. PAÑO DE ELEVACIÓN DE MURO, KM 329+280 ENCOFRADO Y VACIADO 1 y 2do; EN EL KM 358+980 EXCAVACIÓN DE ZAPATA PARA MURO; SE CUENTA CON 02 RETROEXCAVADORAS, 01 MINICARGADOR, 01 C. VOLQUETE, 01 TROMPO MEZCLADOR DE 9P3, 01 C. BARANDA; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRÁNSITO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-32</b> EMP. PE-1S (DV. ACHANIZO) - ACHANIZO - EL CONVENTO - QUICACHA - YANAMACHAY - INCUYO - CORACORA - ABRA TABLACRUZ - EMP. PE-30 A (PUQUIO)	-15,562886	-73,709580	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EL CONVENTO - SIFUENTES SECTOR : SAN JOSE KM 77+770 - KM 81+955	Ocurrencia : 29/06/2018 Inicio de Trabajo : 29/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR SAN JOSÉ KM. 77+770 - KM. 81+955. SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PONGAN EN PELIGRO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y LA INFRAESTRUCTURA VIAL, CON 01 CISTERNA, 01 RODILLO LISO, 01 MOTONIVELADORA Y 01 RETROEXCAVADORA; ESTO PRODUCTO DEL ENSANCHE DE CURVAS REALIZADO ANTERIORMENTE EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34H</b> EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) – AZATA – BAJO AZATA – ALTO AZATA	-14,249137	-69,411048	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : HUANCALUQUE KM 238+200	Ocurrencia : 16/02/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 MANTENIMIENTO / REPARACIÓN ICCGSA	SECTOR HUANCALUQUE KM 238+200, TRABAJOS PENDIENTE POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR CON EL ENROCADO DE MURO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, LA MISMA QUE FUERA EROSIONADA POR NCREMTO DEL CAUDAL DE RÍO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS PASADAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3SF</b> EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOMBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOMBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOMBAMBA II KM 265+560, MUROS CONTRA-IMPACTO CULMINADOS EN PROCESO DE CURADO, PENDIENTE LA SEÑALIZACIÓN, ESTO DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA ESTRUCTURA (PANELES Y PISOS) DEL PUENTE, PRODUCTO DE UN DERRUMBE EN LA ZONA ADYACENTE, EN CUANTO AL TRÁNSITO VEHICULAR SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,944513	-72,177661	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOMBAMBA KM 257+094 - KM 258+740	Ocurrencia : 18/06/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA.	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA. - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA.	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOMBAMBA KM 258+750, SE VIENE EJECUTANDO EL ENCIMADO DE BUZONES, ESTO PARA EVITAR DESBORDOS DE AGUAS HACIA LA PLATAFORMA COMO A LA ZONA URBANA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO Y ENCIMADO DE BUZONES PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
	-13,946508	-72,178604	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOMBAMBA KM 257+094 - KM 258+690	Ocurrencia : 25/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/06/2018	- 2 CHOFER CONCAR SA - 1 CAPATAZ CONCAR SA - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO ESPECIALIZADO - CONCAR SA - 3 PEON CONCAR SA - 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA - CONCAR SA - 1 CAPATAZ CONCAR SA	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI - CONCAR SA - 1 VIBRADOR DE CONCRETO CONCAR SA - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO. CONCAR SA	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOMBAMBA KM 258+690. SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TECHADAS DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA VÍA Y PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC
<b>RUTA NACIONAL PE-3SF</b> EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOMBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-14,062622	-72,567436	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CURASCO - NUEVA FUERABAMBA SECTOR : CURASCO KM 146+145 - KM 230+000	Ocurrencia : 24/04/2018 Inicio de Trabajo : 24/04/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL SIERRA - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 8 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. CONSORCIO VIAL SIERRA - 5 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR CURASCO KM 146+145 - KM 230+000, EN LA PROGRESIVA 191+250 SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,869667	-72,775358	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500	Ocurrencia : 28/04/2018 Inicio de Trabajo : 28/04/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500. SE PRECISA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL AUN CONTINUAN, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN. LOS CUALES ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,688486	-72,914522	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,942338	-72,175783	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOMBAMBA KM 258+355 - KM 258+360	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 1 CAPATAZ CONCAR SA - 2 CHOFER CONCAR SA - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO ESPECIALIZADO - CONCAR SA - 3 PEON CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI - CONCAR SA	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOMBAMBA KM 258+690. SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON EQUIPOS MENORES Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR. ESTO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR DE LA VÍA Y PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONES EN DICHO SECTOR. EL TRÁNSITO VEHICULAR SE REALIZA DE FORMA RESTRINGIDA POR UN LADO DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC.
<b>RUTA NACIONAL PE-3SG</b> EMP PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOFUNCO - QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELLILLE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VÍA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RÍO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOCHA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA		SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUMPIDA, CONTINÚA HABILITÁNDOSE LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON, ASÍ MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL. ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNATIVA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS. SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 04, julio 2018

HORA: 05:33

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3SJ</b> EMP. 28B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELÉCTRICA	-13,094336	-72,626502	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA MARIA - SANTA TERESA SECTOR : QDA, PACAYMAYO KM 14+600 - KM 14+761	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 06/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR QDA. PACAYMAYO KM 14+600 – KM 14+761. SE ESTA PROCEDIENDO A MOVILIZAR EXCAVADORA DESDE EL POBLADO DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE HACIA EL DISTRITO DE SANTA TERESA. LOS RECURSOS UTILIZADOS SON 01 CAMABAJA, 01 CAMIONETA, 01 OPERADOR, 01 CONDUCTOR, 01 CONTROLADOR DE ALMACÉN, ESTO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA Y EL DESLIZAMIENTO DEL TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DEL NATURALEZA E INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, ASIMISMO SE HA PROPUESTO REALIZAR LA REMOCIÓN DEL DESLIZAMIENTO DEL TALUD SUPERIOR Y BANQUETAS, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. SE MANTIENE LA ZONA SEÑALIZADA CON LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC.

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	30
TRANSITO NORMAL	2
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	56
TRANSITO NORMAL	4