



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 24, julio 2018

HORA: 03:03

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-04 EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR 0	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIUAMÉRICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,024395	-79,734932	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 139+780 - KM 139+780	Ocurrencia : 09/07/2018 Inicio de Trabajo : 09/07/2018	- 4 PEON Personal Propio MPM - 1 CAPATAZ Personal Propio MPM	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI - CONSTRUCTORA MPM S.A	SECTOR TIERRA COLORADA KM 139+780, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE (1) VACIADO DE SOLADO DE CABEZAL DE PASE DE AGUA; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DEL EMPZAMIENTO DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS CUNETAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO COLOCAR UN TUBO PVC PARA EL PASE DE LAS AGUAS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A (SUPERVISADO POR UGC-SUPERVISIÓN EXTERNA)
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDO) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRIGUEZ DE MENDOZA - DV. OMA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,338542	-77,930974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+099 - KM 297+123	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+099 - KM 297+123, A LA ESPERA DE LA COLOCACIÓN DEL SLURRY SOBRE BASE ESTABILIZADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA - 0 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, CONTINÚA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA CON MAQUINARIA Y MANUALMENTE, PERFILADO DE PLATAFORMA Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA y 01 C. VOLQUETE, ESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,369605	-77,919147	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEIMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 293+175 - KM 293+187	Ocurrencia : 12/07/2018 Inicio de Trabajo : 12/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR EL TINGO, KM 293+175 - KM 293+187, PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN EN LA PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (CRECIENTE DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO EN EL SECTOR AFECTADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,421220	-78,454036	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 26+000 - DURAN SECTOR : SAN ANTONIO KM 42+900	Ocurrencia : 09/07/2018 Inicio de Trabajo : 09/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR SAN ANTONIO KM 42+900, POR EL MOMENTO EL HUAYCO SE ENCUENTRA INACTIVO DE ARRASTRE DE LODO Y PIEDRAS SOBRE LA PLATAFORMA, UNA RETROEXCAVADORA ESTA CERCA AL PUNTO DE LA EMERGENCIA PARA ATENDER SI LA TRANSITABILIDAD SE RESTRINGE. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-5,045269	-78,263010	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DURAN - PTE. WAWICO SECTOR : ESTACIÓN 6 KM 132+860	Ocurrencia : 24/07/2018 Inicio de Trabajo : 24/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR ESTACIÓN 6 KM 132+860, SE HA MOVILIZADO 01 EXCAVADORA PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, CON LA CUADRILLA DE TRABAJADORES REALIZAN LA LIMPIEZA Y PERFILADO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-4,926848	-78,148119	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. WAWICO - SEASMI SECTOR : NUEVA ESPERANZA KM 158+524	Ocurrencia : 24/07/2018 Inicio de Trabajo : 24/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR NUEVA ESPERANZA KM 158+524, SE HA MOVILIZADO 01 EXCAVADORA, CON UN VOLQUETE DE 5M3 SE ESTÁ TRANSPORTANDO LOS CILINDROS METÁLICOS DESDE SEASMI AL PUNTO DE LA EMERGENCIA, CON LA CUADRILLA DE TRABAJADORES SE VAN A REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE LOS CILINDROS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELEN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELEN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE ELABORÓ Y PRESENTÓ EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, EL MISMO QUE VIENE SIENDO EVALUADO EN LA SEDE CENTRAL (UGP) PARA SU APROBACIÓN, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUENTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
CAJAMARCA								
RUTA NACIONAL PE-1NF EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077 TRAMO CONTUMAZÁ- CHILETE, YA SE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, SE VIENE GESTIONANDO LA RESPECTIVA REMESA PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 03:03

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10B EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCCHA) - PTE. EL PALLAR (PE-10 C) - EL CONVENTO - SAN FELIPE I - CALEMAR - BAMBAMARCA - ABRA NARANJILLO - PACHIZA - EMP. PE-5N (PTE. SANTA MARTHA)	-7,740706	-77,877113	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : PUERTO RICO KM 26+700 - KM 26+830	Ocurrencia : 10/07/2018 Inicio de Trabajo : 11/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CASERÍO PUERTO RICO KM 26+700 - KM 27+830. SE PROCEDERÁ A EJECUTAR LAS CUNETAS. ESTO DEBIDO A LA FALTA DE ANCHO DE VÍA. POR ELLO SE HA DISPUESTO A EJECUTAR EL ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, ESTA CONDICIÓN VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCCHA Y LA UGC
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACAPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,819269	-77,879524	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : C.P. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CP. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674. SE ESTA A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO. PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA, SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCCHA Y LA UGC.
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACAPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,817972	-77,879827	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : CASERÍO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075	Ocurrencia : 14/07/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CASERÍO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075. SE ESTA A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO, PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE ESTA PROPONIENDO EJECUTAR UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO AFECTADO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-12A EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,696035	-77,898662	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - SIHUAS SECTOR : TRES CRUCES KM 11+300	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/07/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMIONETA CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR TARICA KM 11+300 DE LA RUTA PE -12A, SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO DE CANTERA, CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTADO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR LA FALLA GEOLÓGICA EXISTENTE EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-16 EMP. PE-1N (DV. CONOCOCHA) - CHASQUITAMBO - RAQUIA - EMP. PE-3N (CONOCOCHA)	-10,325743	-77,627285	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHASQUITAMBO - CAJACAY SECTOR : QDA. SAN MARCOS KM 46+800	Ocurrencia : 04/09/2017 Inicio de Trabajo : 04/09/2017	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR QDA. SAN MARCOS KM 46+800, PUENTE SAN MARCOS INSTALADO AL 100%, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO CON MICROPAVIMENTO ACCESO LADO DERECHO (DEBIDO A ALTO TRAFICO QUE NO PERMITEN REALIZAR LOS TRABAJOS); CON LO CUAL SE ESTARÍA DANDO CONTINUIDAD AL ASFALTADO DE LA CARRETERA EN ESE SECTOR. LOS TRABAJOS LO EJECUTA LA UNIDAD ZONAL DE ANCASH A TRAVÉS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL ANCASH.
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,687004	-77,975617	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : MIRADOR KM 720+400	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/07/2018	- 1 CAPATAZ	- 1 CAMIONETA - 1 CAMION VOLQUETE - 1 RETROEXCAVADORA - 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA	EN EL KM 720+400 DE LA RUTA PE-3N SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA. ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA. LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPISON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	-9,357662	-77,077071	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VINCOCOTA - RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 2 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000. CONTINÚA CON EL RELLENO ESTRUCTURAL EN EL TERRAMESH (ENCOFRADO, CONFORMACIÓN DE CAPAS CON MATERIAL SELECCIONADO Y MALLAS TERRAMESH); ASÍ MISMO SE EJECUTA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL TERRAPLEN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PARA EQUIPOS. EJECUTADOS EN DOS TURNOS; TURNO 01, EQUIPOS: 01 EXCAVADORA S/O, 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 02 C. VOLQUETE, 2 APISONADORES, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 06 PEONES, 02 VIGÍAS. TURNO 02, EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/O Y 02 C. VOLQUETE. PERSONAL: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 02 OFICIALES, 04 AYUDANTES, 01 GUARDIAN; TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VÍA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,817609	-76,065355	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE RANCHO - CARPISH SECTOR : COCHAS GRANDE KM 29+000	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 1 RODILLO BERMERO CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR COCHAS GRANDE KM 47+050. DEBIDO A LA EMERGENCIA POR ASENTAMIENTO POR FALLAS GEOLÓGICAS PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA. POR ELLOS SE HA DISPUESTO A EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE MAF PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD. SE ESTÁ REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE MAF CON 1 RETROEXCAVADORA, RODILLO BERMERO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-9,410448	-75,971870	EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA - 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), CONTINUA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNATIVO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACIÓN DEL PUENTE METÁLICO ACTUAL, ASÍ COMO SU REUBICACIÓN A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINUA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGÍAS. SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR, COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN PARA EL PASE PEATONAL SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL PARA MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR Y AUXILIO MECÁNICO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-18B EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POZUZO)	-9,852628	-75,923128	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : CHAGLLA KM 57+050	Ocurrencia : 10/07/2018 Inicio de Trabajo : 10/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR CHAGLLA KM 57+050, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON EL SISTEMA DE BOLSACRETO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN COORDINACIONES CON SUPERVISIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,873048	-75,948713	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : CHAGLLA KM 51+050	Ocurrencia : 18/07/2018 Inicio de Trabajo : 18/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR CHAGLLA KM 51+050, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON EL SISTEMA DE BOLSACRETO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,862201	-75,942020	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : CHAGLLA KM 52+800	Ocurrencia : 13/07/2018 Inicio de Trabajo : 13/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR CHAGLLA KM 52+800, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON EL SISTEMA DE BOLSACRETO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,854184	-76,046304	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : TAMBILLO KM 11+880	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MOLINO KM 11+880, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN COORDINACIONES CON SUPERVISIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,853225	-75,916591	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : CHAGLLA KM 57+800	Ocurrencia : 11/07/2018 Inicio de Trabajo : 11/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR CHAGLLA KM 57+800, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON EL SISTEMA DE BOLSACRETO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN COORDINACIONES CON SUPERVISIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,863193	-75,945415	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : CHAGLLA KM 52+400	Ocurrencia : 16/07/2018 Inicio de Trabajo : 16/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR CHAGLLA KM 52+400, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON EL SISTEMA DE BOLSACRETO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 24, julio 2018

HORA: 03:03

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-9,708604	-76,771762	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PACHAS - TINGO CHICO SECTOR : PACHAS KM 347+380 - KM 347+400	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNIÓN - 1 ING. SUPERVISOR PVN - 2 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS Apoyo al operador de la perforadora - CONSORCIO LA UNIÓN - 1 OPERADOR PERFORADORA- CONSORCIO LA UNIÓN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNIÓN - 1 OTROS EQUIPOS MENORES PERFORADORA - CONSORCIO LA UNIÓN	SECTOR PACHAS - KM 347+380, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN DE LA ROCA PARA COLOCAR EL CEMENTO EXPANSIVO/ ACTUA DENTRO DE 48 HORAS), ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ROCA, SE CUENTA CON 01 PERFORADORA, ASI COMO 01 OPERADOR DE LA PERFORADORA Y 02 AUXILIARES DE PISO, EL ORIGEN DEL COLAPSO DE ROCA ES CAUSADO POR LOS MISMOS POBLADORES QUE TRABAJARON EN LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA FRACTURA DE LA ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE CONSORCIO LA UNIÓN. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,212184	-76,158660	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,149083	-76,191653	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR - 0 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,449096	-76,182842	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHICRIN - KM 152+000 SECTOR : ACOBAMBA KM 165+800	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 2 CAMION VOLQUETE CONCAR SA - 1 RODILLO BERMERO CONCAR SA	SECTOR ACOBAMBA KM 145+600, SE VIENEN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: EXTRACCIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL: AFIRMADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y 02 VOLQUETES. PARA LOS TRABAJOS DE: FRESADO EN CARPETA, BACHEO CON SUELO Y SLURRY SEAL - CEMENTO EN EL KM 165+600 SE CUENTA CON UN RODILLO BERMERO. DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLOS SE HA DISPUESTO A EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE BASE ESTABILIZADA PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,119727	-76,206762	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 152+000 - HUANUCO SECTOR : AMBO KM 210+600	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONCAR SA - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz MUNICIPALIDAD DE AMBO	SECTOR AMBO KM 208+100, SE CONTINÚAN REALIZANDO PARA LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN DEL RÍO PARA PREVENIR FUTUROS DESBORDES DEL RÍO HUALLAGA, SE CUENTA CON 1 EXCAVADORA Y CON PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL DEBIDO LA MANIOBRA DE LOS EQUIPOS (VOLQUETES). CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,242279	-75,569297	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725, SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, SE ESTA A LA VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISOR PARA DAR POR CULMINADO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775, SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, SE ESTA A LA ESPERA DE LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA DAR POR CONCLUIDO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,269642	-75,557281	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL, SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJO EN COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA LA CULMINACIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06), SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACIÓN CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE DE TALUD. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 24, julio 2018

HORA: 03:03

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,255678	-75,564874	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA- POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 094+041	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 94+041, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL, CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,079823	-75,704398	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601. CLIMA NUBLADO. SE HA DISPUESTO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS, EN LOS PUENTES DUKE, HICAYACU Y BOQUERON. SE CONTINÚA LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON EL SOLDEO DE JUNTAS, KM 425+985. ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE LAS MISMAS, PRODUCTO DEL TRANSITO DE VEHÍCULOS PESADOS EN EL SECTOR. RECURSOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS: 01 MOTOSOLDADORA, 01 EQUIPO DE OXICORTE, 01 ROTOMARTILLO, 01 AMOLADORA. PERSONAL: 01 OPERARIO, 02 AYUDANTES, 02 VIGIAS. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-24B EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE-3S (ATAURA)	-11,417238	-75,258791	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO NORMAL	TRAMO : SAN RAMON - UCHUBAMBA SECTOR : UCHUBAMBA KM 47+300	Ocurrencia : 20/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTROLADOR - 4 OPERADOR	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN	SECTOR UCHUBAMBA KM 47+300, SE ESTA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO TACANACU, CON 01 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 01 TRACTOR ORUGA; CON 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR Y 04 OPERADORES, ESTO DEBIDO AL DESBORDE DE RIO, PRODUCTO A LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL RIO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARETES (DV. QUELLOJINO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 02 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORA Y 01 TRACTOR ORUGA, ESTO DEBIDO AL HUAYCO, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA PROPUESTO EJECUTAR LA LIMPIEZA DE DERRUMBE, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA ROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,021927	-75,240264	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JAUJA - HUANCAYO (MARGEN IZQUIERDA) SECTOR : QUEBRADA HONDA - AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 118+000 - KM 122+200	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 08/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 INGENIERO INGENIERO RESIDENTE - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO MECÁNICO ALQUILADO	SECTORES QUEBRADA HONDA KM 118+000 Y AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 122+200; SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE VACEADO DE CAJA DE REGISTRO CON 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL DE LA PYME, ESTO DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZÚ SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZU KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 3 OPERADOR	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN - 1 Motoniveladora - John Deere PVN	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZU KM 80+000 EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN, CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA (KM 86+000), TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA Y PERFILADO (EXTENDIDO DE MATERIAL) CON 01 C. FRONTAL, 01 C. VOLQUETE, 01 MOTONIVELADORA Y CON 03 OPERADORES; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LLUVIAS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5S PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOFA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RÍO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,871300	-75,055103	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : BOCA TIGRE KM 35+700	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 5 PEON CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 1 CAPATAZ CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 1 OFICIAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- 2 CAMION VOLQUETE CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU - 1 CARGADOR FRONTAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR BOCA TIGRE KM 35+700, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE VOLADURA CON 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO AL DERRUMBE DESLIZAMIENTO DE ROCA HACIA LA CALZADA, PRODUCTO DE LAS INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR; SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5SA EMP. PE-5S (PTO. OCOFA) - ATALAYA	-10,899020	-73,832377	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO OCOFA - ATALAYA SECTOR : PICZA - GARZACÓCHA KM 125+000 - KM 150+000	Ocurrencia : 15/06/2018 Inicio de Trabajo : 30/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PICZA KM 125+000 - SECTOR GARZACÓCHA KM 150+000, EN PROCESO DE ATENCIÓN; SE EJECUTARÁ BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS ESTO DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LLUVIAS Y TRANSITO PESADO. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

LIMA 24, julio 2018

HORA: 03:03

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 2 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR AV. NESTOR GAMBETTA KM 04+350 AL KM 04+600. SE HA ELABORADO EL ESTUDIO DE SUELO Y GEOLÓGICO, PARA LUEGO PROSEGUIR CON EL TRAMITE DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU EJECUCION CON LA Celeridad POSIBLE, TAMBIEN SE HA REALIZADO TRABAJO DE INTERVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE CARRIL Y SEÑALIZACIÓN DE SECTORES PELIGROSOS. SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO EN EL MURO, ACTUALMENTE SE CUENTA CON DOS VIGIAS Y/O ORIENTADORES PARA EL DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA EMPRESA QUE PRESTO EL SERVICIO, SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL. CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
ICA								
RUTA NACIONAL PE-1S I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE- 34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,818363	-74,303997	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ATICO SECTOR : QUEBRADA DE LA VACA- DESVÍO A PUERTO INKA KM 605+000 - KM 610+000	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR KM 605+000 - KM 610+000. A LA ESPERA DE ATENCIÓN POR TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO. ESTO POR LA EROSIÓN EN CALZADA DEBIDO AL DEFICIENTE ESTADO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
	-15,708532	-74,495949	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA- ATICO SECTOR : PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 15/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000. SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN AMBOS CARRILES, TRABAJANDO CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PROPIOS DE LA ENTIDAD, EN EL KM.573+400 AL 573+500 SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC- LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,043529	-74,677721	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 3 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 MAQUINARIA POR TERCEROS CAMABAJA	SECTOR ANCHACLLA KM 85+920 KM 86+020. SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA 02. SE VIENE LIMPIANDO LA BASE DEL TALUD PARA DEVOLVER EL RÍO A SU CAUCE NATURAL. ESTA EMERGENCIA SURGIÓ DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,044206	-74,684864	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACLLA KM 85+100 KM 85+305. SE CULMINÓ LA RECONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA A NIVEL DE BASE. SE ESTÁ PARCHANDO LA PLATAFORMA. ESTA EMERGENCIA SE DEBE AL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-32A EMP. PE-30 A (DV. ANDAMARCA) - ANDAMARCA - QUEROBAMBA - HUANCAPÍ - CANGALLO -EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO)	-13,720525	-74,082354	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCOS-HUANCAPÍ SECTOR : SUBIDA HUANCAPÍ KM 266+300 - KM 266+305	Ocurrencia : 17/07/2018 Inicio de Trabajo : 17/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	KM 68+180 (SUBIDA A HUANCAPÍ) SE VIENEN EJECUTANDO CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCALONADO, SE PROCEDE CON EL VACIADO DE CONCRETO DEL MURO 4TO. NIVEL, ESTO PARA PROTECCIÓN DE TALUD, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A SOCAVACIÓN SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTE POR INESTABILIDAD DE TALUD CAUSADAS POR PRESENCIA DE ALTAS HUMEDADES Y PRECIPITACIONES DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,717457	-74,083907	COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCOS - HUANCAPÍ SECTOR : SUBIDA HUANCAPÍ KM 266+230 - KM 266+230	Ocurrencia : 18/07/2018 Inicio de Trabajo : 18/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- 0 OTROS EQUIPOS MENORES - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR HUANCAPÍ KM 266+230, SE VIENE EJECUTANDO LA INSTALACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE TMC DE 48", SE PROCEDE AL ENCOFRADO DE LA CAJA DE ENTRADA DE LA ALCANTARILLA, CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, CON 01 MINICARGADOR, UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE MATERIALES, UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA ALCANTARILLA A CAUSA DE UN PUQUIAL QUE DESCARGA AGUA CONTINUAMENTE, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE TMC DE 48", SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,672012	-74,097107	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCO Y HUANCAPÍ SECTOR : ANTES PITAHUA KM 273+435 - KM 273+425	Ocurrencia : 19/07/2018 Inicio de Trabajo : 19/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PITAGUA KM 273+425. CONTINUA EL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO PAMPAS CON 01 EXCAVADORA, PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN DE LA PLATAFORMA A CAUSA DEL RÍO PAMPAS POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN MAMPOSTERÍA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,637810	-73,094617	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KISHUARA - PTE. SAHUINTO SECTOR : MANZA - HUANCARAMA KM 713+900	Ocurrencia : 24/07/2018 Inicio de Trabajo : 24/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR - PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR MANZA - HUANCARAMA KM 713+900, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBE, CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES DE 15M3 Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A DERRUMBE DE TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBE (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE), SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 24, julio 2018

HORA: 03:03

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,697036	-73,148584	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KISHUARA - PTE. SAHUINTO SECTOR : KISHUARA KM 681+600	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR - PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR KISHUARA KM 681+600. SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBE, CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A DERRUMBE DE TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBE (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE), SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1S I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-16,413191	-73,185498	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ATICO - DV. QUILCA SECTOR : LA PLANCHADA KM 776+700	Ocurrencia : 15/07/2018 Inicio de Trabajo : 15/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 2 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PVN - 1 CAPATAZ PVN - 3 OPERARIO PVN - 2 PEON PVN - 2 OFICIAL PVN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES 01 COMBI PROPIEDAD DE TERCEROS - 1 GRUPO ELECTROGENO PROPIEDAD DE TERCEROS - 1 OTROS EQUIPOS MENORES 01 ROTOMARTILLO ELECTRICO PROPIEDAD DE TERCEROS - 1 VIBRADOR DE CONCRETO PROPIEDAD DE TERCEROS - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO. PROPIEDAD DE TERCEROS	SECTOR LA PLANCHADA KM 776+700. EN EL PUENTE "FALLA 1". SE COLOCA ADITIVO EPOXICO SOBRE CONCRETO EXISTENTE PARA GENERAR PUENTE DE ADHERENCIA CON EL CONCRETO NUEVO. SE REALIZA VACEADO DE CONCRETO ADITIVADO CON ACCELERANTE DE FRAGUA SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VIAL POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGÍAS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA.
RUTA NACIONAL PE-1SL EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLES - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-15,153991	-73,346386	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLTA - PAUSA SECTOR : COLTA - PAUSA KM 414+200 - KM 438+200	Ocurrencia : 07/07/2018 Inicio de Trabajo : 07/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR RETROEXCAVADORA - CONSORCIO ALVAC - JOHESA - 3 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC - JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CAMION BARANDA - CONSORCIO ALVAC-JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR MINIVAN - CONSORCIO ALVAC-JOHESA	COLTA-PAUSA KM 414+200 - KM 438+200. SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE 46 PASES DE AGUA DE PVC 12" DE 01 OJO Y 28 PASES DE AGUA PVC DE 12" DE 02 OJOS. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS MENORES, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, ESTO DEBIDO A LAS ESCORRENTIAS SUPERFICIAL DE PLATAFORMA QUE PRODUCEN LAS AGUAS AGRÍCOLAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC - JOHESA. (SUPERVISIÓN EXTERNA)
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,933628	-72,532736	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : APLAO - CHUQUIBAMBA SECTOR : MASCAPAMPA KM 81+871 - KM 81+892	Ocurrencia : 11/07/2018 Inicio de Trabajo : 11/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR PERSONAL DEL CONSORCIO ALVAC - JOHESA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 RETROEXCAVADORA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 CAMIÓN BARANDA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 03 EQUIPOS MENORES DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR MASCAPAMPA DEL KM 81+871 AL KM 81+892 SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE CONCRETO ARMADO F C=210 Kg/cm2, CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 MINIVAN, 01 CAMIÓN BARANDA Y 13 PERSONAL DE PISO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA POR DONDE PASA UNA QUEBRADA SECA, POR ELLO SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE CONCRETO ARMADO A FIN DE CONSERVAR LA TRANSITABILIDAD, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VIAL RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC-JOHESA (SUPERVISIÓN EXTERNA: HOB CONSULTORES S.A)
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA - ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 6 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) - ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA (KM 267+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350); SE VIENE ATENDIENDO ENCOFRADO/VACIADO DE LA ELEVACIÓN DEL 2DO PAÑO (MURO KM: 304+840), ENCOFRADO/VACIADO DE LA ELEVACIÓN KM. 299+700 (1 PAÑO DE 4 M. DE LONGITUD), EXCAVACIÓN DEL MURO KM. 300+080; SE CUENTA CON EQUIPO MECÁNICO DOS RETROEXCAVADORAS, UN MINICARGADOR, 1 CAMIÓN VOLQUETE; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRÁNSITO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) - AZATA - BAJO AZATA - ALTO AZATA	-14,249137	-69,411048	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : HUANCALUQUE KM 238+200	Ocurrencia : 16/02/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR HUANCALUQUE KM 238+200. CONTINUA LOS TRABAJOS DE ENOCADO DE MURO Y RELLENO CON 01 EXCAVADORA, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN, CARGUO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, LA MISMA QUE FUERA EROSIONADA POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS PASADAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 24, julio 2018

HORA: 03:03

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-16,091720	-69,633085	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO INTERRUPTO	TRAMO : ILAVE - DESAGUADERO SECTOR : ILAVE KM 1414+747 - KM 1414+900	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 24/07/2018	- 0 NO SE REQUIERE	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR PUENTE ILAVE KM 1414+747 - KM 1414+900, CONTINUA EL BLOQUEO DE LA VÍA DE ILAVE HACIA DESAGUADERO, DEBIDO AL PARO DE 48 HORAS, POR POBLADORES DE LA ZONA EN PROTESTA CONTRA EL ALCALDE PROVINCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PUNO
	-16,091720	-69,633085	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO NORMAL	TRAMO : ILAVE - DESAGUADERO SECTOR : ILAVE KM 1414+747 - KM 1414+900	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 24/07/2018	- 0 NO SE REQUIERE	- 0 NO SE REQUIERE	SE LEVANTÓ LA MEDIDA DE FUERZA, CON LO CUAL EL TRÁNSITO POR EL PUENTE ILAVE (KM 1414+747) ES NORMAL, PROCEDIENDO LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A REALIZAR LA LIMPIEZA DE PIEDRAS Y MONTÍCULOS DE TIERRA, DEJADO POR LOS HUELGUISTAS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PUNO
	-16,091720	-69,633085	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO NORMAL	TRAMO : ILAVE - DESAGUADERO SECTOR : ILAVE KM 1414+747 - KM 1414+900	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 24/07/2018	- 0 NO SE REQUIERE	- 0 NO SE REQUIERE	SE LEVANTÓ LA MEDIDA DE FUERZA, CON LO CUAL EL TRÁNSITO POR EL PUENTE ILAVE (KM 1414+747) ES NORMAL, PROCEDIENDO LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A REALIZAR LA LIMPIEZA DE PIEDRAS Y MONTÍCULOS DE TIERRA, DEJADO POR LOS HUELGUISTAS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PUNO
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOMBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,688486	-72,914522	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,946508	-72,178604	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOMBAMBA KM 257+094 - KM 258+690	Ocurrencia : 25/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONCAR SA	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOMBAMBA KM 258+690. SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TECHADAS DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA VÍA Y PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC.
	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOMBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOMBAMBA II KM 265+560, MUROS CONTRA-IMPACTO CULMINADOS EN PROCESO DE CURADO, PENDIENTE LA SEÑALIZACIÓN, ESTO DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA ESTRUCTURA (PANELES Y PISOS) DEL PUENTE, PRODUCTO DE UN DERRUMBE EN LA ZONA ADYACENTE, EN CUANTO AL TRÁNSITO VEHICULAR SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3SG EMP. PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOGUNCO - QUINOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELILLE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCCACCE - YAURI (VÍA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RÍO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOCCHA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUPTA, CONTINUA HABILITÁNDOSE LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON, ASÍ MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL. ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3SJ EMP. 28B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELÉCTRICA	-13,094336	-72,626502	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA MARIA - SANTA TERESA SECTOR : QDA. PACAYMAYO KM 14+600 - KM 14+761	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 06/07/2018	- 1 INGENIERO ASISTENTE PVN - 5 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS 02 OPERADORES, 01 CONDUCTOR DE CAMIONETA, 01 CONTROLADOR DE ALMACEN, 01 GUARDIÁN NOCTURNO, MR PVN	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PVN - 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN - 1 CAMIONETA PVN	SECTOR QDA. PACAYMAYO KM 14+600 - KM 14+761, SE REALIZA LA LIMPIEZA DE CAUCE DEL RÍO PACAYMAYO, CON 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE DE 15M3, 01 CAMIONETA, 02 OPERADORES, 01 CONTROLADOR DE ALMACÉN, 01 CONDUCTOR Y 01 GUARDIÁN NOCTURNO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, DESPLAZAMIENTO DE MATERIAL SUELTO PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR EL CORTE DE ROCA SUELTA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, LIMPIEZA DE CAUCE. LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ES RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII CUSCO APURIMAC.
RUTA NACIONAL PE-3SV EMP. PE-3S (DV. HUANIPACA) - HUANIPACA - KIUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO	-13,458276	-72,889080	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIUALLA-ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO SECTOR : KIUALLA KM 45+500 - KM 45+520	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/08/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN - 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. PVN - 1 CAMIONETA PVN	SECTOR KIUALLA KM 45+500 - KM 45+520, SE VIENE MOVILIZANDO MAQUINARIA DE PROVIAS NACIONAL, PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA AFECTADA POR LA SOCACAVIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LA COLMATACIÓN DE BADÉN Y DESBORDE DE AGUAS, LO CUAL ORIGINO LA PERDIDA DE PLATAFORMA, MURO DE CONTENCIÓN Y BADÉN, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BADÉN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC.

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	31
TRANSITO NORMAL	1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

PROVIAS
NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 24, julio 2018

HORA: 03:03

RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	1
TRANSITO RESTRINGIDO	62
TRANSITO NORMAL	3