



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, julio 2018

HORA: 03:26

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PIURA-TUMBES</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-04</b> EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR 0	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIAMÉRICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
<b>RUTA NACIONAL PE-1NR</b> EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,024395	-79,734932	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 139+780 - KM 139+780	Ocurrencia : 09/07/2018 Inicio de Trabajo : 09/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TIERRA COLORADA KM 139+780, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE (1) REPLANTEO Y DIBUJO DE PLANO DE PASE DE AGUA; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DEL EMPUZAMIENTO DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS CUNETAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO COLOCAR UN TUBO PVC PARA EL PASE DE LAS AGUAS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A (SUPERVISADO POR UGC-SUPERVISIÓN EXTERNA)
<b>AMAZONAS</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-08B</b> EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIOS) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRIGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA  - 0 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, CONTIÚA LA COLOCACIÓN DE PIEDRA CON MAQUINARIA Y MANUALMENTE, PERILADO DE PLATAFORMA Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA y 01 C. VOLQUETE, ESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,338542	-77,930974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+099 - KM 297+123	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+099 - KM 297+123, A LA ESPERA DE LA COLOCACIÓN DEL SLURRY SOBRE BASE ESTABILIZADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,369605	-77,919147	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEIMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 293+175 - KM 293+187	Ocurrencia : 12/07/2018 Inicio de Trabajo : 12/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR EL TINGO, KM 293+175 - KM 293+187, PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN EN LA PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (CRECIENTE DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO EN EL SECTOR AFECTADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-5NC</b> EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,045269	-78,263010	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DURAN - PTE. WAWICO SECTOR : ESTACIÓN 6 KM 132+860	Ocurrencia : 24/07/2018 Inicio de Trabajo : 24/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR ESTACIÓN 6 KM 132+860, EN EL PRESENTE DÍA CONTIÚAN LOS TRABAJOS DE LA EMERGENCIA, REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DEL MATERIAL NO ADECUADO LUEGO REEMPLAZARLO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-4,926848	-78,148119	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. WAWICO - SEASMI SECTOR : NUEVA ESPERANZA KM 158+524	Ocurrencia : 24/07/2018 Inicio de Trabajo : 24/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR NUEVA ESPERANZA KM 158+524, EN EL PRESENTE DÍA CONTIÚAN LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CILINDROS METÁLICOS COMO MURO DE CONFINAMIENTO LATERAL Y RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRÉSTAMO. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5NG</b> EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELLEN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELLEN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE ELABORO Y PRESENTÓ EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, EL MISMO QUE VIENE SIENDO EVALUADO EN LA SEDE CENTRAL (UGP) PARA SU APROBACIÓN, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUNTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
<b>CAJAMARCA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1NF</b> EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077 TRAMO CONTUMAZÁ- CHILETE, YA SE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, SE VIENE GESTIONANDO LA RESPECTIVA REMESA PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
<b>LA LIBERTAD</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-10B</b> EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCCHA) - PTE. EL PALLAR (PE-10 C) - EL CONVENTO - SAN FELIPE I - CALEMAR - BAMBAMARCA - ABRA NARANJILLO - PACHIZA - EMP. PE-5N (PTE. SANTA MARTHA)	-7,740706	-77,877113	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : PUERTO RICO KM 26+700 - KM 26+830	Ocurrencia : 10/07/2018 Inicio de Trabajo : 11/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CASERÍO PUERTO RICO KM 26+700 - KM 27+830, SE PROCEDERÁ A ARENAR LA PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE ANCHO DE VÍA, POR ELLO SE HA DISPUESTO A EJECUTAR EL ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, ESTÁ CONDICIÓN VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCCHA Y LA UGC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, julio 2018

HORA: 03:26

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>LA LIBERTAD</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-10C</b> EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,817972	-77,879827	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : CASERIO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075	Ocurrencia : 14/07/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CASERIO QUEBRADA HONDA KM 12+055 - KM 12+075, NO SE TIENE ACTIVIDADES POR LOS FERIADOS, PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE ESTA PROPONIENDO EJECUTAR UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO AFECTADO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-7,819269	-77,879524	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : C.P. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CP. SHALAR KM 11+658 - KM 11+674, NO SE TIENE ACTIVIDADES POR LOS FERIADOS, PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA, SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCCHA Y LA UGC.
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-12A</b> EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,696035	-77,898662	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - SIHUAS SECTOR : TRES CRUCES KM 11+300	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/07/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 CAMIONETA CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR TARICA KM 11+300 DE LA RUTA PE - 12A, SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACION DE MATERIAL AFIRMADO DE CANTERA, CONFORMACIÓN, PERFILADO Y COMPACTADO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR LA FALLA GEOLÓGICA EXISTENTE EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-10,325743	-77,627285	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : CHASQUITAMBO - CAJACAY SECTOR : QDA. SAN MARCOS KM 46+800	Ocurrencia : 04/09/2017 Inicio de Trabajo : 04/09/2017			SECTOR QDA. SAN MARCOS KM 46+800, PUENTE SAN MARCOS INSTALADO AL 100%, SE CULMINÓ LA COLOCACIÓN DEL MICROPAVIMENTO EN EL ACCESO LADO DERECHO, LOGRÁNDOSE LA CONTINUIDAD AL ASFALTADO DE LA CARRETERA EN ESE SECTOR, SE RECUPERÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL ANCASH.
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,687004	-77,975617	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : MIRADOR KM 720+400	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/07/2018	- 1 CAPATAZ	- 1 CAMION VOLQUETE  - 1 RETROEXCAVADORA  - 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA  - 1 CAMIONETA	EN EL KM 720+400 DE LA RUTA PE-3N SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	<b>HUANUCO</b>							
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,357662	-77,077071	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : VINCOCOTA - RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 2 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000, CONTIÚA CON EL RELLENO ESTRUCTURAL EN EL TERRAMESH CON AVANCE DE 15.25M DE LA ALTURA TOTAL DE 18.00M DEL MURO (ENCOFRADO, CONFORMACIÓN DE CAPAS CON MATERIAL SELECCIONADO Y MALLAS TERRAMESH); ASÍ MISMO SE EJECUTA LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL TERRAPLEN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PARA EQUIPOS. EJECUTADOS EN DOS TURNOS: TURNO 01, EQUIPOS: 01 EXCAVADORA S/O, 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 02 C. VOLQUETE, 2 APISONADORES, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 06 PEONES, 02 VIGIAS, TURNO 02, EQUIPO: 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETE, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 02 OFICIALES, 04 AYUDANTES, 01 GUARDIAN; TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VÍA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-9,817609	-76,065355	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE RANCHO - CARPISH SECTOR : COCHAS GRANDE KM 29+000	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR		
<b>RUTA NACIONAL PE-18A</b> EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARÍA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,649694	-76,058572	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : MIRADOR - KM 70+000 SECTOR : CARACOL KM 66+800	Ocurrencia : 25/07/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 CAMION VOLQUETE CONCAR SA  - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA	SECTOR CARACOL KM 66+800, SE CONTIÚA CON LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE DERRUMBE MAYOR CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 C. VOLQUETE, PRODUCTO DEL DERRUMBE MAYOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, julio 2018

HORA: 03:26

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-18A</b> EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,410448	-75,971870	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA  - 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), CONTINUA LA EJECUCION DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACION DEL PUENTE METALICO ACTUAL, ASI COMO SU REUBICACION A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINUA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGIAS. SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR: COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LASTRADO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION DEL DESVÍO VEHICULAR; COLOCACION DE SEÑALIZACION PARA EL PASE PEATONAL Y VEHICULAR. SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL PARA MANTENIMIENTO DE PASE VEHICULAR Y AUXILIO MECANICO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-18B</b> EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POZUZO)	-9,862201	-75,942020	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : CHAGLLA KM 52+800	Ocurrencia : 13/07/2018 Inicio de Trabajo : 13/07/2018			SECTOR CHAGLLA KM 52+800. SE HA CULMINADO CON LOS TRABAJOS EL DÍA 26 DE JULIO DE 2018 AL HABER COLOCADO LA CAPA ASFALTICA, SE HA RECUPERADO LA TRANSITABILIDAD Y EL ANCHO DE PLATAFORMA, EL TRANSITO ES NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,854184	-76,046304	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : TAMBILLO KM 11+880	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	SECTOR MOLINO KM 11+880, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACION DE PLATAFORMA, POR EROSION DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN COORDINACIONES CON SUPERVISION. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,863193	-75,945415	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : CHAGLLA KM 52+400	Ocurrencia : 16/07/2018 Inicio de Trabajo : 16/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	SECTOR CHAGLLA KM 52+400, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA EROSION DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON EL SISTEMA DE BOLSACRETO, PARA LA RECUPERACION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. ACTIVIDADES SUSPENDIDAS EN COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,873048	-75,948713	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : CHAGLLA KM 51+050	Ocurrencia : 18/07/2018 Inicio de Trabajo : 18/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	SECTOR CHAGLLA KM 51+050, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA EROSION DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON EL SISTEMA DE BOLSACRETO, PARA LA RECUPERACION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. TRABAJOS SUSPENDIDOS EN COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,149083	-76,191653	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR  - 0 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800, EROSION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,212184	-76,158660	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018		- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600, EROSION DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRANSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,449096	-76,182842	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHICRIN - KM 152+000 SECTOR : ACOBAMBA KM 165+800	Ocurrencia : 02/07/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA  - 2 CAMION VOLQUETE CONCAR SA  - 1 RODILLO BERMERO CONCAR SA	SECTOR ACOBAMBA KM 145+800, SE VIENEN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: COLOCACION DE SLURRY SEAL. DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EROSION DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLOS SE HA DISPUESTO A EJECUTAR LA COLOCACION DE BASE ESTABILIZADA PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-9,708604	-76,771762	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PACHAS - TINGO CHICO SECTOR : PACHAS KM 347+380 - KM 347+400	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNIÓN  - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO LA UNIÓN  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO LA UNIÓN	SECTOR PACHAS - KM 347+380, SE VIENE REALIZANDO LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LA ZONA AFECTADA - ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ROCA, SE CONTINUA CON LA FRAGMENTACION DE LA ROCA, SE CUENTA CON 01 TALADRO, ASI COMO 01 OFICIAL Y 02 AUXILIARES DE PISO, EL ORIGEN DEL COLAPSO DE ROCA ES CAUSADO POR LOS MISMOS POBLADORES QUE TRABAJARON EN LA EXTRACCION DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA FRACTURA DE LA ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE CONSORCIO LA UNIÓN. (SUPERVISADO POR LA UGC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

# REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, julio 2018

HORA: 03:26

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5NA</b> EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,255678	-75,564874	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 094+041	Ocurrencia : 20/07/2018 Inicio de Trabajo : 20/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 94+041, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, CON MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, Y PERSONAL (CAPATAZ Y AUXILIARES), ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA (POR LAS CONSTANTES LLUVIAS), POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL, SE HAN SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN VISTA DE DIA FESTIVO EN POZUZO Y EXCESO DE AFLUENCIA VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242279	-75,569297	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725, SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, SE ESTA A LA VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISOR PARA DAR POR CULMINADO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06), SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACIÓN CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE DE TALUD. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775, SE REINICIO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, SE ESTA A LA ESPERA DE LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA DAR POR CONCLUIDO CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,269642	-75,557281	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS EN COORDINACIÓN CON SUPERVISOR PARA LA CULMINACIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>UCAYALI</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,079823	-75,704398	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"  - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601. CLIMA NUBLADO. SE HA DISPUESTO EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS, EN LOS PUENTES DUKE, HICAYACU Y BOQUERON. SE CONTINÚA LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON REPARACIÓN DE JUNTAS DE ENTRADA (LADO IZQUIERDO) DEL PUENTE BOQUERÓN, MEDIANTE TRABAJOS DE SOLDADO, EN EL KM 425+985, ESTO DEBIDO AL DESGASTE DE LAS MISMAS, PRODUCTO DEL TRANSITO DE VEHICULOS PESADOS EN EL SECTOR. RECURSOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS: 01 MOTOSOLDADORA, 01 EQUIPO DE OXICORTE, 01 AMOLADORA, 01 ROTOMARTILLO. PERSONAL: 01 OPERARIO, 02 AYUDANTES, 02 VIGÍAS. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-24B</b> EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE-3S (ATAURA)	-11,417238	-75,258791	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO NORMAL	TRAMO : SAN RAMON - UCHUBAMBA SECTOR : UCHUBAMBA KM 47+300	Ocurrencia : 20/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 1 CAPATAZ  - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTROLADOR  - 1 OPERADOR	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN	SECTOR UCHUBAMBA KM 47+300, CONTINÚA EL ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO TACANACU, CON 01 C. FRONTAL, CON 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR Y 01 OPERADOR, ESTO DEBIDO AL DESBORDE DE RIO, PRODUCTO DE LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE DEL RIO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 01 C. FRONTAL, 01 EXCAVADORA Y 01 TRACTOR ORUGA, ESTO DEBIDO AL HUAYCO, PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA PROPUESTO EJECUTAR LA LIMPIEZA DE DERRUMBE, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, julio 2018

HORA: 03:26

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,021927	-75,240264	<b>DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : JAUJA - HUANCAYO (MARGEN IZQUIERDA) SECTOR : QUEBRADA HONDA - AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 118+000 - KM 122+200	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 08/03/2018			SECTORES QUEBRADA HONDA KM 118+000 Y AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 122+200; SE CULMINARON LOS TRABAJOS, SE DIO TRANSITABILIDAD NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN – PASCO
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZU SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZU KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZU KM 80+000 EL DÍA LUNES SE CONTINUARÁ CON LOS TRABAJOS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
<b>RUTA NACIONAL PE-5S</b> PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARÍ - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,871300	-75,055103	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : BOCA TIGRE KM 35+700	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 0 PENDIENTE POR ASIGNAR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR BOCA TIGRE KM 35+700, SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE VOLADURA CON 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO AL DERRUMBE DESLIZAMIENTO DE ROCA HACIA LA CALZADA, PRODUCTO DE LAS INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR; SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>LIMA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-20</b> EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : AV. NÉSTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 2 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR AV. NÉSTOR GAMBETTA KM 04+350 AL KM 04+600, SE HA ELABORADO EL ESTUDIO DE SUELO Y GEOLOGICO, PARA LUEGO PROSEGUIR CON EL TRAMITE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU EJECUCIÓN CON LA Celeridad POSIBLE, TAMBIÉN SE HA REALIZADO TRABAJO DE INTERVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE CARRIL Y SEÑALIZACIÓN DE SECTORES PELIGROSOS. SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO EN EL MURO, ACTUALMENTE SE CUENTA CON DOS VIGÍAS Y/O ORIENTADORES PARA EL DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA EMPRESA QUE PRESTO EL SERVICIO, SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDA ZONAL LIMA.
<b>RUTA NACIONAL PE-20A</b> EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY – COCHAMARCA – VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,634807	-76,775194	<b>COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LIMA - CANTA SECTOR : SANTA ROSA DE QUIVES KM 57+890 - KM 57+950	Ocurrencia : 25/07/2018 Inicio de Trabajo : 25/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR Provias Nacional - 1 PERSONAL TECNICO Provias Nacional AREA DE PUENTES - 1 OPERADOR OPERADOR DE VOLQUETE - 11 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIO DE MANO DE OBRA PYME	- 1 Camión Volquete - Mercedes Benz CAMION VOLQUETE EGW-686 - 1 CAMIONETA CAMIONETA ASIGNADA AL TRAMO	Hoy se realiza la intervencion en el Puente La Cabaña ubicado en el KM 57+950, con la actividad del cambio de las planchas metalicas, en mal estado por otras que se trasladaron del almecen del serpiente de Pasamayo con el personal tecnico de Provias Nacional, tambien con ayuda de la pyme, tambien se continuan con los trabajos de limpieza manual del puente modular La Cabaña en la Carretera Lima - Canta - Huayllay, tramo Lima - Canta. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
<b>ICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE- 34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,818363	-74,303997	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : GUADALUPE-ATICO SECTOR : QUEBRADA DE LA VACA- DESVIO A PUERTO INKA KM 605+000 - KM 610+000	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 03/07/2018	- 1 INGENIERO ING. ASISTENTE DE SUPERVISION - 1 CAPATAZ CAPATAS PYME (ASOC. CIVIL SAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA) A CARGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - 9 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PERSONAL PYME (ASOC. CIVIL SAN BAUTISTA DE TANTARA Y CHUPAMARCA) A CARGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO	- 1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA - 1 CAMIONETA 4X4 COMBI DE 10 PASAJEROS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	SECTOR KM 605+000 –KM 610+000, SE CONTINÚA CON EL PARCHADO SUPERFICIAL DE CALZADA, EN EL KM. 607+850 - KM 608+000, MEDIANTE EL CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO DAÑADO, LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN DE BASE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO, CON EQUIPO LIVIANO Y PERSONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; ESTA EROSIÓN EN CALZADA SE DEBE AL DEFICIENTE ESTADO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL EN LAS ZONAS ÚNICAS DE TRABAJO, SE RESTRINGE EL TRÁNSITO A UN SOLO CARRIL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
	-15,745256	-74,453195	<b>ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA- ATICO SECTOR : TANAKA KM 580+000 - KM 582+800	Ocurrencia : 25/07/2018 Inicio de Trabajo : 26/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR TANAKA KM.580+000- KM.582+800; SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN AMBOS CARRILES, TRABAJANDO CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PROPIOS DE LA ENTIDAD, EN EL KM.580+000. SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-26B</b> EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC- LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,044206	-74,684864	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR		SECTOR ANCHACLLA KM 85+100 KM 85+305, SE CULMINÓ LA RECONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA A NIVEL DE BASE, PLATAFORMA IMPRIMADA, PENDIENTE CULMINACIÓN DE PARCHADO DE PLATAFORMA, ESTA EMERGENCIA SE DEBE AL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA", (SUPERVISADO POR LA UGC).



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, julio 2018

HORA: 03:26

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-26B</b> EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,043529	-74,677721	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR		SECTOR ANCHACCLLA KM 85+920 KM 86+020. SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA 02 DEL ENROCADO. A LA ESPERA DE MOTONIVELADORA Y RODILLO PARA EL TÉRMINO DE NIVELACIÓN DE PLATAFORMA. ESTA EMERGENCIA SURGIÓ DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>AYACUCHO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-32A</b> EMP. PE-30 A (DV. ANDAMARCA) - ANDAMARCA - QUEROBAMBA - HUANCAPÍ - CANGALLO - EMP. PE-3S (ABRA TOCTO)	-13,720525	-74,082354	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCOS-HUANCAPÍ SECTOR : SUBIDA HUANCAPÍ KM 266+300 - KM 266+305	Ocurrencia : 17/07/2018 Inicio de Trabajo : 17/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES	KM 68+180 (SUBIDA A HUANCAPÍ) SE CULMINO CON EL VACIADO DEL MURO. SE PROCEDE CON EL EMBOQUILLADO. ESTO PARA PROTECCIÓN DE TALUD, SE CUENTA CON 01 CAMION PARA TRASLADO DE MATERIALES Y UNA COMBI PARA EL TRASLADO DE PERSONAL. ESTO DEBIDO A SOCAVACIÓN SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTE POR INESTABILIDAD DE TALUD CAUSADAS POR PRESENCIA DE ALTAS HUMEDADES Y PRECIPITACIONES DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,717457	-74,083907	COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCOS - HUANCAPÍ SECTOR : SUBIDA HUANCAPÍ KM 266+230 - KM 266+230	Ocurrencia : 18/07/2018 Inicio de Trabajo : 18/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES	SECTOR HUANCAPÍ KM 266+230. SE VIENE EJECUTANDO LA INSTALACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE TMC DE 48". SE PROCEDE AL DESENCOFRADO Y CURADO DE LA CAJA DE ENTRADA DE LA ALCANTARILLA. CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, SE ESTA UTILIZANDO UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE MATERIALES. UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA ALCANTARILLA A CAUSA DE UN PUQUIAL QUE DESCARGA AGUA CONTINUAMENTE. POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE TMC DE 48", SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,672012	-74,097107	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOROCHUCO Y HUANCAPÍ SECTOR : ANTES PITAHUA KM 273+435 - KM 273+425	Ocurrencia : 19/07/2018 Inicio de Trabajo : 19/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PITAGUA KM 273+425. SE PROCEDE CON EL ENCOFRADO Y VACEADO DE PRIMER NIVEL DEL MURO CON UN MINICARGADOR Y CON PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR. UNA COMBI PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL. UN CAMION PARA EL TRASLADO DE MATERIALES. ESTO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN DE LA PLATAFORMA A CAUSA DEL RÍO PAMPAS POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN MAMPOSTERÍA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,720525	-74,082354	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO NORMAL	TRAMO : MOROCHUCOS-HUANCAPÍ SECTOR : SUBIDA HUANCAPÍ KM 266+300 - KM 266+305	Ocurrencia : 17/07/2018 Inicio de Trabajo : 17/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES	SE CULMINO CON LA EMERGENCIA EN EL KM 68+180 (SUBIDA A HUANCAPÍ) SE CULMINO CON EL VACIADO DEL MURO Y EMBOQUILLADO. SE CUENTA CON 01 CAMION PARA TRASLADO DE MATERIALES Y UNA COMBI PARA EL TRASLADO DE PERSONAL. ESTO DEBIDO A SOCAVACIÓN SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTE POR INESTABILIDAD DE TALUD CAUSADAS POR PRESENCIA DE ALTAS HUMEDADES Y PRECIPITACIONES DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ABRA TOCCTO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,645451	-73,087789	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KISHUARA - PTE. SAHUINTO SECTOR : ARCAHUA KM 715+250	Ocurrencia : 26/07/2018 Inicio de Trabajo : 26/07/2018	- 1 ING. SUPERVISOR - PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR ARCAHUA KM 715+250. SE VIENE EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBE, CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 VOLQUETE DE 15M3 Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A DERRUMBE DE TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA REMOCIÓN DE DERRUMBE (LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE). SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)
	-13,645451	-73,087789	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO : KISHUARA - PTE. SAHUINTO SECTOR : ARCAHUA KM 715+250	Ocurrencia : 26/07/2018 Inicio de Trabajo : 26/07/2018			SECTOR ARCAHUA KM 715+250. SE CULMINO CON LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBE, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UZ XIII DE LA UGC)
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-16,413191	-73,185498	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO NORMAL	TRAMO : ATICO - DV. QUILCA SECTOR : LA PLANCHADA KM 776+700	Ocurrencia : 15/07/2018 Inicio de Trabajo : 15/07/2018			SECTOR LA PLANCHADA KM 776+700. EN EL PUENTE "FALLA 1", A PARTIR DE LAS 04:30 PM SE RECUPERA LA TRANSITABILIDAD NORMAL, FINALIZANDO LA ATENCION DE LA EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA.
<b>RUTA NACIONAL PE-1SL</b> EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLES - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-15,153991	-73,346386	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLTA - PAUSA SECTOR : COLTA - PAUSA KM 414+200 - KM 438+200	Ocurrencia : 07/07/2018 Inicio de Trabajo : 07/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR RETROEXCAVADORA CONSORCIO ALVAC - JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC - JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CAMION BARANDA CONSORCIO ALVAC - JOHESA	COLTA-PAUSA KM 414+200 - KM 438+200, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE 46 PASES DE AGUA DE PVC 12" DE 01 OJO Y 28 PASES DE AGUA PVC DE 12" DE 02 OJOS. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS MENORES, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. ESTO DEBIDO A LAS ESCORRENTIAS SUPERFICIALES DE PLATAFORMA QUE PRODUCEN LAS AGUAS AGRICOLAS. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC - JOHESA. (SUPERVISIÓN EXTERNA)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 03:26

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1SL</b> EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLÉS - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARÍO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-15,933628	-72,532736	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : APLAO - CHUQUIBAMBA SECTOR : MASCAPAMPA KM 81+871 - KM 81+892	Ocurrencia : 11/07/2018 Inicio de Trabajo : 11/07/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC-JOHESA.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 01 CAMIÓN BARANDA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR 03 EQUIPOS MENORES DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR MASCAPAMPA DEL KM 81+871 AL KM 81+892 SE VIENE EJECUTANDO LA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE CONCRETO ARMADO F' C=210 Kg/cm2, CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 MINIVAN, 01 CAMION BARANDA Y 13 PERSONAL DE PISO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN SUPERFICIAL DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA POR DONDE PASA UNA QUEBRADA SECA, POR ELLO SE EJECUTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE CONCRETO ARMADO A FIN DE CONSERVAR LA TRANSITABILIDAD, SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC-JOHESA (SUPERVISIÓN EXTERNA: HOB CONSULTORES S.A)
<b>RUTA NACIONAL PE-1SM</b> EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARÍO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANAÇONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA - ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 6 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) - ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA (KM 267+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350); DESENCOFRADO DE PANTALLA DE MURO EN PAÑOS 02 Y 03 KM 299+040, ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y PIEDRA EN PANTALLA DE MURO KM 299+040, SELECCIÓN Y ACUMULACIÓN DE PIEDRA EN CANTERA KM 274+600, CARGUÍO Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN DE CANTERA KM 255+200 HACIA EL MM KM 267+240, ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO AL ÁREA DE TRABAJO KM 267+240. -SE CUENTA CON EQUIPO MECÁNICO DOS RETROEXCAVADORAS, UN MINICARGADOR, 1 CAMIÓN VOLQUETE; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRANSITO. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>PUNO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-34H</b> EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) - AZATA - BAJO AZATA - ALTO AZATA	-14,249137	-69,411048	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : HUANCALUQUE KM 238+200	Ocurrencia : 16/02/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR HUANCALUQUE KM 238+200, CONTINÚA EL ENROCADO DE MURO Y RELLENO COMPACTADO CON 01 EXCAVADORA, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN, CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, LA MISMA QUE FUERA EROSIONADA POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS PASADAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3SF</b> EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBARAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+560, MUROS CONTRA-IMPACTO CULMINADOS EN PROCESO DE CURADO, PENDIENTE LA SEÑALIZACIÓN, ESTO DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA ESTRUCTURA (PANELES Y PISOS) DEL PUENTE, PRODUCTO DE UN DERRUMBÉ EN LA ZONA ADYACENTE, EN CUANTO AL TRANSITO VEHICULAR SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SF</b> EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBARAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,946508	-72,178604	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOBAMBA KM 257+094 - KM 258+690	Ocurrencia : 25/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONCAR SA	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOBAMBA KM 258+690. SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TECHADAS DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA VÍA Y PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRANSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC
<b>RUTA NACIONAL PE-3SF</b> EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBARAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,688486	-72,914522	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018			SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SG</b> EMP. PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOYUNCO - QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELILLE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RÍO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOCCHA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUMPIDA, CONTINÚA HABILITÁNDOSE LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTÓN, ASÍ MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL, ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SJ</b> EMP. 28B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELÉCTRICA	-13,094336	-72,626502	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA MARIA - SANTA TERESA SECTOR : QDA. PACAYMAYO KM 14+600 - KM 14+761	Ocurrencia : 03/07/2018 Inicio de Trabajo : 06/07/2018	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS guardian		GUARDIANA DE EQUIPO EN LA QDA. PACAYMAYO, RECURSO UTILIZADO 01 GUARDIAN, LA EMERGENCIA ESTA SEÑALIZADA, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ES RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC.
<b>RUTA NACIONAL PE-3SV</b> EMP. PE-3S (DV. HUANI PACA) - HUANI PACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO	-13,458276	-72,889080	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIUÑALLA-ESTACIÓN DE SALIDA DEL TELEFÉRICO SECTOR : KIUÑALLA KM 45+500 - KM 45+520	Ocurrencia : 23/07/2018 Inicio de Trabajo : 23/08/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ PYME POR TERCERO - 4 OPERADOR PYME POR TERCEROS - 5 PEON PYME POR TERCEROS		REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BADEN A CARGO DE LA PYME (QUE CUENTA CON 1 CAPATAZ, 04 OPERARIOS Y 05 PEONES) EN EL SECTOR KIUÑALLA KM 45+500 - KM 45+520. SE VIENE REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE ACOPIO MANUAL DE PIEDRAS. CON EL FIN DE RECUPERAR LA PLATAFORMA AFECTADA POR LA SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LA COLMATACIÓN DE BADÉN Y DESBORDE DE AGUAS, LO CUAL ORIGINO LA PERDIDA DE PLATAFORMA, MURO DE CONTENCIÓN Y BADÉN, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BADÉN. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC.



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 27, julio 2018

HORA: 03:26

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	28
TRANSITO NORMAL	4
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	54
TRANSITO NORMAL	7