



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, junio 2018

HORA: 12:55

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-04 EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIAMÉRICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
RUTA NACIONAL PE-1N I.V. SANTA ANITA - I.V. HUACHO - CHIMBOTE - OV. LA MARINA (PE-10 A) - OV. EL MILAGRO - PAJÁN - MOCUPE - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PTE. GRAU - PTE. SULLANA DV. TALARA - MÁNOCORA - ZORRITOS - TUMBES - PTE. INTERNACIONAL DE LA PAZ (FR. ECUADOR).	-4,896000	-80,697632	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SULLANA - DV. TALARA SECTOR : PUENTE SULLANA KM 1033+530	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL PERU	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PUENTE SULLANA KM 1033+530, SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ENCOFRADO PARA LA LOSA DE CONCRETO, SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE LA MALLA DE ACERO DE REEMPLAZO DE ACUERDO A LOS PLANOS DEL PUENTE EXISTENTES, ESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEL PUENTE POR SITUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL DE ACUERDO AL CRONOGRAMA, DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE, ASIMISMO SE MANTIENE LA ENALZACIÓN DEL FORADO Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR EL CUAL ESTÁ RESTRINGIDO, TAMBIEN SE CUENTA CON UN DESVIO TEMPORAL DEL TRANSITO LIVIANO POR EL PUENTE ANTIGUO CON EL APOYO DE LA PNP Y SERENAZGO DE SULLANA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL PERU. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,028881	-79,755382	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 136+200 - KM 136+200	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 19/05/2018	- 1 CAPATAZ Personal propio MPM - 6 PEON Personal propio MPM - 1 PEON Vigilante - Personal propio MPM	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES MINIVAN - Equipo propio MPM	SECTOR TIERRA COLORADA KM 136+200, SE VIENE EJECUTANDO LO SIGUIENTE: (1) VACIADO DE PANTALLA (PRIMER CUERPO DE PRIMER PAVO DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO F'c=175KG/CM2 + 30RPS) (2) SENALIZACIÓN PERMANENTE CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISAR POR LA UGC)
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIOS) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,249324	-77,927223	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : ACHAMAQUI KM 309+395 - KM 309+306	Ocurrencia : 08/06/2018 Inicio de Trabajo : 08/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA.	SECTOR ACHAMAQUI KM 309+295 - KM 309+306, CONTINÚA LA COLOCACIÓN MANUAL DE PIEDRA EN MURO ESCALONADO, SE ACOPIA AFIRMADO CON 01 RETROEXCAVADORA, Y SE REALIZA LA COLOCACIÓN Y APISONADO DEL MATERIAL DE RELLENO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA EN SALIDA DE ALCANTARILLA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,338542	-77,930974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+099 - KM 297+123	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR TINGO KM 297+099 - KM 297+123, SE VIENE ACOPIANDO ROCA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE (ICGSA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, A FIN DE RECUPERAR LA PLATAFORMA EROSIONADA, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE REGISTRAN EN LA ZONA Y HAN PROVOCADO EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, SE VIENE ACOPIANDO ROCA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE (ICGSA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, A FIN DE RECUPERAR LA PLATAFORMA EROSIONADA, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS QUE SE REGISTRAN EN LA ZONA Y HAN PROVOCADO EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, SE MANTIENE EL TRANSITO PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,296911	-77,548942	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOLINOPAMPA - RODRÍGUEZ DE MENDOZA SECTOR : SAN JOSE KM 391+350 - KM 391+370	Ocurrencia : 04/06/2018 Inicio de Trabajo : 04/06/2018	- 1 INGENIERO RESIDENTE - PVN - 1 CAPATAZ PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 RETROEXCAVADORA PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR SAN JOSE KM 391+350 - KM 391+370, SE VIENE REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR AFIRMADO PARA ACABADO FINAL Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. EN CANTERA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE, TODO ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN Y ASIENTAMIENTO DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA FILTRACIÓN Y HUMEDAD EN LA ZONA, POR ELLO SE HA PROPUSO LA CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO Y RELLENO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
RUTA NACIONAL PE-08C EMP. PE-08 B (DV. CACLIC) - CACLIC - CHURUJA - EMP. PE-5N (PTE. INGENIO)	-6,118052	-77,896482	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PEDRO RUIZ - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 14+280 - KM 14+360	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 13/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- 1 CARGADOR FRONTAL ICCGSA - 1 CAMION VOLQUETE ICCGSA	SECTOR TINGO KM 14+280 - KM 14+360, SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMION VOLQUETE, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS QUE SE REGISTRAN EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,421220	-78,454036	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 26+900 - DURAN SECTOR : SAN ANTONIO KM 42+900 - KM 42+900	Ocurrencia : 04/06/2018 Inicio de Trabajo : 04/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR SAN ANTONIO KM 42+900, SE HA MOVILIZADO UNA RETROEXCAVADORA PARA LA ATENCIÓN DEL HUAYCO, QUE ESTABA INTERRUMPIENDO EL TRANSITO NORMAL PARA LOS USUARIOS DE LA VIA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, junio 2018

HORA: 12:55

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-5ND EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,812118	-78,173381	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. WAWICO - STA. MARÍA DE NIEVA SECTOR : SARGENTO LEÓN KM 21+220 - KM 21+220	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 13/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR SARGENTO LEÓN KM 21+220, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL SATURADO DE LA ZONA AFECTADA, ASI COMO EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO DEL CENTRO DE ACOPIO (MESONES MURO KM 121+600), SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 RODILLO BERMERO Y 01 C. VOLQUETE, TODO ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EL RELLENO CON MATERIAL PARA LLEGAR A LA RASANTE EXISTENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELÉN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELÉN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE HA ELABORADO EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, ASIMISMO SE LEVANTO LAS OBSERVACIONES A DICHO PLAN (ARCHIVO DIGITAL), EL CUAL VIENE SIENDO EVALUADO EN EL SEDE CENTRAL, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUENTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
CAJAMARCA								
RUTA NACIONAL PE-1NF EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE OPEI CON VISTO BUENO DE GESTIÓN TERRITORIAL DE UGC. PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO) CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACAPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,802650	-77,903366	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO SECTOR : CP. SHALAR KM 3+960	Ocurrencia : 27/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018			SECTOR CP. SHALAR KM 03+960 - KM 03+970, SE EJECUTO EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE ESTÁ A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER AL RELLENO DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA Y SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACUCHA Y LA UGC
	-7,807069	-77,900916	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : C.P. SHALAR KM 4+450	Ocurrencia : 31/05/2018 Inicio de Trabajo : 31/05/2018			SECTOR CP. SHALAR KM 04+450 - KM 04+460, SE PRESENTO PERDIDA DE PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PONIENDO EN RIESGO A LOS USUARIOS QUE CIRCULAN POR LA VÍA, SE ESTÁ A LA ESPERA DEL FRAGUADO DEL CONCRETO, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER AL RELLENO DEL MURO DE CONCRETO CICLOPEO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA
RUTA NACIONAL PE-12C EMP. PE-12 B (MIRA? ORES) - CARHUAC - HUANCAS - SANTA ROSA - COLPABAMBA - PARIAMARCA - CHALLAS - EMP. PE-10 C	-8,407470	-77,340745	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MIRAFLORES - EMP PE - 10C SECTOR : SANTIAGO DE CHALLAS KM 27+740 - KM 27+770	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 13/06/2018	- 1 OPERARIO PERSONAL DE OBRAINSA - 5 PEON PERSONAL DE OBRAINSA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQUIPO DE OBRAINSA	SECTOR DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS KM 27+740 - KM 27+770, SE HA PRODUCIDO LA EROSIÓN DEL BORDE DE LA PLATAFORMA PRODUCIENDO UNA REDUCCIÓN DEL ANCHO DE LA VÍA; SE MOVILIZADO EQUIPOS PARA EL ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, MEDIANTE LABORES DE CORTE DE TALUD SUPERIOR Y DESQUINCHE DE MATERIAL, SE MANTIENE EL PASE VIAL RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA, SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACUCHA Y LA UGC
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-12 EMP. PE-1N (SANTA) - VINZOS - EMP. PE-3N (CHUQUICARA)	-8,661890	-78,299150	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA - CHUQUICARA SECTOR : CHUQUICARA KM 59+700	Ocurrencia : 30/05/2018 Inicio de Trabajo : 30/05/2018	- 1 CAPATAZ - 1 OPERARIO - 9 PEON	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR CHUQUICARA KM 59+700, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN, ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA Y RECONFORMACION DE CALZADA ADYACENTE, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN Y PRESIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN BARANDA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, MOTONIVELADORA, RODILLO LISO, CAMION CISTERNA, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-12A EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,515666	-77,374016	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO SECTOR : MAMAHUAJE KM 131+670	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 ROD. LISO VIBRAT. MANUAL CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR MAMAHUAJE KM 131+670, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEARA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN BARANDA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-16 EMP. PE-1N (DV. CONOCOCCHA) - CHASQUITAMBO - RAQUIA - EMP. PE-3N (CONOCOCCHA)	-10,325743	-77,627285	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHASQUITAMBO - CAJACAY SECTOR : QDA. SAN MARCOS KM 46+800	Ocurrencia : 04/09/2017 Inicio de Trabajo : 04/09/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR QDA. SAN MARCOS KM 46+800, PUENTE SAN MARCOS INSTALADO AL 100%, EL TRAMITE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS PARA LA CULMINACIÓN DE ACCESOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL ENSANCHE DEL ACCESO DEL LADO IZQUIERDO RETIRANDO ROCAS DE GRAN TAMAÑO Y EN EL ACCESO DEL LADO DERECHO SE REALIZARÁ EL EMPALME FALTANTE AL INGRESO AL PUENTE; PARA LUEGO ADECUAR LA CALZADA CON UNA BASE ESTABILIZADA Y UN RECUBRIMIENTO DE MICRO PAVIMENTO, CON LO CUAL SE ESTARIA DANDO CONTINUIDAD AL ASFALTADO DE LA CARRETERA EN ESE SECTOR. LOS TRABAJOS LO EJECUTARÁ LA UNIDAD ZONAL DE ANCASH A TRAVÉS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL ANCASH.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 12:55

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCHOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N O) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-9,761244	-77,442583	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CATAC - RECUAY SECTOR : RECUAY KM 554+800	Ocurrencia : 23/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/03/2018	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 1 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR RECUAY KM 554+800. SE CONTINUA CON TRABAJOS PARA LA SUB ESTRUCTURA COMO ES NIVELADO Y APISONADO PARA EL RESPECTIVO ENCOFRADO DE LA SUB ESTRUCTURA Y SE CONTINUA CON CAMPAMENTO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL PASE VEHICULAR POR UN CARRIL POR EL PUENTE PROVISIONAL. SE MANTIENE EL CONTROL LAS 24 HORAS CON 06 VIAS (CAPACIDAD MÁXIMA DEL PUENTE ES DE 48 TONELADAS). ES NECESARIO MENCIONAR QUE EL SERVICIO ES A TODO COSTO. LOS TRABAJOS LO EJECUTA LA UNIDAD ZONAL ANCASH A TRAVES DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES. MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES. TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ALCANTARILLA EN LA VÍA PRINCIPAL, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE DICHA QUEBRADA, PRODUCTO DE FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH.
	-8,684319	-78,195438	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : CHUQUICARA - PUENTE HUAROCHIRI SECTOR : CHUQUICARA KM 751+500	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018			SECTOR CHUQUICARA KM 751+500, SE CONCLUYO CON LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-8,693183	-78,174722	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : CHUQUICARA KM 748+500	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 ROD. LISO VIBRAT. MANUAL CONSORCIO VIAL SIHUAS	EN EL SECTOR CHUQUICARA KM 748+500, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
SAN MARTIN								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-6,582700	-76,324756	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PICOTA - TARAPOTO SECTOR : PUENTE COLOMBIA KM 928+900	Ocurrencia : 16/04/2018 Inicio de Trabajo : 16/04/2018	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR PUENTE COLOMBIA, KM 928+900, SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, SECTOR SENALIZADO, ETAPA DE SECADO Y CURADO DEL ÁREA AFECTADA DE LA LOSA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL, ESTAS ACTIVIDADES SE VIENEN DESARROLLANDO POR PERSONAL DE TERCEROS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONAL SAN MARTIN.
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,357662	-77,077071	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VINCOCOTA – RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 3 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - 4 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000. SE EJECUTA EL ACOPIO, ZARANDEO Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA MURO REFORZADO Y OVER PARA EL GAVIÓN. SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO TERRAMESH (CAPAS DE RELLENO Y COLOCACIÓN DE MALLAS TERRAMESH) CON 01 EXCAVADORA S/O, 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 03 C. VOLQUETE, 01 MOTOBOMBA, 3 APISONADORES. RECURSO HUMANO: 01 CAPATAZ, 08 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 12 PEONES, 02 VIGÍAS. TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VÍA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARÍA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,410448	-75,971870	EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), SE HAN REINICIADO LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES, PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACIÓN DEL PUENTE METÁLICO ACTUAL, ASÍ COMO SU REUBICACIÓN A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINÚA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGÍAS. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-18B EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POZUZO)	-9,908338	-76,017896	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 37+400	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR MOLINO KM 37+400, SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,905075	-76,016683	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 36+630	Ocurrencia : 08/06/2018 Inicio de Trabajo : 08/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR MOLINO KM 36+630, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. SE ESTA EFECTUANDO EL ACOPIO DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE ESTOS PARA PODER INICIAR EN CAMPO CON LOS TRABAJOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, junio 2018

HORA: 12:55

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,149083	-76,191653	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIO EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,212184	-76,158660	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIO EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,269642	-75,557281	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS POR SEGURIDAD Y PRESENCIA DE LLUVIAS CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,701656	-75,505384	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : POZUZO - CODO DE POZUZO SECTOR : SANTILLAN KM 175+540	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 13/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	EROSIÓN DE PLATAFORMA Y DESLIZAMIENTO DE TALUD OCASIONADO POR PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA DE SANTILLAN KM 175+540, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE CON 01 EXCAVADORA DEBIDO A LA EROSION Y DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, POR INESTABILIDAD Y LLUVIAS EN LA ZONA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE HA PRESNETADO DERRUMBES MENORES EN LA ZONA QUE SE INTERVINIERON A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06), SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACION CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN, VOLADURA Y ELIMINACIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. ESTA EFECTUANDO LA VERIFICACION DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242279	-75,569297	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. ESTA EFECTUANDO LA VERIFICACION DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	-9,079823	-75,704398	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601, CLIMA NUBLADO. SE VIENE REALIZANDO LA ATENCIÓN DE E.V. CON LA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL PUENTE HIDAYACU KM 428+295. RECURSOS, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN LA ZONA DE TRABAJO: 01 PAVIMENTADORA, 01 RODILLO LISO, 01 RODILLO NEUMÁTICO, 01 VOLQUETE. PERSONAL: 05 OPERARIOS, 03 OFICIALES, 05 PEONES, 02 VIGIAS. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-9,155414	-75,787471	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO SECTOR : SAN ISIDRO KM 446+950	Ocurrencia : 09/06/2018 Inicio de Trabajo : 09/06/2018			SECTOR SAN ISIDRO KM 466+950, SE CULMINÓ CON LA RECARGA CON MATERIAL INTEGRAL, EN ZONA DE ASENTAMIENTO DEL KM 466+950. ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL. (CLIMA NUBLADO) CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-9,195795	-75,890518	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO SECTOR : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO KM 471+900	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 13/06/2018			SECTOR "PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO" KM 471+900, SE CULMINÓ CON LA RECARGA CON MATERIAL INTEGRAL, EN ZONA DE ASENTAMIENTO DEL KM 471+900. ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE MEJOREN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL. (CLIMA NUBLADO) CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-9,204585	-75,800655	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO SECTOR : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO KM 454+500 - KM 467+600	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	TRAMO PTE PUMAHUASI - PTE CHINO (KM 454+500 AL 467+600), CLIMA NUBLADO. SE CONTINÚA CON LA ATENCIÓN DE ESTA E.V. CON LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, EN EL KM 454+500. MAQUINARIA EN LA ZONA DE TRABAJO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO, 01 CAMABAJA, 01 CISTERNA DE AGUA, 01 CAMION, 01 MINIVAN. PERSONAL: 01 CAPATZÁ, 04 PEONES, 02 VIGIAS, 01 VIGILANTE NOCTURNO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 12:55

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-24A EMP. PE-3S (CONCEPCION) - STA. ROSA DE OCOPA - COMAS - MARIPOSA - EMP. PE-5S (SATIPO)	-11,632829	-75,050142	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. 3S - COMAS - SATIPO SECTOR : TALHUIS - UNIÓN KM 90+000 - KM 97+000	Ocurrencia : 19/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES PVN	SECTOR TALHUIS KM 90+000 - SECTOR UNIÓN KM 97+000, SE ESTA REALIZANDO BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS, DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
	-11,665595	-75,028747	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. 3S - COMAS - SATIPO SECTOR : MARAYNIOC - TOROLLUME KM 79+500 - KM 86+500	Ocurrencia : 19/03/2018 Inicio de Trabajo : 21/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 0 OTROS EQUIPOS MENORES PVN	SECTOR MARAYNIOC KM 79+500 - SECTOR TOROLLUME KM 86+500, SE ESTA REALIZANDO RECUBRIMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIJO, DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
	-11,631285	-74,953295	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. 3S - COMAS - SATIPO SECTOR : LIBERTAD - TUCTUCA KM 106+000 - KM 113+000	Ocurrencia : 19/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 CAPATAZ - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES PVN	SECTOR LIBERTAD KM 106+000 - SECTOR TUCTUCA KM 113+000, SE ESTA REALIZANDO RECUBRIMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA, DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV, BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARE (DV, QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; CONTINÚA LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 01 C. FRONTAL Y 02 EXCAVADORAS SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-12,612005	-73,809785	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : ROSARIO KM 169+800	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR ROSARIO KM 169+800, SE ESTA REALIZANDO RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA CON 01 C. FRONTAL Y 05 C. VOLQUETE, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA POR FALLA GEOLOGICA, SE MANTIENE EL PASE VIAL RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-28C EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - PICHARI - PEDRO RUIZ - TRINCAVINI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - PUERTO ENE - PUERTO ANAPATI - MENCORIARI - CUBANTIA - SAN MARTIN DE PANGO - EMP. PE-5S (MAZAMARI)	-11,870920	-74,033080	DESBORDE DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO YOYATO - PUENTE ALTO ANAPATI SECTOR : PIOTA KM 151+040	Ocurrencia : 18/01/2018 Inicio de Trabajo : 18/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PIOTA KM 151+040, SE ESTA REALIZANDO EL RELLENO PARA EL ACCESO DEL PUENTE CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 CAMIÓN VOLQUETE. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-12,211244	-73,994131	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO ENE - DIVISIÓN SELVA DE ORO SECTOR : ENE KM 70+330 - KM 70+360	Ocurrencia : 18/05/2018 Inicio de Trabajo : 18/05/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ENE KM 70+330 AL KM 70+360, SE PARALIZARON LOS TRABAJOS PARA DAR ATENCIÓN A OTRA EMERGENCIA POR PRIORIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA ROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANGAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,021927	-75,240264	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JAUJA - HUANCAYO (MARGEN IZQUIERDA) SECTOR : QUEBRADA HONDA - AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 118+000 - KM 122+200	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 08/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 INGENIERO RESIDENTE - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO MECÁNICO ALQUILADO	SECTORES QUEBRADA HONDA KM 118+000 Y AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 122+200 SE ESTÁ REALIZANDO VACEADO EN PAVIMENTO CON 01 RETROEXCAVADORA (EQUIPO MECÁNICO ALQUILADO), SE MANTIENE EL PASE VIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZÚ SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZÚ KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZÚ KM 80+000 EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5S PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RÍO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,910652	-75,122589	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : MARANKIARI KM 25+400 - KM 25+600	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR MARANKIARI, KM. 25+400 AL KM. 25+600, SE VIENE EJECUTANDO ELIMINACIÓN DE HUAYCO CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE, ESTO DEBIDO A COLMATACIÓN DE ALCANTARILLA POR PRESENCIA DE QUEBRADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE EMPRESA CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, junio 2018

HORA: 12:55

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-5SA EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	-10,904793	-74,047583	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO OCOPA - ATALAYA SECTOR : UNION JUNIN - PAUTI KM 25+000 - KM 60+000	Ocurrencia : 02/05/2018 Inicio de Trabajo : 14/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Tractor Neumático - Caterpillar PVN - 3 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN - 1 Motoniveladora - John Deere PVN	SECTOR UNIÓN JUNÍN - SECTOR PAUTI, KM 25+000 - KM 60+000, SE ESTÁ REALIZANDO BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS EN EL KM 27+800 CON 01 C. FRONTAL, 01 TRACTOR NEUMÁTICO, 03 C. VOLQUETE Y 01 MOTONIVELADORA (PVN). CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR VENTANILLA KM 04+350 AL KM 04+600, CONTINÚA LA SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES, ASIMISMO SE EJECUTÓ LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE ESTA VÍA AFECTADA, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO Y EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR, EN LA CUAL TAMBIÉN SE APRECIAN FISURAS LONGITUDINALES EN EL PAVIMENTO A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DE PLATAFORMA (DERECHO DE VÍA), AL PARECER POR ACCIONAR DE TERCEROS, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
RUTA NACIONAL PE-20A EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,414949	-76,577302	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 108+000 - KM 111+000	Ocurrencia : 17/05/2018 Inicio de Trabajo : 18/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL TECNICO PVN - 1 CHOFER PVN	- 6 Camión Volquete - Mercedes Benz EQUIPOS DE LA ZONAL LIMA - 1 CAMIONETA 4X4 UND DE PVN DISPUESTA A LA SUPERVISION DE LA EMERGENCIA - 2 Cargador Frontal - Caterpillar EQUIPOS DE LA UNIDAD ZONAL LIMA	SECTOR CULLHUAY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA VIAL DE REMOCION DE DERRUMBES MAYORES CON EQUIPOS MECANICOS PROPIOS ASIGNADOS A LA EMERGENCIA POR LA UNIDAD ZONAL LIMA DE 02 CARGADORES FRONTALES Y 06 VOLQUETES EN EL TRAMO KM 108+000 AL KM 111+000, DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE LOS TALUDES SUPERIORES DE CMATERIAL SUELTO Y ROCAS SUELTAS SOBRE LA PLATAFORMA DE LA VIA QUE OCACIONA EL TRANSITO RESTRINGIDO EN LA VIA SE CONTINUA CON EL PERSONAL DE APOYO POR TERCEROS DE SEGURIDAD VIAL Y DESVIO DE TRANSITO. ASIMISMO SE TIENE EN MANTENIMIENTO 01 CARGADOR Y 01 MOTONIVELADORA.
	-11,298734	-76,441974	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 142+500 - KM 146+000	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO PARA CONTRATISTA DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECANICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS PESADOS, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHICULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
	-11,321531	-76,431358	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECANICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS PESADOS EN LA CARRETERA TRAMO CULLHUAY - HUAYLLAY QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHICULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
ICA								
RUTA NACIONAL PE-1S I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE- 34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,744987	-74,454960	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO SECTOR : TANAKA KM 580+000 - KM 583+000	Ocurrencia : 02/05/2018 Inicio de Trabajo : 02/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Tractor Neumático - Caterpillar PVN	SECTOR TANAKA KM 580+000 AL KM 583+000, SE CONTINÚA CON EL DESARENADO EN CALZADA Y BERMAS CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 TRACTOR NEUMÁTICO PROPIOS DE PVN, ESTO DEBIDO A QUE EN LA ZONA MENCIONADA EXISTEN DUNAS QUE BORDEAN PRINCIPALMENTE LA MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA, ASI COMO TALUDES DE ARENA QUE POR ACCIÓN DEL VIENTO FUERTE TRANSPORTA LA ARENA DE UN LADO A OTRO DE LA CARRETERA Y A LO LARGO DE ESTA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
	-15,708532	-74,495949	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO SECTOR : PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 15/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR pcn	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 TRACTOR NEUMATICO PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 – KM 580+000, SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, ANTE TAL SITUACIÓN SE PREVÉ ATENDER DE INMEDIATO EN LA REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA, CON 1 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR NEUMÁTICO Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PROPIOS DE LA ENTIDAD, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONA ICA.
	-15,744987	-74,454960	ARENAMIENTO TRANSITO NORMAL	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO SECTOR : TANAKA KM 580+000 - KM 583+000	Ocurrencia : 02/05/2018 Inicio de Trabajo : 02/05/2018			SECTOR TANAKA KM 580+000 AL KM 583+000, SE FINALIZA CON LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, junio 2018

HORA: 12:55

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,044206	-74,684864	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 4 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACCLLA KM 85+100 KM 85+305, TRAMO (LIRCAY - SECCLLA) RUTA PE-26 B, CONTINUA LA CONSTRUCCION DEL ENROCADO POR NIVELES (CONFORMACION DE PLATAFORMA), ASIMISMO CONTINUA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA HACIA EN EL PUNTO, ESTA EMERGENCIA DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO "SICRA", QUE AFECTO LA VIA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VIA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,044206	-74,684864	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018			Vigilancia de equipos (Turno noche)
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SL EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLERES - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-16,078505	-72,493910	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : APLAO - CHUQUIBAMBA SECTOR : APLAO KM 62+700 - KM 74+111	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CORTADOR DE PAVIMENTO - CONSORCIO ALVAC - JOHESA	SECTOR APLAO KM 62+700 - KM 74+111, SE VIENE REALIZANDO LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, PARA LA NIVELACIÓN DE CAPA DE RODADURA MEDIANTE EL ENCIMADO DE LAS TAPAS DE BUZONES DE ALCANTARILLADO, DEBIDO AL DESNIVEL DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 CORTADORA DE PAVIMENTO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC - JOHESA. (SUPERVISIÓN EXTERNA)
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANA CONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA - ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE - 1 CAPATAZ Encargado de las actividades de emergencia - 7 OPERARIO Trabajos de encofrado y vaciado de muro	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE - 1 MINICARGADOR Colocación de concreto	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) - ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA (KM 267+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350, KM 325+760, KM 325+920, KM 328+660, KM 328+980, KM 329+260, KM 340+230, KM 346+790, KM 346+820, KM 347+180, KM 350+780, KM 351+350, KM 353+340, KM 355+260, KM 358+940, KM 360+080); SE VIENE ATENDIENDO EL KM 360+080 RELLENO DE MURO; KM 353+340 ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO EN 2DA ZAPATA, ENCOFRADO DE ELEVACIÓN DEL 1RO PAÑO DEL MURO; SE CUENTA CON 02 RETROEXCAVADORA, 01 MINICARGADOR, 01 C. VOLQUETE, 01 TROMPO MEZCLADOR DE 9P3, 01 C. BARANDA; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRANSITO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-32 EMP. PE-1S (DV. ACHANIZO) - ACHANIZO - EL CONVENTO - QUICACHA - YANAMACHAY - INCUYO - CORACORA - ABRA TABLACRUZ - EMP. PE-30 A (PUQUIO)	-15,563110	-73,660211	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. PAUSA - SIFUENTES SECTOR : CRUZ VUELTA KM 88+700 - KM 105+000	Ocurrencia : 17/05/2018 Inicio de Trabajo : 17/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	SECTOR CRUZ VUELTA KM 88+700 - KM 105+000, SE DIO MANTENIMIENTO A LA CAPA DE MATERIA GRANULAR COLOCADA EN LA PLATAFORMA ANTERIORMENTE, ESTO PRODUCTO DE LA EROSIÓN POR LAS LLUVIAS QUE SE DIERON EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
TACNA-MOQUEGUA								
RUTA NACIONAL PE-40 EMP. PE-1S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERÚ - ROSASPATA (PE-40 A) - ANCOMARCA - TRIPARTITO (FRONTERA CON BOLIVIA Y CHILE)	-17,616142	-69,795554	NEVADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : II TACNA-COLLPA SECTOR : PASA LOS VIENTOS KM 110+400 - KM 113+000	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS SERVICIO OPERADOR CARGADOR FRONTAL - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS SERVICIO OPERADOR TRACTOR NEUMÁTICO - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS SERVICIO CHOFER CAMION VOLQUETE - 5 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIO PERSONAL PYME	- 1 TRACTOR NEUMATICO PVN - 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR PASA LOS VIENTOS KM 110+100 - KM 113+000, SE ENCUENTRA LIBERADO PARCIALMENTE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR POR UN CARRIL. EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON LA REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA NEVADA EN EL RESTO DEL ANCHO DE LA PLATAFORMA CON 01 T. NEUMÁTICO, 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL, TODO ESTO DEBIDO A LA INCREMENTACIÓN DEL TIEMPO POR BAJAS TEMPERATURAS EN DICHA ZONA, SE ESTIMA LIBERAR LA VIA TOTALMENTE EN HORAS DE LA TARDE, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DEL CLIMA EL DÍA DE HOY. LAS ACTIVIDADES SE CONTINUAN DESARROLLANDO CON RECURSOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE TIENE A CARGO LA UNIDAD ZONAL MOQUEGUA-TACNA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, junio 2018

HORA: 12:55

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
TACNA-MOQUEGUA								
RUTA NACIONAL PE-40 EMP. PE-1S (TACNA) - PACHÍA - PALCA - ALTO PERÚ – ROSASPATA (PE-40 A) - ANCOMARCA - TRIPARTITO (FRONTERA CON BOLIVIA Y CHILE)	-17,616142	-69,795554	NEVADA TRANSITO NORMAL	TRAMO : II TACNA-COLLPA SECTOR : PASA LOS VIENTOS KM 110+400 - KM 113+000	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS SERVICIO OPERADOR CARGADOR FRONTAL - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS SERVICIO OPERADOR TRACTOR NEUMÁTICO - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS SERVICIO CHOFER CAMION VOLQUETE - 5 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIO PERSONAL PYME	- 1 TRACTOR NEUMATICO PVN - 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR PASA LOS VIENTOS KM 110+100 - KM 113+000. SE ENCUENTRA LIBERADO TOTALMENTE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. AL TÉRMINO DE LA JORNADA DEL DÍA DE HOY, SE CULMINÓ CON LA REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA NEVADA EN EL RESTO DEL ANCHO DE LA PLATAFORMA CON 01 T. NEUMÁTICO. 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL. DEJÁNDOSE EL TRANSITO NORMAL EN LA CARRETERA PE-40 TACNA-COLLPA. LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON CON RECURSOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE TIENE A CARGO LA UNIDAD ZONAL MOQUEGUA-TACNA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) – AZATA – BAJO AZATA – ALTO AZATA	-14,252531	-69,411962	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANDIA - QUIQUIRA SECTOR : HUANCALUQUE KM 237+784 - KM 237+796	Ocurrencia : 16/02/2018 Inicio de Trabajo : 20/02/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR HUANCALUQUE KM 237+784 - KM 237+796. SE VIENE CULMINANDO EL ENROCADO Y RELLENO, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 01 C. FRONTAL Y 01 RETROEXCAVADORA, ASIMISMO PARA MAÑANA SE HA PREVISTO REALIZAR EL ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE RÍO, ESTO EN LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA QUE FUERA EROSIONADA EN EL TALUD INFERIOR POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) – KITENI - CHAHUALES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE – MARANURA – CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPA)	-12,748338	-73,379191	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI - QUILLABAMBA SECTOR : AGUAS CALIENTES KM 282+300 - KM 285+600	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE - 1 PERSONAL PROFESIONAL INGENIERO DE PVN	- 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN	SECTOR AGUAS CALIENTES KM 282+300 AL KM 285+600, SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA ZONA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PVN, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO – APURIMAC
	-12,607295	-73,770140	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI – KEPASHIATO SECTOR : SAMANIATO KM 183+550 - KM 194+030	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE - 1 PERSONAL PROFESIONAL INGENIERO DE PVN	- 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN	SECTOR DE SAMANIATO KM 183+550 AL KM 194+030, SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA ZONA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PVN, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO – APURIMAC
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOMBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-14,062622	-72,567436	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CURASCO - NUEVA FUERABAMBA SECTOR : CURASCO KM 146+145 - KM 230+000	Ocurrencia : 24/04/2018 Inicio de Trabajo : 24/04/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL SIERRA - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 8 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTO. CONSORCIO VIAL SIERRA - 5 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR CURASCO KM 146+145 - KM 230+000, EN LA PROGRESIVA 194+020 SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,869667	-72,775358	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500	Ocurrencia : 28/04/2018 Inicio de Trabajo : 28/04/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500, SE PRECISA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL AUN CONTINUAN, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES ESTAN EN EVALUACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOMBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-14,082714	-72,617088	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHUQUIBAMBILLA - CURASCO SECTOR : VILCABAMBA KM 122+500 - KM 124+300	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 04/05/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR VILCABAMBA KM 122+500 - KM 124+300, SE PRECISA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACION DE MATERIAL AUN CONTINUAN, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,688486	-72,914522	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOMBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 9 PEON CONCAR SA - 1 OFICIAL CONCAR SA - 1 CAPATAZ CONCAR SA - 9 PEON CONCAR SA - PERSONAL DEL CONSERVADOR TOPÓGRAFO - CONCAR SA - 2 PEON AYUDANTES DE TOPÓGRAFO - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOMBAMBA II KM 265+560, SE VIENE EJECUTANDO LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL PUENTE DEBIDO A COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA, OCASIONADO POR UN DERRUMBE EN LA ZONA ADYACENTE, EL TRÁNSITO SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3SG EMP. PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOGUNCO - QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELILLE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RÍO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOCHA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VAL SIERRA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUMPIDA, SE VIENE HABILITANDO LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON, ASÍ MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL, ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHICULOS LIVIANOS, SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	29
TRANSITO NORMAL	8
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	66
TRANSITO NORMAL	5