



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 22, junio 2018

HORA: 02:15

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PIURA-TUMBES</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-04</b> EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNION CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIAMERICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
<b>RUTA NACIONAL PE-1N</b> I.V. SANTA ANITA - I.V. HUACHO - CHIMBOTE - OV. LA MARINA (PE-10 A) - OV. EL MILAGRO - PAJÁN - MOCUPE - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PTE. GRAU - PTE. SULLANA DV. TALARA - MÁNCORA - ZORRITOS - TUMBES - PTE. INTERNACIONAL DE LA PAZ (FR. ECUADOR).	-4,896000	-80,697632	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SULLANA - DV. TALARA SECTOR : PUENTE SULLANA KM 1033+530	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL PERU	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PUENTE SULLANA KM 1033+530, YA SE CUENTA CON EL DISEÑO FINAL DEL CONCRETO ESPECIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR (CEMENTOS PACASMAYO), EL VACIADO DE CONCRETO SE HA PROGRAMADO PARA HOY VIERNES 22 DE JUNIO, SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN DEL FORADO Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR (EL CUAL ESTÁ RESTRINGIDO), TAMBIÉN SE CUENTA CON UN DESVÍO TEMPORAL DEL TRANSITO LIVIANO POR EL PUENTE ANTIGUO CON EL APOYO DE LA PNP Y SERENAZGO DE SULLANA: ESTO EN LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEL PUENTE POR SITUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL DE ACUERDO AL CRONOGRAMA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL PERU. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-1NR</b> EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,028881	-79,755382	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 136+200 - KM 136+200	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 19/05/2018	- 1 CAPATAZ Personal propio MPM - 6 PEON Personal propio MPM - 1 PEON Vigilante - Personal propio MPM	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES MINIVAN - Equipo propio MPM - 1 OTROS EQUIPOS MENORES VIBROPISON - Equipo propio MPM	SECTOR TIERRA COLORADA KM 136+200, SE VIENE EJECUTANDO: (1) RELLENO COMPACTADO DE ESPALDAR (2) SEÑALIZACIÓN PERMANENTE CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>AMAZONAS</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-08B</b> EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULLUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIJO) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMBAMBA - TINGO (DV. KJELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,338542	-77,930974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+099 - KM 297+123	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+099 - KM 297+123, SE PARALIZAN LOS TRABAJOS EN LA EMERGENCIA POR EL DÍA DE HOY, A FALTA DE EQUIPO MECANICO. EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,264686	-77,573932	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA SECTOR : OCOL KM 385+300 - KM 385+320	Ocurrencia : 18/06/2018 Inicio de Trabajo : 19/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN - 1 RETROEXCAVADORA ALQUILADA	SECTOR OCOL KM 385+300 - KM 385+320, CONTINÚA EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SATURADO POR TRAMOS, ASÍ COMO EL CARGUJO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DE ROCA, OVER Y AFIRMADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA (ALQ.), 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE (PVN), TODO ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN Y ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA FILTRACIÓN Y HUMEDAD EN LA ZONA, POR ELLO SE PROPUSO LA CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO Y RELLENO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
	-6,264686	-77,573932	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA SECTOR : OCOL KM 385+300 - KM 385+320	Ocurrencia : 18/06/2018 Inicio de Trabajo : 19/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN - 1 RETROEXCAVADORA ALQUILADA	SECTOR OCOL KM 385+300 - KM 385+320, CONTINÚA EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SATURADO POR TRAMOS, ASÍ COMO EL CARGUJO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DE ROCA, OVER Y AFIRMADO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA (ALQ.), 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE (PVN), TODO ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN Y ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA FILTRACIÓN Y HUMEDAD EN LA ZONA, POR ELLO SE PROPUSO LA CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO Y RELLENO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
	-6,338542	-77,930974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+099 - KM 297+123	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+099 - KM 297+123, SE PARALIZAN LOS TRABAJOS EN LA EMERGENCIA POR EL DÍA DE HOY, A FALTA DE EQUIPO MECANICO. EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, SE PARALIZAN LOS TRABAJOS EN LA EMERGENCIA A FALTA DE EQUIPO MECANICO, TRANSITO PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,249324	-77,927223	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : ACHAMAQUI KM 309+395 - KM 309+306	Ocurrencia : 08/06/2018 Inicio de Trabajo : 08/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ACHAMAQUI KM 309+295 - KM 309+306, A LA ESPERA PARA COLOCACIÓN DE SLURRY. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5NC</b> EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SÁRAMIRZA (RÍO MARAÑÓN)	-5,421220	-78,454036	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 26+000 - DURAN SECTOR : SAN ANTONIO KM 42+900	Ocurrencia : 04/06/2018 Inicio de Trabajo : 04/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRANISA	SECTOR SAN ANTONIO KM 42+900, POR EL MOMENTO EL HUAYCO SE ENCUENTRA EN ESTADO ACTIVO DE ARRASTRÉ DE LODO Y PIEDRAS SOBRE LA PLATAFORMA, ES PROBABLE QUE EN EL TRANSCURSO DEL DÍA SE VEA RESTRINGIDO EL PASE VEHICULAR, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA EN EL TRAMO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRANISA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-4,848663	-77,964225	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. WAWICO - SIASME SECTOR : PUENTE NIEVA KM 188+250	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSERVADOR OBRANISA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSERVADOR OBRANISA	SECTOR PUENTE NIEVA KM 188+250, SE REALIZARA LA COLOCACIÓN DE SACOS Y LA CONFORMACION DE PLATAFORMA CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 RODILLO BERMERO, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE DISPUSO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CILINDROS Y POSTERIOR UN MURO BOLSACRETO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRANISA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 22, junio 2018

HORA: 02:15

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AMAZONAS</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5ND</b> EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,798467	-78,163434	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE WAWICO - STA MARIA DE NIEVA SECTOR : SARGENTO LEÓN KM 26+720	Ocurrencia : 21/06/2018 Inicio de Trabajo : 21/06/2018			EN EL SECTOR SARGENTO LEÓN KM 26+720, SE HA PRODUCIDO LA PERDIDA DE PLATAFORMA DEBIDO A LA EROSIÓN EN EL PIE DEL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, SE CONTINÚA CON LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL CON MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ASÍ MISMO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CONFINAMIENTO LATERAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-5NG</b> EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPÉ - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	<b>COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELEN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELEN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE ELABORÓ EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, EL MISMO QUE YA FUE REMITIDO A LA SEDE CENTRAL (UGP) PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUENTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
<b>CAJAMARCA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1NF</b> EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CONTUMAZA - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE OPEI CON VISTO BUENO DE GESTIÓN TERRITORIAL DE UGC. PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN - TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO) CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-12A</b> EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,515666	-77,374016	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO SECTOR : MAMAHUAJE KM 131+670	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 ROD. LISO VIBRAT. MANUAL CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR MAMAHUAJE KM 131+670, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-16</b> EMP. PE-1N (DV. CONOCOCHA) - CHASQUITAMBO - RAQUIA - EMP. PE-3N (CONOCOCHA)	-10,325743	-77,627285	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHASQUITAMBO - CAJACAY SECTOR : QDA. SAN MARCOS KM 46+800	Ocurrencia : 04/09/2017 Inicio de Trabajo : 04/09/2017	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR QDA. SAN MARCOS KM 46+800, PUENTE SAN MARCOS INSTALADO AL 100%, EL TRÁMITE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DEBIDO A LA SEGUNDA CONVOCATORIA NO HUBO POSTORES PARA DICHS SERVICIOS, PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS LA CULMINACIÓN DE ACCESOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL ENSANCHE DEL ACCESO DEL LADO IZQUIERDO RETIRANDO ROCAS DE GRAN TAMAÑO Y EN EL ACCESO DEL LADO DERECHO SE REALIZARÁ EL EMPALME FALTANTE AL INGRESO AL PUENTE; PARA LUEGO ADECUAR LA CALZADA CON UNA BASE ESTABILIZADA Y UN RECUBRIMIENTO DE MICRO PAVIMENTO, CON LO CUAL SE ESTARÍA DANDO CONTINUIDAD AL ASFALTADO DE LA CARRETERA EN ESE SECTOR. LOS TRABAJOS LO EJECUTARÁ LA UNIDAD ZONAL DE ANCASH A TRAVÉS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL ANCASH.
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,693183	-78,174722	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : CHUQUICARA KM 748+500	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 ROD. LISO VIBRAT. MANUAL CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR CHUQUICARA KM 748+500, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPIZON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-8,660341	-78,084517	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : EL MIRADOR KM 735+340	Ocurrencia : 19/06/2018 Inicio de Trabajo : 19/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 3 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS - 2 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR MIRADOR KM 735+340, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CORTE DEL TALUD DEL LADO IZQUIERDO CON 01 EXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; ASIMISMO SE CUENTA CON 01 CAMBAJA, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,761244	-77,442583	<b>COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CATAC - RECUAY SECTOR : RECUAY KM 554+800	Ocurrencia : 23/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/03/2018	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 1 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR RECUAY KM 554+800, SE CULMINO TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA NARIZ DE LANZAMIENTO, PARA INICIAR TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE Y LANZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE DDR2KEW, L=45.72M, ASÍ MISMO TRABAJOS DE CONCRETO FC=210 KG/CM2, TAMBIEN ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Y SE CONTINUA CON SEGURIDAD VIAL PARA EL PASE VEHICULAR POR UN CARRIL POR EL PUENTE PROVISIONAL. SE MANTIENE EL CONTROL LAS 24 HORAS CON 06 VIAS (CAPACIDAD MÁXIMA DEL PUENTE ES DE 48 TONELADAS), ES NECESARIO MENCIONAR QUE EL SERVICIO ES A TODO COSTO. LOS TRABAJOS LO EJECUTA LA UNIDAD ZONAL ANCASH A TRAVÉS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES. TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ALCANTARILLA EN LA VÍA PRINCIPAL, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE DICHA QUEBRADA, PRODUCTO DE FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

# REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 22, junio 2018

HORA: 02:15

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>ANCASH</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,660341	-78,084517	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : EL MIRADOR KM 735+340	Ocurrencia : 19/06/2018 Inicio de Trabajo : 19/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 3 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 2 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL SIHUAS  - 1 CAMION PLATAFORMA 6X4 CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR MIRADOR KM 735+340, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CORTE DEL TALUD DEL LADO IZQUIERDO CON 01 EXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; ASIMISMO SE CUENTA CON 01 CAMABAJA, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>UCAYALI</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-18C</b> EMP. PE-5N (VON HUMBOLDT) - MONTE ALEGRE DE NESHUYA - CAMPOVERDE - PUCALLPA - ABUJAO - FRONTERA CON BRASIL	-8,398912	-74,607147	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : PUENTE NESHUYA - PUCALLPA SECTOR : TRAMO V (DOBLE VÍA) KM 76+800 - KM 81+000	Ocurrencia : 15/06/2018 Inicio de Trabajo : 15/06/2018			TRAMO V (DOBLE VÍA) KM 76+800 - KM 81+000, SE CONCLUYÓ LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LA REPARACION DE 02 SEÑALES VERTICALES KM 78+300 Y KM 78+500 CI (EN VIAS AUXILIARES), REPOSICIÓN DE SEÑAL KM 78+600 CI (VIA AUXILIAR) Y REPOSICIÓN DE 01 TAPA DE BUZON KM 78+600 CD (VIA AUXILIAR). CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,079823	-75,704398	<b>COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"  - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601, CLIMA NUBLADO. SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN DE JUNTAS DETERIORADAS EN PUENTE HIDAYACU KM 428+295 RECURSOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS: 01 CAMIÓN 40 TON, 01MOTOSOLDADORA, 01 ROTOMARTILLO, 01 EQUIPO DE OXICORTE, PERSONAL: 01 OPERARIO SOLDADOR, 01 OFICIAL, 01 PEON, 02 VIGÍAS. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-9,204585	-75,800655	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO SECTOR : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO KM 454+500 - KM 467+600	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"  - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	TRAMO PTE PUMAHUASI - PTE CHINO (KM 454+500 AL 467+600), CLIMA NUBLADO. SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 01 CARRIL EN KM 467+600 Y KM 465+500. RECURSOS, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS: 01 CAMABAJA, 01 PAVIMENTADORA, 01 CISTERNA DE AGUA, 01 RODILLO LISO, 10 VOLQUETES, 01 MINIVAN, 02 CAMIONES 4 TON, PERSONAL: 04 OPERARIOS, 02 OFICIALES, 13 PEONES, 04 VIGIAS DIURNOS, 01 VIGILANTE NOCTURNO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-9,072454	-75,682961	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA (SECTORES CRITICOS) KM 422+956 - KM 443+380	Ocurrencia : 16/06/2018 Inicio de Trabajo : 16/06/2018			
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	-9,357662	-77,077071	<b>COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : VINCOCOTA - RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 3 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.  - 4 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000, SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO TERRAMESH (CAPAS DE RELLENO Y COLOCACIÓN DE MALLAS TERRAMESH) CON 01 EXCAVADORA S/O, 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 03 C. VOLQUETE, 01 MOTOBOMBA, 3 APISONADORES, RECURSO HUMANO: 01 CAPATAZ, 08 OPERARIOS, 02 OFICIAL, 12 PEONES, 02 VIGIAS; ASIMISMO CONTINÚA EL ACOPIO, ZARANDEO Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA MURO REFORZADO Y OVER PARA EL GAVIÓN; TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VÍA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-18A</b> EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,410448	-75,971870	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), SE HA REINICIADO LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES, PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACIÓN DEL PUENTE METÁLICO ACTUAL, ASI COMO SU REUBICACIÓN A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINÚA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGIAS. SE ESTÁ REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PELIMINARES PARA LA HABILITACIÓN DEL PASE VEHICULAR Y PEATONAL ALTERNO: TRABAJOS TOPOGRÁFICOS (GABINETE), EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-18B</b> EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAÓ - CHAGLLA - TOMAYRICA - CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POZUZO)	-9,905075	-76,016683	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 36+630	Ocurrencia : 08/06/2018 Inicio de Trabajo : 08/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MOLINO KM 36+630, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR EROSIÓN DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL. SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE MURO CON BOLSACRETO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,212184	-76,158660	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600, EROSIÓN DE PLATAFORMA. SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIÓ EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 02:15

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>HUANUCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3N</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,119727	-76,206762	<b>DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : KM 152+000 - HUANCUCO SECTOR : AMBO KM 210+600	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONCAR SA  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz MUNICIPALIDAD DE AMBO	SECTOR AMBO KM 210+600, SE CONTINÚAN REALIZANDO PARA LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACION DEL RÍO PARA PREVENIR FUTUROS DESBORDES DEL RÍO HUALLAGA, SE CUENTA CON 1 EXCAVADORA Y CON PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL DEBIDO LA MANIOBRA DE LOS EQUIPOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,149083	-76,191653	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIO EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
<b>RUTA NACIONAL PE-5NA</b> EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,242279	-75,569297	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACION COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, ESTA EFECTUANDO LA VERIFICACIÓN DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06), SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACION CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN, VOLADURA Y ELIMINACIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,269642	-75,557281	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACION (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACION SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS POR SEGURIDAD Y PRESENCIA DE LLUVIAS CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACION COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, ESTA EFECTUANDO LA VERIFICACIÓN DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	<b>JUNIN-PASCO</b>							
<b>RUTA NACIONAL PE-24A</b> EMP. PE-3S (CONCEPCION) - STA. ROSA DE OCOPA - COMAS - MARIPOSA - EMP. PE-5S (SATIOPO)	-11,632829	-75,050142	<b>DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : EMP. 3S - COMAS - SATIOPO SECTOR : TALHUIS - UNIÓN KM 90+000 - KM 97+000	Ocurrencia : 19/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/05/2018			SECTOR TALHUIS KM 90+000 - SECTOR UNIÓN KM 97+000, SE CULMINARON LOS TRABAJOS, SE DIO TRANSITABILIDAD NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
	-11,631285	-74,953295	<b>DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : EMP. 3S - COMAS - SATIOPO SECTOR : LIBERTAD - TUCTUCA KM 106+000 - KM 113+000	Ocurrencia : 19/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/05/2018			SECTOR LIBERTAD KM 106+000 - SECTOR TUCTUCA KM 113+000, SE CULMINARON LOS TRABAJOS, SE DIO TRANSITABILIDAD NORMAL. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	<b>HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; CONTINÚA LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 02 C. FRONTAL Y 02 EXCAVADORAS SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3S</b> REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,021927	-75,240264	<b>DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : JAUJA - HUANCAYO (MARGEN IZQUIERDA) SECTOR : QUEBRADA HONDA - AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 118+000 - KM 122+200	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 08/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN  - 1 INGENIERO INGENIERO RESIDENTE  - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO MECÁNICO ALQUILADO	SECTORES QUEBRADA HONDA KM 118+000 Y AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 122+200 SE ESTÁ REALIZANDO VACEADO EN PAVIMENTO CON 01 RETROEXCAVADORA (EQUIPO MECÁNICO ALQUILADO), SE MANTIENE EL PASE VIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>JUNIN-PASCO</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZU SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZU KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZU KM 80+000 EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
<b>RUTA NACIONAL PE-5SA</b> EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	-10,899020	-73,832377	<b>DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PUERTO OCOPA - ATALAYA SECTOR : PICZA - GARZACOCHA KM 125+000 - KM 150+000	Ocurrencia : 15/06/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PICZA KM 125+000 - SECTOR GARZACOCHA KM 150+000, EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE EJECUTARÁ BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA POR MOTIVO DE LLUVIAS Y TRANSITO PESADO. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNIN - PASCO
<b>LIMA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-20</b> EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR VENTANILLA KM 04+350 AL KM 04+600, CONTINÚA LA SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES, ASIMISMO SE EJECUTÓ LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE ESTA VÍA AFECTADA, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO Y EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR, EN LA CUAL TAMBIÉN SE APRECIAN FISURAS LONGITUDINALES EN EL PAVIMENTO A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DE PLATAFORMA (DERECHO DE VÍA), AL PARECER POR ACCIONAR DE TERCEROS, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA.
<b>RUTA NACIONAL PE-20A</b> EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,321531	-76,431358	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECÁNICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHÍCULOS PESADOS EN LA CARRETERA TRAMO CULLHUAY - HUAYLLAY QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHÍCULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
	-11,298734	-76,441974	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 142+500 - KM 146+000	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO PARA CONTRATISTA DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECANICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHÍCULOS PESADOS, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHÍCULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
<b>ICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,708532	-74,495949	<b>ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO SECTOR : PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 15/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000, SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHÍCULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN AMBOS CARRILES, TRABAJANDO CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PROPIOS DE LA ENTIDAD, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.
<b>HUANCAVELICA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-26B</b> EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,044206	-74,684864	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- 2 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACCLLA KM 85+100 KM 85+305, TRAMO ( LIRCAY - SECCLLA) RUTA PE-26 B, CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN DEL ENROCADO POR NIVELES (CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y TRANSPORTE DE RELLENO), ESTÁ EMERGENCIA SE DEBE A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,043529	-74,677721	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACCLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 2 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA (TOPOGRAFO)	- 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACCLLA KM 85+920 KM 86+020, TRAMO ( LIRCAY - SECCLLA) RUTA PE-26 B, CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO POR NIVELES (COLOCACIÓN DE ROCA), ESTA EMERGENCIA DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA". (SUPERVISADO POR LA UGC).
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1SL</b> EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLÉS - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-16,078505	-72,493910	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : APLAO - CHUQUIBAMBA SECTOR : APLAO KM 62+700 - KM 74+111	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA	- 4 OTROS EQUIPOS MENORES CORTADOR DE PAVIMENTO, MEZCLADORA DE CONCRETO, CAMIÓN BARANDA, COMBI - CONSORCIO ALVAC - JOHESA	SECTOR APLAO KM 62+700 - KM 74+111, SE VIENE REALIZANDO LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, PARA LA NIVELACIÓN DE CAPA DE RODADURA MEDIANTE EL ENCIMADO DE LAS TAPAS DE BUZONES DE ALCANTARILLADO, DEBIDO AL DESNIVEL DE PLATAFORMA, SE CUENTA CON 01 CORTADORA DE PAVIMENTO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC - JOHESA. (SUPERVISIÓN EXTERNA)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

# REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 22, junio 2018

HORA: 02:15

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AREQUIPA</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-1SM</b> EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANA CONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	<b>EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA - ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 CAMION CONCRETERO CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 6 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) - ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPOSTERIA (KM 267+240, KM 270+600, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350, KM 325+760, KM 325+920, KM 328+660, KM 328+980, KM 329+260, KM 340+230, KM 346+790, KM 346+820, KM 347+180, KM 350+780, KM 351+350 (KM 358+865), KM 353+340, KM 355+260); SE VIENE ATENDIENDO KM 347+180 ENCOFRADO Y VACIADO zapata; KM 358+870 EXCAVACION PARA ZAPATA; SE CUENTA CON 02 RETROEXCAVADORA, 01 MINICARGADOR, 01 C. VOLQUETE, 01 TROMPO MEZCLADOR DE 3P3, 01 C. BARANDA; ESTO DEBIDO A LA EROSION DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRANSITO, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-32</b> EMP. PE-1S (DV. ACHANIZO) - ACHANIZO - EL CONVENTO - QUICACHA - YANAMACHAY - INCLUYO - CORACORA - ABRA TABLACRUZ - EMP. PE-30 A (PUQUIO)	-15,563110	-73,660211	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV. PAUSA - SIFUENTES SECTOR : CRUZ VUELTA KM 88+700 - KM 105+000	Ocurrencia : 17/05/2018 Inicio de Trabajo : 17/05/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CRUZ VUELTA KM 88+700 - KM 105+000, SE DIO MANTENIMIENTO A LA CAPA DE MATERIAL GRANULAR COLOCADO ANTERIORMENTE, ESTO PRODUCTO DE LA EROSION DE LA PLATAFORMA POR LAS LLUVIAS QUE SE DIERON EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINJA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,748338	-73,379191	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : KIMBIRI - QUILLABAMBA SECTOR : AGUAS CALIENTES KM 282+300 - KM 285+600	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE - 1 PERSONAL PROFESIONAL INGENIERO DE PVN	- 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN	SECTOR AGUAS CALIENTES KM 282+300 AL KM 285+600, SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA ZONA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PVN, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC
	-12,607295	-73,770140	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : KIMBIRI - KEPASHIATO SECTOR : SAMANIATO KM 183+550 - KM 194+030	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS OPERADOR DE VOLQUETE - 1 PERSONAL PROFESIONAL INGENIERO DE PVN	- 1 CARGADORES SOBRE LLANTAS PROPIO DE PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROPIO DE PVN	SECTOR SAMANIATO KM 183+550 AL KM 194+030, SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LA ZONA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PVN, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC
	-13,869667	-72,775358	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500	Ocurrencia : 28/04/2018 Inicio de Trabajo : 28/04/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500, SE PRECISA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACION DE MATERIAL AUN CONTINUAN, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SF</b> EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-14,082714	-72,617088	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHUQUIBAMBILLA - CURASCO SECTOR : VILCABAMBA KM 122+500 - KM 124+300	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 04/05/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR VILCABAMBA KM 122+500 - KM 124+300, SE PRECISA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACION DE MATERIAL AUN CONTINUAN, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,688486	-72,914522	<b>ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACION DE SUBRASANTE, COLOCACION Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACION Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 02:15

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>CUSCO-APURIMAC</b>								
<b>RUTA NACIONAL PE-3SF</b> EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-14,062622	-72,567436	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CURASCO - NUEVA FUERABAMBA SECTOR : CURASCO KM 146+145 - KM 230+000	Ocurrencia : 24/04/2018 Inicio de Trabajo : 24/04/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA  - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL SIERRA  - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA  - 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA  - 8 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA  - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA  - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. CONSORCIO VIAL SIERRA  - 5 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIERRA  - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIERRA  - 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR CURASCO KM 146+145 - KM 230+000. EN LA PROGRESIVA 192+020 SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+560. SE VIENE EJECUTANDO LA REPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL PUENTE DEBIDO A COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA, OCASIONADO POR UN DERRUMBE EN LA ZONA ADYACENTE. EL TRÁNSITO SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,944513	-72,177661	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : TAMBOBAMBA KM 258+000 - KM 258+000	Ocurrencia : 18/06/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018	- 1 CAPATAZ CONCAR SA.  - 2 CHOFER CONCAR SA  - 2 PERSONAL TECNICO TÉCNICO ESPECIALIZADO - CONCAR SA.  - 6 PEON CONCAR SA.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI - CONCAR SA.  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA.	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOBAMBA KM 258+750. SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TECHADAS Y ENCIMADO DE BUZONES. ESTO PARA EVITAR DESBORDES DE AGUAS HACIA LA PLATAFORMA COMO A LA ZONA URBANA. POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO Y ENCIMADO DE BUZONES PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
<b>RUTA NACIONAL PE-3SG</b> EMP PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUAQUIRA - ABRA ACOPIUNCO - QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELLILE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RÍO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA  - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VAL SIERRA  - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA  - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL SIERRA  - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUMPIDA, SE VIENE HABILITANDO LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON, ASÍ MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFÍA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL, ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 68+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS. SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	28
TRANSITO NORMAL	2
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	53
TRANSITO NORMAL	5