



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-04 EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	-5,883447	-80,935319	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OV. BAYOVAR - BAPPO SECTOR : BAYOVAR KM 5+600 - KM 18+600	Ocurrencia : 09/03/2017 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR 0	SECTOR OVALO BAYOVAR KM 0+000, KM 5+600 Y KM 18+600, SE HA RECUPERADO LA PLATAFORMA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL OVALO BAYOVAR (KM 00+000) Y EN LOS SECTORES DEL KM 5+600 Y KM 18+600, CONFORMADO VARIANTES TEMPORALES PARA LA TRANSITABILIDAD, AFECTADO POR ACTIVACIÓN DE QUEBRADA DE 200 Y 300 MTS., ASIMISMO SE CUENTA CON VARIANTES TEMPORALES PARA TRANSITABILIDAD, EL PROYECTO PARA SU RECUPERACIÓN SE VIENE EVALUANDO EN LA SEDE CENTRAL, ASIMISMO COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES, SE EJECUTO LA REUNION CON REPRESENTANTES DE MISKIMAYO, INDIAMERICA, PACASMAYO, EGP Y SERVOSA, EMPRESAS OPERADORAS EN LA ZONA PARA UN APOYO INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA RECUPERAR LOS KM 5+600 Y KM 18+600 A NIVEL DE TRANSITABILIDAD, PARA LO CUAL LA ZONAL PIURA PRESENTÓ UNA PROPUESTA QUE VIENE SIENDO EVALUADO POR DICHAS OPERADORAS. CARRETERA CARGO DE LA JEFATURA ZONA PIURA-TUMBES.
RUTA NACIONAL PE-1N I.V. SANTA ANITA - I.V. HUACHO - CHIMBOTE - OV. LA MARINA (PE-10 A) - OV. EL MILAGRO - PAJÁN - MOCUPE - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PTE. GRAU - PTE. SULLANA DV. TALARA - TALARA - MÁNCORA - ZORRITOS - TUMBES - PTE. INTERNACIONAL DE LA PAZ (FR. ECUADOR).	-4,896000	-80,697632	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SULLANA - DV. TALARA SECTOR : PUENTE SULLANA KM 1033+530	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL PERU	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PUENTE SULLANA KM 1033+530, SE HA CULMINADO CON EL VACIADO DE CONCRETO DE LA LOSA (CARRIL DERECHO), ASIMISMO SE ESTIMA PARA LAS 3:00 P.M. APERTURAR AL PASE VEHICULAR POR AMBOS CARRILES, LUEGO DE COMPROBARSE SU RESISTENCIA SI FUE EFECTIVA, ESTO EN LA REPARACIÓN DE LA LOSA DEL PUENTE POR SITUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL; MIENTRAS TANTO SE CUENTA CON UN DESVÍO TEMPORAL DEL TRANSITO LIVIANO POR EL PUENTE ANTIGUO CON EL APOYO DE LA PNP Y SERENAZGO DE SULLANA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL PERU. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,028881	-79,755382	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE LA GALLEGA - PACAIPAMPA SECTOR : TIERRA COLORADA KM 136+200 - KM 136+200	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 19/05/2018	- 5 PEON Personal con los EPP correspondientes para el desencofrado de la estructura. - 1 CAPATAZ Personal con los EPP correspondientes para el desencofrado de la estructura. - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A.	- 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO. Equipo puesto en Obra pero sin horas trabajadas. - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCTORA MPM S.A.	SECTOR TIERRA COLORADA KM 136+200, SE EJECUTANDO EL VACIADO DE CONCRETO DE PANTALLA DE MURO (SEGUNDO CUERPO DE TERCER PAÑO) EN PROCESO DE CURADO, (2) SEÑALIZACIÓN PERMANENTE; ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA POR EROSIÓN DE TALUD INFERIOR, ASÍ COMO EL ASENTAMIENTO DE MURO, LO CUAL HA REDUCIDO EL ANCHO DE LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCANADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIO) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,264686	-77,573932	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA SECTOR : OCOL KM 385+300 - KM 385+320	Ocurrencia : 18/06/2018 Inicio de Trabajo : 19/06/2018			SECTOR OCOL KM 385+300 – KM 385+320, SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO, RELLENO Y CONFORMACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA, SE RECUPERÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
	-6,338542	-77,930974	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+099 - KM 297+123	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA.	SECTOR TINGO KM 297+099 - KM 297+123, SE HA REINICIADO LAS LABORES DE COLOCACIÓN DE ROCA CON 01 RETROEXCAVADORA, ASÍ COMO EL ACOMODO DE ROCA CON PERSONAL, ESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA QUE ORIGINARON EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO UTCUBAMBA, EL TRANSITO ESTÁ PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-6,338142	-77,931049	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 297+152 - KM 297+170	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 14/06/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TINGO KM 297+152 - KM 297+170, SE PARALIZAN LOS TRABAJOS EN LA EMERGENCIA A FALTA DE EQUIPO MECÁNICO, TRANSITO PARCIALMENTE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,847987	-77,962894	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PTE. WAWICO - SEASME. SECTOR : PTE. NIEVA KM 188+450	Ocurrencia : 25/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/06/2018			SECTOR PTE. NIEVA KM 188+450, SE HA CULMINADO CON LOS TRABAJOS, SE RESTABLECE LA TRANSITABILIDAD. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-5,421220	-78,454036	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 26 - DURAN SECTOR : SAN ANTONIO KM 42+700	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 CAPATAZ OBRAINSA - 2 PEON VIGÍAS - OBRAINSA	- 1 RETROEXCAVADORA OBRAINSA - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS OBRAINSA - 2 CAMION VOLQUETE OBRAINSA	SECTOR SAN ANTONIO KM 42+700, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ELIMINACION DE DERRUMBE Y SU ACONDICIONAMIENTO EN DME, POR LO QUE SE HA DISPUESTO LA MOVILIZACIÓN DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 EXCAVADORA Y 02 VOLQUETES 15 M3 DEL CONSERVADOR, PARA LA LIMPIEZA DE LA VÍA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-5ND EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,626949	-77,933313	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA SECTOR : CHAPI KM 72+900	Ocurrencia : 28/06/2018 Inicio de Trabajo : 28/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	SECTOR SARGENTO CHAPI KM 72+900, SE HA PRODUCIDO LA PERDIDA DE PLATAFORMA DEBIDO A LA EROSIÓN EN EL PIE DEL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN LA ZONA, POR LO QUE SE HA DISPUESTO LA MOVILIZACIÓN DE 01 RETROEXCAVADORA Y 01 VOLQUETE DE 15 M3 DEL CONSERVADOR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CILINDROS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-4,798467	-78,163434	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PTE WAWICO - STA MARIA DE NIEVA SECTOR : SARGENTO LEÓN KM 26+720	Ocurrencia : 21/06/2018 Inicio de Trabajo : 21/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	EN EL SECTOR SARGENTO LEÓN KM 26+720, SE CULMINARON CON LOS TRABAJOS, TRANSITO NORMAL, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR LA UGC).



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 28, junio 2018

HORA: 02:38

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,208170	-78,046554	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COLLONCE (KM 0+000) - KM 49+125 SECTOR : HUAYLLABELEN KM 248+800 - KM 248+825	Ocurrencia : 25/03/2018 Inicio de Trabajo : 25/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYLLABELEN KM 248+800, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS SE ELABORÓ Y PRESENTÓ EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REPONER UNA NUEVA ESTRUCTURA, EL MISMO QUE VIENE SIENDO EVALUADO EN LA SEDE CENTRAL (UGP) PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN, ESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO PUENTE MODULAR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUENTES DE LA UGP, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO DEL PONTÓN POR SOCAVACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO POR LLUVIAS EN LA ZONA, EN CUANTO AL PASE VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN ACCESO PROVISIONAL HABILITADO (BADÉN), SOBRE LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA. (NUBLADO / LLUVIAS) CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS.
CAJAMARCA								
RUTA NACIONAL PE-1NF EMP. PE-1N (CHICAMA) - EL SAUSAL - CASCAS - CONTUMAZÁ - EMP. PE-08 (CHILETE)	-7,274261	-78,827005	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CONTUMAZÁ - CHILETE SECTOR : HUERTAS KM 141+077 - KM 147+460	Ocurrencia : 11/02/2017 Inicio de Trabajo : 11/02/2017	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAS KM 141+077 TRAMO CONTUMAZÁ- CHILETE, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE OPEI CON VISTO BUENO DE GESTIÓN TERRITORIAL DE UGC PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE UN MURO GAVIÓN -TERRAMESH, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA, DEBIDO A LA BAJADA DE UNA QUEBRADA SECA QUE SE ACTIVÓ EN LA PARTE SUPERIOR, ORIGINADO POR LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO) CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL CAJAMARCA.
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,810693	-77,897472	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : C.P. SHALAR KM 5+077 - KM 5+090	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 3 OPERARIO PERSONAL DE OBRAINSA - 4 OFICIAL PERSONAL DE OBRAINSA - 5 PEON PERSONAL DE OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR CP. SHALAR KM 5+077 - KM 5+090, SE HA PRODUCIDO EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, REDUCIENDO EL ANCHO DE VÍA, SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES (SEÑALIZACIÓN). SE PROCEDE AL VACIADO CON CONCRETO DEL PAÑO 02 DE LA ELEVACIÓN DEL MURO DE CONCRETO, PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA VÍA, ESTA EROSIÓN VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCHA Y LA UGC
	-7,818153	-77,888412	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO SECTOR : C.P. SHALAR KM 8+658 - KM 8+673	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 3 OPERARIO PERSONAL DE OBRAINSA - 4 OFICIAL PERSONAL DE OBRAINSA - 5 PEON PERSONAL DE OBRAINSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR OBRAINSA	SECTOR CP. SHALAR KM 8+658 - KM 8+673, SE HA PRODUCIDO EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, REDUCIENDO EL ANCHO DE VÍA, SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES (SEÑALIZACIÓN). SE PROCEDE AL VACIADO CON CONCRETO DEL PAÑO 02 DE LA ELEVACIÓN DE MURO DE CONCRETO, PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA VÍA, ESTA EROSIÓN VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SAUSACOCHA Y LA UGC
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-12A EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,554243	-77,434985	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR : MAMAHUAJE KM 122+900	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIHUAS - 9 PEON CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR MAMAHUAJE KM 122+900, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPISON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-16 EMP. PE-1N (DV. CONOCOCHA) - CHASQUITAMBO - RAQUIA - EMP. PE-3N (CONOCOCHA)	-10,325743	-77,627285	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHASQUITAMBO - CAJACAY SECTOR : QDA. SAN MARCOS KM 46+800	Ocurrencia : 04/09/2017 Inicio de Trabajo : 04/09/2017	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 0 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR QDA. SAN MARCOS KM 46+800, PUENTE SAN MARCOS INSTALADO AL 100%, SE REALIZA TRABAJOS DE FRACTURAMIENTO Y DESQUINCHES DE ROCA, PARA LA CULMINACIÓN DE ACCESOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL ENSANCHE DEL ACCESO DEL LADO IZQUIERDO RETIRANDO ROCAS DE GRAN TAMAÑO Y EN EL ACCESO DEL LADO DERECHO SE REALIZARÁ EL EMPALME FALTANTE AL INGRESO AL PUENTE; PARA LUEGO ADECUAR LA CALZADA CON UNA BASE ESTABILIZADA Y UN RECUBRIMIENTO DE MICRO PAVIMENTO, CON LO CUAL SE ESTARÍA DANDO CONTINUIDAD AL ASFALTADO DE LA CARRETERA EN ESE SECTOR. LOS TRABAJOS LO EJECUTARA LA UNIDAD ZONAL DE ANCASH A TRAVES DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL ANCASH.
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,669487	-78,124777	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - CHUQUICARA SECTOR : MIRADOR KM 740+200	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 1 CAPATAZ - 8 PEON - 2 OPERARIO	- 1 CAMION VOLQUETE - 1 RETROEXCAVADORA	EN EL SECTOR MIRADOR KM 740+200, SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI, 01 VIBROPISON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 28, junio 2018

HORA: 02:38

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-9,761244	-77,442583	COLAPSO DE PUENTES, PONTONES O ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CATAC - RECUAY SECTOR : RECUAY KM 554+800	Ocurrencia : 23/03/2018 Inicio de Trabajo : 23/03/2018	- 0 PERSONAL DE TERCEROS	- 1 MAQUINARIA POR TERCEROS	SECTOR RECUAY KM 554+800, EL PRESENTE DIA REALIZARA TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA NARIZ DE LANZAMIENTO ASI COMO EL MONTAJE DE ELEMENTOS DE PISO DE ESTRUCTURA DE PUENTE DDR2XEW, L=45.72M DOBLE VIA , ADEMAS SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR LA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD INICIANDO CON LA TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION . DEMOLICION Y REMOCION DE PAVIMENTO (CORTE Y ESCARIFICADO), TAMBIEN LA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LAS JUNTAS DE DILATACION Y CONSTRUCCION SE CONTINUA CON MOVILIZACION INTERNA DE PERSONAL Y SE CONTINUA CON SEGURIDAD VIAL PARA EL PASE VEHICULAR POR UN CARRIL POR EL PUENTE PROVISIONAL, SE MANTIENE EL CONTROL LAS 24 HORAS CON 06 VIAS (CAPACIDAD MÁXIMA DEL PUENTE ES DE 48 TONELADAS), ES NECESARIO MENCIONAR QUE EL SERVICIO ES A TODO COSTO. LOS TRABAJOS LO EJECUTA LA UNIDAD ZONAL ANCASH A TRAVÉS DE LA UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES. TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE ALCANTARILLA EN LA VÍA PRINCIPAL, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE DICHA QUEBRADA, PRODUCTO DE FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH.
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAYACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,357662	-77,077071	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VINCOCOTA – RAHUAPAMPA SECTOR : VINCOCOTA KM 94+000	Ocurrencia : 26/07/2017 Inicio de Trabajo : 26/07/2017	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - 2 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A., - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	SECTOR VINCOCOTA KM 94+000, SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO TERRAMESH (CAPAS DE RELLENO Y COLOCACIÓN DE MALLAS TERRAMESH), EN EL TURNO 01, EQUIPOS: 01 C. FRONTAL, 01 RODILLO, 01 MOTONIVELADORA, 02 C. VOLQUETE, 2 APISONADORES, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 05 OPERARIOS, 01 OFICIAL, 05 PEONES, 02 VIGIAS, EN EL TURNO 02, PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 OPERARIOS, 04 OFICIALES, 04 AYUDANTES, 01 GUARDIAN; TODO ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR POR LA VÍA ALTERNA (10 KM) PARALELA AL SECTOR. CLIMA NUBLADO / DESPEJADO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC).
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARÍA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,642196	-76,065986	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MIRADOR - KM 70+000 SECTOR : CARACOL KM 68+800 - KM 68+800	Ocurrencia : 28/06/2018 Inicio de Trabajo : 28/06/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR CARACOL KM 89+800, SE VIENEN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE RELLENO DE MATERIAL, SE CUENTA CON PERSONAL DE CONCAR, DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EROSIÓN DE PLATAFORMA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLOS SE HA DISPUESTO A EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-9,817609	-76,065355	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE RANCHO - CARPISH SECTOR : COCHAS GRANDE KM 29+000	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR COCHAS GRANDE KM 29+000, SE VIENEN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE PRODUCCIÓN DE MAF. EN CAMPO, SE CUENTA CON 1 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL DE CONCAR, DEBIDO A LA EMERGENCIA POR ASENTAMIENTO POR FALAS GEOLOGICAS PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLOS SE HA DISPUESTO A EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE MAF PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-9,410448	-75,971870	EROSIÓN DE ESTRUCTURA PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - TINGO MARIA SECTOR : TAMBO CHICO (PUENTE TAMBILLO) KM 109+714	Ocurrencia : 19/08/2014 Inicio de Trabajo : 25/08/2014	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONCAR SA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA	SECTOR TAMBO CHICO KM 109+714 (PUENTE TAMBILLO), SE HAN REINICIADO LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES, PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO VEHICULAR ALTERNO A CARGO DEL CONTRATISTA, ESTO PARA POSTERIOR ADECUACIÓN DEL PUENTE METÁLICO ACTUAL, ASÍ COMO SU REUBICACIÓN A SU NIVEL ORIGINAL POR PARTE DE LA UGP, TODO ESTO DEBIDO AL REEMPLAZO POR EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ANTIGUA; SE CONTINÚA EL PASE VEHICULAR INTERCALADAMENTE POR UN CARRIL CONTROLADO POR VIGÍAS. SE ESTÁ REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA LA HABILITACIÓN DEL PASE VEHICULAR Y PEATONAL ALTERNO: TRABAJOS TOPOGRÁFICOS (GABINETE), EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES. SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE DESVÍO DE CAUDAL (MITAD DEL RÍO) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRIBOS PARA EL PASE PEATONAL, CON 01 EXCAVADORA ORUGA Y 01 RETROEXCAVADORA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-18B EMP. PE-18 A (PTE. RANCHO) - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA – CUEVA BLANCA - ABRA ALEGRÍA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DEL POZUZO)	-9,903836	-76,028260	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 32+400	Ocurrencia : 23/06/2018 Inicio de Trabajo : 23/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MOLINO KM 32+400, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCION DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACION DE PLATAFORMA, POR EROSION DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL SE CONTINU CON LOS TRABAJOS DE MURO CON BOLSACRETO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-9,905075	-76,016683	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. RANCHO - CHAGLLA SECTOR : MOLINO KM 36+630	Ocurrencia : 08/06/2018 Inicio de Trabajo : 08/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MOLINO KM 36+630, SE HA INICIADO CON LA CONSTRUCCION DE MURO CON BOLSACRETO, ESTO PARA LA RECUPERACION DE PLATAFORMA, POR EROSION DE LA MISMA, SE HACE USO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Y PERSONAL. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MURO CON BOLSACRETO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 02:38

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA DROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,149083	-76,191653	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : HUALLA KM 206+800	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR HUALLA KM 206+800, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIO EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,212184	-76,158660	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - AMBO SECTOR : BUENAVISTA KM 197+600	Ocurrencia : 18/03/2018 Inicio de Trabajo : 18/03/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR BUENAVISTA KM 197+600, EROSIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN CON PERSONAL DE CONCAR, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL; ASIMISMO LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO REMITIO EL INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: SAN RAFAEL - AMBO A LA SEDE CENTRAL, EL CUAL SE VIENE ATENDIENDO COMO PRIORIDAD, REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU PRONTA INTERVENCIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
	-10,119727	-76,206762	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KM 152+000 - HUANUCO SECTOR : AMBO KM 210+600	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONCAR SA - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz MUNICIPALIDAD DE AMBO	SECTOR AMBO KM 210+550, SE CONTINÚAN REALIZANDO PARA LOS TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN DEL RÍO PARA PREVENIR FUTUROS DESBORDES DEL RÍO HUALLAGA, SE CUENTA CON 1 EXCAVADORA Y CON PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL DEBIDO LA MANIOBRA DE LOS EQUIPOS (VOLQUETES). CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR UGC).
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,242279	-75,569297	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 09/03/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+725, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. ESTA EFECTUANDO LA VERIFICACIÓN DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,186527	-75,572463	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510	Ocurrencia : 09/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 105+510 (PTO. 06), SE HA REINICIADO CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA Y PERFORACIÓN CON EQUIPOS, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN, VOLADURA Y ELIMINACIÓN CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,242216	-75,569721	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775	Ocurrencia : 11/05/2018 Inicio de Trabajo : 11/05/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 95+775, A LA ESPERA DEL CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMO TRABAJOS FINALES, ESTO DEBIDO AL ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR. ESTA EFECTUANDO LA VERIFICACIÓN DE LA ZONA EN CUANTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y SALDOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-10,269642	-75,557281	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090	Ocurrencia : 05/06/2018 Inicio de Trabajo : 05/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLEN KM 92+090, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL ROCA FIJA EQUIPOS DE PERFORACIÓN (COMPRESORA Y MARTILLOS), EXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, VOLQUETES, ESTO DEBIDO A EJECUTAR TRABAJOS DE ENSANCHE DE LA VÍA, LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, UNA VEZ CONCLUIDA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN SE PROCEDERÁ A EFECTUAR TRABAJOS DE VOLADURA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL. SE HA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS POR SEGURIDAD Y PRESENCIA DE LLUVIAS CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	-9,079823	-75,704398	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE CHINO - PUENTE AGUAYTIA SECTOR : PUENTE BOQUERÓN, PUENTE HIDAYACU Y PUENTE DUKE KM 425+985 - KM 438+601	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA" - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA "CASA"	SECTOR PUENTE BOQUERÓN KM 425+985, PUENTE HIDAYACU KM 428+295, Y PUENTE DUKE KM 438+601, CLIMA NUBLADO. SE CONTINÚA CON LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LA REMOCIÓN DE JUNTAS DETERIORADAS EN PUENTE HIDAYACU KM 428+295. RECURSOS, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS: 01 CAMIÓN 04 TON, 01 MOTOSOLDADORA, 01 ROTOMARTILLO, 01 EQUIPO DE OXCORTE, PERSONAL: 01 OPERARIO, 02 PEONES, 02 VIGIAS. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-9,204585	-75,800655	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO SECTOR : PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO KM 454+500 - KM 467+600	Ocurrencia : 11/06/2018 Inicio de Trabajo : 11/06/2018			TRAMO PTE PUMAHUASI - PTE CHINO (KM 454+500 AL 467+600), CLIMA NUBLADO. EL DIA DE AYER SE CONCLUYÓ LA ATENCIÓN DE LA E.V. CON LA COLOCACIÓN DE CAPA NIVELANTE EN KM 455+400 CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR LA UGC).



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 28, junio 2018

HORA: 02:38

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV, BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV, QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,737600	-73,968351	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : JANO, TUTUMBARU, YANAMONTE, MACHENTE, SAN FRANCISCO KM 121+900 - KM 151+000	Ocurrencia : 21/01/2018 Inicio de Trabajo : 21/01/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR MACHENTE KM 147+000; CONTINÚA LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBE CON 02 C. FRONTAL Y 02 EXCAVADORAS SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - YAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,021927	-75,240264	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JAUJA - HUANCAYO (MARGEN IZQUIERDA) SECTOR : QUEBRADA HONDA - AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 118+000 - KM 122+200	Ocurrencia : 08/03/2018 Inicio de Trabajo : 08/03/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 INGENIERO INGENIERO RESIDENTE - 0 PERSONAL DE TERCEROS PYME	- 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO MECÁNICO ALQUILADO	SECTORES QUEBRADA HONDA KM 118+000 Y AV. EVITAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO KM 122+200 SE ESTÁ REALIZANDO VACEADO EN PAVIMENTO CON 01 RETROEXCAVADORA (EQUIPO MECÁNICO ALQUILADO). SE MANTIENE EL PASE VIAL POR UN CARRIL. (NUBLADO / LLUVIAS). CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	-10,746625	-75,219223	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VILLA RICA - SAN JUAN DE CACAZU SECTOR : ENEÑAZ - SAN JUAN DE CACAZU KM 51+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 13/06/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ENEÑAZ KM 51+000 - SECTOR SAN JUAN DE CACAZU KM 80+000 EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
RUTA NACIONAL PE-5S PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,871300	-75,055103	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VIII PUENTE RAITHER - KIVINAKI SECTOR : BOCA TIGRE KM 35+700	Ocurrencia : 26/06/2018 Inicio de Trabajo : 26/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU	SECTOR BOCA TIGRE KM 35+700, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO Y ROCAS, SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL Y 02 C. VOLQUETES, ASIMISMO SE VIENE EJECUTANDO LA PERFORACIÓN DE ROCAS PARA LA VOLADURA RESPECTIVA CON 01 COMPRESORA, ESTO DEBIDO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS HACIA LA CALZADA, PRODUCTO DE LAS INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, SE ADICIONA 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE PVN POR TENER MAYOR POTENCIA (350GLC) PARA APOYO EN LA LIMPIEZA DE ROCAS GRANDES; SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR LA UGC)
RUTA NACIONAL PE-5SA EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	-10,899020	-73,832377	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO OCOPA - ATALAYA SECTOR : PICZA - GARZACocha KM 125+000 - KM 150+000	Ocurrencia : 15/06/2018 Inicio de Trabajo : 02/07/2018	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PICZA KM 125+000 - SECTOR GARZACocha KM 150+000, EN PROCESO DE ATENCIÓN, SE EJECUTARÁ BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA POR MOTIVO DE LLUVIAS Y TRÁNSITO PESADO. CARRETERA A CARGO DE LA JEFATURA ZONAL JUNÍN - PASCO
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLA) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,862129	-77,129066	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO SECTOR : VENTANILLA KM 04+350 - KM 04+600	Ocurrencia : 04/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 PEON PERSONAL DE TERCEROS	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR VENTANILLA KM 04+350 AL KM 04+600, CONTINÚA LA SEÑALIZACIÓN Y DESVÍO PEATONAL POR PARTE DE LA UNIDAD ZONAL, CONTANDO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACCIDENTES, ASIMISMO SE EJECUTÓ LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE ESTA VÍA AFECTADA, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO Y EROSIÓN DE PLATAFORMA, PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR, EN LA CUAL TAMBIÉN SE APRECIA FISURAS LONGITUDINALES EN EL PAVIMENTO A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DE PLATAFORMA (DERECHO DE VÍA), AL PARECER POR ACCIONAR DE TERCEROS, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDA ZONAL LIMA.
RUTA NACIONAL PE-20A EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,321531	-76,431358	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECÁNICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHÍCULOS PESADOS EN LA CARRETERA TRAMO CULLHUAY - HUAYLLAY QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHÍCULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
	-11,298734	-76,441974	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA - HUAYLLAY SECTOR : CULLHUAY KM 142+500 - KM 146+000	Ocurrencia : 08/05/2018 Inicio de Trabajo : 09/05/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CULLHUAY KM 139+000 - KM 142+500, SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO PARA CONTRATISTA DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES DE EQUIPOS MECÁNICOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, DEBIDO A LAS FRECUENTES LLUVIAS DE LA ZONA Y TRANSITABILIDAD DE VEHÍCULOS PESADOS, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE RODADURA DE MATERIAL DE AFIRMADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA DE LOS VEHÍCULOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA
ICA								
RUTA NACIONAL PE-1S I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE- 34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	-15,708532	-74,495949	ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : GUADALUPE-ICA-PALPA-ATICO SECTOR : PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000	Ocurrencia : 14/06/2018 Inicio de Trabajo : 15/06/2018	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Tractor Neumático - Caterpillar PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR PUENTE YAUCA-TANAKA KM 573+300 - KM 580+000, SE PRESENTA EL ARENAMIENTO EN CALZADA Y BERMA RESTRINGIENDO LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHÍCULOS A UN SOLO CARRIL Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE REMOCIÓN DE ARENA PARA RESTAURAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA EN AMBOS CARRILES, TRABAJANDO CON 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR NEUMÁTICO Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PROPIOS DE LA ENTIDAD, SE MANTIENE EL PASE VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ICA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 28, junio 2018

HORA: 02:38

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC - LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,044206	-74,684864	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACLLA KM 85+100 - KM 85+305	Ocurrencia : 17/04/2018 Inicio de Trabajo : 17/04/2018	- 1 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACLLA KM 85+100 KM 85+305, TRAMO (LIRCAY - SECCLLA) RUTA PE-26 B. (CIERRE DE CANTERA HASTA LIBERACION DE ZONA DE IMPRIMADO Y DESMOVILIZACIÓN DE RODILLO), ESTA EMERGENCIA SE DEBE A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA", (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,043529	-74,677721	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 2 PEON CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA (TOPOGRAFO)	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 CISTERNA 4X2 COMBUSTIBLE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	SECTOR ANCHACLLA KM 85+920 KM 86+020, TRAMO (LIRCAY - SECCLLA) RUTA PE-26 B. CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO POR NIVELES (EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE ROCA), ESTA EMERGENCIA DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA, POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO "SICRA", QUE AFECTÓ LA VÍA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL POR UN CARRIL DE LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL "CONSORCIO VIAL ACOBAMBA", (SUPERVISADO POR LA UGC).
	-13,043529	-74,677721	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY - SECCLLA SECTOR : ANCHACLLA KM 85+920 - KM 86+020	Ocurrencia : 01/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018			Vigilancia de equipos (Turno noche)
RUTA NACIONAL PE-3SD EMP. PE-3S (DV. PAMPAS) - PAMPAS - MARISCAL CÁCERES - CARPAPATA - ABRA INDEPENDENCIA - MILPO - CALLQUI - CHURCASJA - DV. DIVISORIA PAUCARBAMBA - DV. LOCROJA - CHURCAMPANA - LA MERCED - EMP. PE-3S (MAYOCC)	-12,375719	-74,850578	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAMPAS - CHURCAMPANA SECTOR : DANIEL HERNANDEZ KM 39+790 - KM 43+100	Ocurrencia : 20/06/2018 Inicio de Trabajo : 20/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA	SECTOR DANIEL HERNANDEZ KM 39+700 - KM 43+100, CONTINÚA EL PERFILADO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL, PARA PROSEGUIR CON LA RECARGA CON MATERIAL DE RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTADO DE PLATAFORMA, PARA FINALMENTE LA COLOCACIÓN DEL MORTERO ASFÁLTICO Y MARCAS EN EL PAVIMENTO. SE CUENTA CON 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO LISO, 01 CISTERNA DE AGUA, 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE. ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA CALZADA POR DESGASTE, LO CUAL PRODUCE UNA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (POLVAREDA), POR ELLO SE PROPUSO UNA BASE ESTABILIZADA Y UN MORTERO ASFÁLTICO. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LOS TRABAJOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SL EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLES - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-16,078505	-72,493910	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO NORMAL	TRAMO : APLAO - CHUQUIBAMBA SECTOR : APLAO KM 62+700 - KM 74+111	Ocurrencia : 12/06/2018 Inicio de Trabajo : 12/06/2018			SECTOR APLAO KM 62+700 - KM 74+111. SE CULMINÓ LA NIVELACIÓN DE CAPA DE RODADURA MEDIANTE EL ENCIMADO DE LAS TAPAS DE BUZONES DE ALCANTARILLADO. SE RECUPERÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC - JOHESA. (SUPERVISIÓN EXTERNA)
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,737334	-72,489085	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAGUA SECTOR : CAPIZA - TIPAN - VIRACO - COROPUNA - ANDAGUA KM 26+000 - KM 118+400	Ocurrencia : 19/05/2018 Inicio de Trabajo : 01/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	- 2 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 1 CAMION CONCRETERO CONSORCIO VIAL VIZCACHANE - 6 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL VIZCACHANE	SECTOR CAPIZA KM 26+000 (KM 360+080 DEL PROYECTO) - ANDAGUA KM 118+400 (KM 267+240 DEL PROYECTO), CONSTRUCCIÓN DE MUROS MAMPPOSTERIA (KM 267+240, KM 270+400, KM 271+590, KM 299+140, KM 299+700, KM 300+080, KM 300+100, KM 303+980, KM 304+840, KM 309+420, KM 319+060, KM 325+350, KM 325+760, KM 325+920, KM 328+660, KM 328+980, KM 329+260, KM 340+230, KM 346+790, KM 346+820, KM 347+180, KM 350+780, KM 351+350 (KM 358+865), KM 353+340, KM 355+260); SE VIENE ATENDIENDO KM 346+790 ENCOFRADO Y VACIADO DE 1ER. PAÑO DE ELEVACIÓN DE MURO; EN EL KM ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO DE ZAPATA DEL 1ER. Y 2DO. PAÑO; EN CUANTO AL MURO DEL KM 350+780 CULMINADO, SE TIENE PENDIENTE EL RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO; SE CUENTA CON 02 RETROEXCAVADORAS, 01 MINICARGADOR, 01 C. VOLQUETE, 01 TROMPO MEZCLADOR DE 9P3, 01 C. BARANDA; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE CALZADA EN TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL VIENE LIMITANDO EL LIBRE TRÁNSITO. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIZCACHANE. (SUPERVISADO POR LA UGC)
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOMBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBA - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBA)	-14,062622	-72,567436	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CURASCO - NUEVA FUERABAMBA SECTOR : CURASCO KM 146+145 - KM 230+000	Ocurrencia : 24/04/2018 Inicio de Trabajo : 24/04/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OFICIAL CONSORCIO VIAL SIERRA - 4 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 8 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. CONSORCIO VIAL SIERRA - 5 MOTONIVELADORA CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR CURASCO KM 146+145 - KM 230+000, EN LA PROGRESIVA 190+340 SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,944513	-72,177661	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOBAMBA KM 257+094 - KM 258+740	Ocurrencia : 18/06/2018 Inicio de Trabajo : 18/06/2018	- 1 CHOFER CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA. - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO ESPECIALIZADO - CONCAR SA. - 1 PERSONAL TECNICO TECNICO ESPECIALIZADO - CONCAR SA. - 3 PEON CONCAR SA. - 3 PEON CONCAR SA. - 1 CAPATAZ CONCAR SA. - 1 OPERADOR RETROEXCAVADORA - CONCAR SA. - 1 CHOFER COMBI - CONCAR SA.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI - CONCAR SA. - 1 VIBRADOR DE CONCRETO CONCAR SA. - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, CONCAR SA. - 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1 YD3 - CONCAR SA. - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA.	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOBAMBA KM 258+750. SE VIENE EJECUTANDO EL ENCIMADO DE BUZONES. ESTO PARA EVITAR DESBORDOS DE AGUAS HACIA LA PLATAFORMA COMO A LA ZONA URBANA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO Y ENCIMADO DE BUZONES PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,922248	-72,161918	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+800 - KM 265+800	Ocurrencia : 07/06/2018 Inicio de Trabajo : 07/06/2018	- 2 PEON VIGÍAS - CONCAR SA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CAMIÓN BARANDA - CONCAR SA	SECTOR PUENTE TAMBOBAMBA II KM 265+560, MUROS CONTRA-IMPACTO CULMINADOS EN PROCESO DE CURADO, PENDIENTE LA SEÑALIZACION, ESTO DEBIDO A LA AFECTACIÓN DE LA ESTRUCTURA (PANELES Y PISOS) DEL PUENTE, PRODUCTO DE UN DERRUMBE EN LA ZONA ADYACENTE, EN CUANTO AL TRÁNSITO VEHICULAR SE ESTÁ REALIZANDO POR UN ACCESO HABILITADO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE CONSERVADOR CONCAR SA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,869667	-72,775358	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500	Ocurrencia : 28/04/2018 Inicio de Trabajo : 28/04/2018	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LAMBRAMA KM 42+800 - KM 43+500, SE PRECISA QUE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE Y ELIMINACION DE MATERIAL AUN CONTINUAN, QUEDANDO ALGUNOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA SU INTERVENCIÓN, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,688486	-72,914522	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA SECTOR : DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0+000 - KM 101+650	Ocurrencia : 28/05/2018 Inicio de Trabajo : 28/05/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR DV ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA KM 0 - KM 101+650, SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, CORTE Y EXCAVACIÓN DE SUBRASANTE, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL OVER, COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)
	-13,946508	-72,178604	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : ZONA URBANA TAMBOBAMBA KM 257+094 - KM 258+690	Ocurrencia : 25/06/2018 Inicio de Trabajo : 25/06/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 0 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 0 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR SA	SECTOR ZONA URBANA DE TAMBOBAMBA KM 258+690. SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TECHADAS DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA VÍA Y PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO Y PEATONES EN DICHO SECTOR. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y EQUIPOS PARA CONCRETO, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR PARCIAL DEBIDO A LAS LABORES DE EMERGENCIA. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR SA. SUPERVISADO POR LA UGC
RUTA NACIONAL PE-3SG EMP. PE-3S F (CHALLHUAHUACHO) - ABRA HUANCACALLA - HUQUIRA - ABRA ACOPIUNCO - QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMÁS - ABRA ASNOCCASA - LA ESQUINA - VELLILE - ABRA MARAYNIYOC - DV. COPORAQUE - ABRA HUAYLLA APACHETA - MOROCACCE - YAURI (VIA EVITAMIENTO) - PULPERA - PTE. RÍO SALADO - HÉCTOR TEJADA - DV. OCORURO (PE-34 J) - TABLACUNCA - ABRA MATARACOCHA - DV. VILAVILA - LLALLI - UMACHIRI - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	-14,389616	-72,105188	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LLUSCO - SANTO TOMAS SECTOR : LUTTO KM 77+281 - KM 77+781	Ocurrencia : 01/03/2018 Inicio de Trabajo : 01/03/2018	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL SIERRA - 2 PEON CONSORCIO VIAL SIERRA	- 1 CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE CONSORCIO VAL SIERRA - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL SIERRA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR LUTTO KM 77+281 - KM 77+781, VÍA PRINCIPAL INTERRUMPIDA, CONTINÚA HABILITÁNDOSE LA NUEVA VARIANTE MEDIANTE CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO Y ROCA FIJA CON EXCAVADORA Y PICOTON, ASI MISMO SE PROSIGUE CON TRABAJOS TOPOGRAFIA Y REFERENCIACIÓN DE LA NUEVA VARIANTE, ESTO PARA EMPALMAR A LA RUTA NACIONAL, ASIMISMO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR LA VÍA ALTERNA DE 18 KMS. (RUTA VECINAL), LA CUAL INICIA EN LA PARTE SUPERIOR EN EL KM 66+181 (LLUSCO) CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE MARJAHUI Y EMPALMA A LA VÍA NACIONAL EN EL KM 71+981 (LUTTO), SOLO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS. SE PRECISA QUE PERIÓDICAMENTE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PLATAFORMA 500 MTS. APROX., POR FALLA GEOLÓGICA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR LA UGC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	28
TRANSITO NORMAL	3
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO RESTRINGIDO	50
TRANSITO NORMAL	5